

512

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ»
32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Храменков

« 19 » 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МОДЕЛИ
66311D ФИРМЫ "AGILENT TECHNOLOGIES", США

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

г. Мытищи,
2003 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на источник питания модели 66311D фирмы “Agilent Technologies”, США (далее - источник питания).

Межповерочный интервал – один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке или после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр.	5.1	+	+
2 Опробование.	5.2	+	+
3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции.	5.3	+	-
4 Определение метрологических характеристик:	5.4	+	+
4.1 Определение погрешности установки напряжения постоянного тока.	5.4.1	+	+
4.2 Определение погрешности установки силы постоянного тока.	5.4.2	+	+
4.3 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока.	5.4.3	+	+
4.4 Определение погрешности измерения силы постоянного тока.	5.4.4	+	+
4.5 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети в пределах 191 В и 233 В.	5.4.5	+	+
4.6 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети в пределах 191 В и 233 В.	5.4.6	+	+
4.7 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % от максимального значения.	5.4.7	+	+
4.8 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 100 до 0 % от максимального значения.	5.4.8	+	+
4.9 Определение пульсации выходного напряжения.	5.4.9	+	+
4.10 Определение пульсации выходного тока.	5.4.10	+	+

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки. Номер документа, регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики	Рекомендуемые средства поверки
5.3	Установка для испытаний изоляции на электрическую прочность и сопротивление, $U_{\sim}$ до 1500 В, R до 20 МОм.	Установка для испытаний на электробезопасность модели S3301.
5.4.1	Измеритель напряжения постоянного тока, 0 – 15 В, $\pm 0,017\%$.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40.
5.4.2	Измеритель силы постоянного тока, 0 – 3 А, $\pm 0,017\%$.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40 с блоком усиления.
5.4.3	Калибратор напряжения постоянного тока, 0 – 15 В, $\pm 0,01\%$.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40.
5.4.4	Калибратор силы постоянного тока, 0 – 3 А, $\pm 0,07\%$.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40 с блоком усиления.
5.4.5	Измеритель нестабильности напряжения, 0 – 0,5 мВ.	Измеритель нестабильности напряжения РВ8-8, Ампервольтметр М2044, ЛАТР.
5.4.6	Измеритель нестабильности тока, 0 – 0,75 мА.	Измеритель нестабильности напряжения РВ8-8, Ампервольтметр М2044, Мера электрического сопротивления Р310, ЛАТР.
5.4.7	Измеритель нестабильности напряжения, 0 – 2 мВ.	Измеритель нестабильности напряжения РВ8-8, Ампервольтметр М2044.
5.4.8	Измеритель нестабильности тока, 0 – 0,75 мА.	Измеритель нестабильности напряжения РВ8-8, Ампервольтметр М2044, Мера электрического сопротивления Р310.
5.4.9	Измеритель пульсаций напряжения, 0 – 1 мВ.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40, Ампервольтметр М2044.
5.4.10	Измеритель пульсаций тока, 0 – 2 мА.	Вольтметр-калибратор многофункциональный ВК2-40 с блоком усиления, Ампервольтметр М2044.

Примечания:

1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, а также изложенные в руководстве по эксплуатации источников питания, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 25 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % 65 ± 15 ;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 100 ± 4 (750 ± 30);
- напряжение питающей сети, В $220 \pm 4,4$;
- частота питающей сети, Гц $50 \pm 0,5$.

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать источник питания в условиях, указанных в п.4.1 в течение не менее 8 ч;
- выполнить операции, оговоренные в руководстве по эксплуатации на источник питания по его подготовке к измерениям;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- собрать схему поверки в соответствии с проводимой операцией;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего режима.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие источника питания требованиям эксплуатационной документации. При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность источника питания;
- отсутствие механических повреждений;
- функционирование органов управления и коммутации;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов и кабелей;
- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки;
- наличие и соответствие документации номиналов предохранителей;
- отсутствие внутри прибора незакрепленных предметов.

Источники питания, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подвергаются, бракуются и направляются в ремонт.

5.2 Опробование

Произвести опробование работы источника питания для оценки его исправности в следующей последовательности.

Включить источник питания в сеть.

Установить переключатель «Line» в положение «On».

Убедиться в правильности прохождения встроенной тестовой программы на отсутствие индицируемых ошибок. Тестовая программа выполняется автоматически после включения источника питания.

Неисправные источники питания бракуются и направляются в ремонт.

5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции

5.3.1 Электрическое сопротивление изоляции источника питания проверяется между закороченными разъемами питания и «корпусом» (при включенной кнопке «Line») в условиях, указанных в п.4.1. Источник питания при этом должен быть отключен от сети.

Проверку необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы испытательной установки с соответствующими разъемами источника питания.

Включить питание испытательной установки.

Измерить электрическое сопротивление изоляции.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм, в противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.3.2 Электрическая прочность изоляции источника питания проверяется между закороченными разъемами питания и «корпусом» (при включенной кнопке «сеть») на переменном токе в условиях, указанных в п.4.1. Источник питания при этом должен быть отключен от сети.

Проверку необходимо проводить в следующей последовательности.

Подключить к высоковольтному выходу установки сетевые разъемы источника питания.

Подключить к общему выходу установки «корпус» источника питания.

Включить питание испытательной установки.

Плавное повысить испытательное напряжение до номинального значения 1,5 кВ.

Выдержать источник питания под воздействием испытательного напряжения в течение 1 минуты.

Источник питания должен выдерживать испытательное напряжение.

При обнаружении неудовлетворительного состояния изоляции, на что указывает внезапное возрастание тока, источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4 Определение метрологических характеристик источника питания

5.4.1 Определение погрешности установки напряжения постоянного тока

Погрешность установки напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений. Структурная схема соединения приборов приведена на рисунке 1.

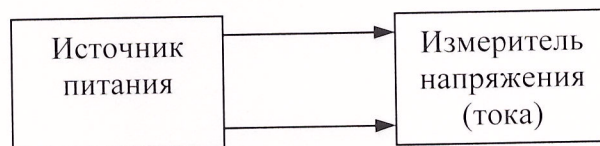


Рис. 1. Структурная схема соединения приборов при использовании метода прямых измерений.

5.4.1.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами ВК2-40 в соответствии с рис. 1.

Перевести ВК2-40 в режим измерения напряжения постоянного тока.

5.4.1.2 Провести измерения воспроизводимых источником питания значений напряжений 0 В, 4 В, 8 В, 12 В, 15 В при положительной и отрицательной полярности выходного сигнала.

5.4.1.3 Относительная погрешность установки напряжения вычисляется по формуле

$$\delta = [(X_{\text{в}} - X_{\text{и}})/X_{\text{в}}] \times 100 \%, \quad (1)$$

где $X_{\text{и}}$ – измеренное значение, $X_{\text{к}}$ – воспроизведенное значение параметра.

Погрешность установки напряжения не должна превышать $\pm (0,05 \% + 10 \text{ мВ})$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.2 Определение погрешности установки силы постоянного тока

Погрешность установки силы постоянного тока определяется методом прямых измерений.

5.4.2.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами ВК2-40 в соответствии с рис. 1.

Перевести ВК2-40 в режим измерения силы постоянного тока.

5.4.2.2 Провести измерения воспроизводимых источником питания значений постоянного тока 0 А; 0,02 А; 0,8 А; 1,5 А; 2,3 А; 3,0 А при положительной и отрицательной полярности выходного сигнала.

5.4.2.3 Относительная погрешность установки силы тока вычисляется по формуле (1) и не должна превышать $\pm (0,05 \% + 1,33 \text{ мА})$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.3 Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока

Погрешность измерения напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений. Структурная схема соединения приборов приведена на рисунке 2.

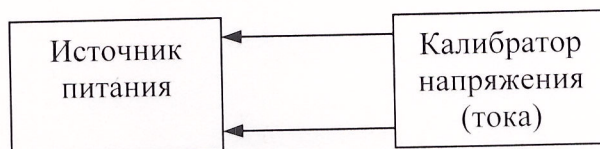


Рис. 2. Структурная схема соединения приборов при использовании метода прямых измерений.

5.4.3.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами ВК2-40 в соответствии с рис. 2.

Перевести ВК2-40 в режим воспроизведения напряжения постоянного тока.

5.4.3.2 Провести измерения воспроизводимых ВК2-40 значений напряжений 0 В, 4 В, 8 В, 12 В, 15 В при положительной и отрицательной полярности сигнала.

5.4.3.3 Относительная погрешность измерения напряжения вычисляется по формуле (1) и не должна превышать $\pm (0,03 \% + 5 \text{ мВ})$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.4 Определение погрешности измерения силы постоянного тока

Погрешность измерения силы постоянного тока определяется методом прямых измерений.

5.4.4.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами ВК2-40 в соответствии с рис. 2.

Перевести ВК2-40 в режим воспроизведения силы постоянного тока.

5.4.4.2 Провести измерения воспроизводимых ВК2-40 значений постоянного тока 0 А; 0,02 А; 0,8 А; 1,5 А; 2,3 А; 3,0 А при положительной и отрицательной полярности сигнала.

5.4.4.3 Относительная погрешность измерения силы тока вычисляется по формуле (1) и не должна превышать $\pm (0,2 \% + 1,1 \text{ мА})$ для диапазона от минус 3 А до минус 20 мА, $\pm (0,1 \% + 2,5 \text{ мкА})$ для

диапазона от минус 20 мА до + 20 мА и $\pm (0,2 \% + 0,5 \text{ мА})$ для диапазона от + 20 мА до + 3 А. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.5 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети в пределах 191 В и 233 В

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети определяется методом прямых измерений.

5.4.5.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3.

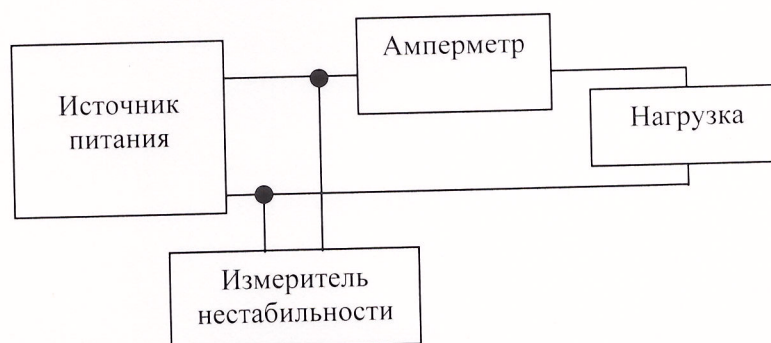


Рис. 3. Структурная схема соединения приборов при определении нестабильности выходного напряжения.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения и токе нагрузки равном 90 % от максимального значения.

Плавное изменение напряжения питающей сети от номинального значения до 191 В и до 233 В, измерить нестабильность выходного напряжения в крайних точках. Время выдержки в крайних точках 5 мин.

5.4.5.2 Величина нестабильности не должна превышать $\pm 0,5 \text{ мВ}$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.6 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети в пределах 191 В и 233 В

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети определяется методом косвенных измерений.

5.4.6.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 4.

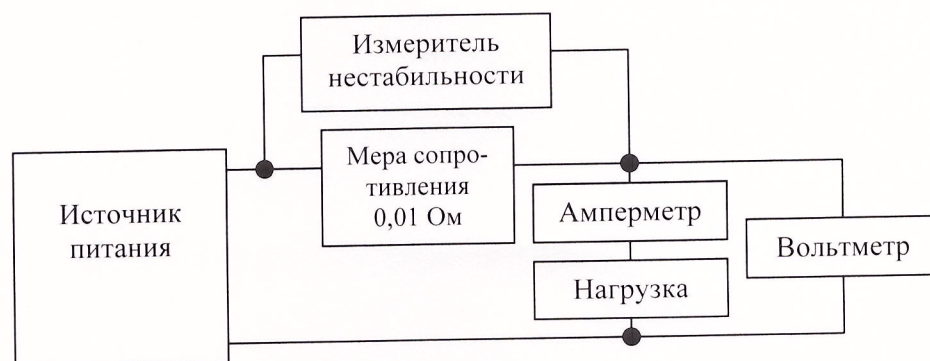


Рис. 4. Структурная схема соединения приборов при определении нестабильности выходного тока.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока и напряжении на нагрузке равном 90 % от максимального значения.

Плавное изменение напряжения питающей сети от номинального значения до 191 В и до 233 В, измерить нестабильность выходного тока в крайних точках. Время выдержки в крайних точках 5 мин.

Величина нестабильности выходного тока рассчитывается по формуле

$$I_n = U_{n \text{ изм}} / R_{\text{изм}}, \quad (2)$$

где $U_{n \text{ изм}}$ – величина нестабильности напряжения на измерительном сопротивлении, $R_{\text{изм}}$ – величина измерительного сопротивления.

5.4.6.2 Величина нестабильности не должна превышать $\pm 0,75$ мА. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.7 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 % до 100 % максимального значения

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки определяется методом прямых измерений.

5.4.7.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения.

Изменяя ток нагрузки от 0 % до 100 % максимального значения провести измерение нестабильности. Время выдержки при измерении 5 мин.

5.4.7.2 Величина нестабильности не должна превышать ± 2 мВ. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.8 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 100 % до 0 % максимального значения

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке определяется методом косвенных измерений.

5.4.8.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 4.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока.

Плавное изменение напряжения на нагрузке от 100 % до 0 % максимального значения, измерить нестабильность выходного тока в крайних точках. Время выдержки при измерении 5 мин.

Величина нестабильности выходного тока рассчитывается по формуле (2),

где $U_{н\text{ изм}}$ – величина нестабильности напряжения на измерительном сопротивлении, $R_{изм}$ – величина измерительного сопротивления.

5.4.8.2 Величина нестабильности не должна превышать $\pm 0,75$ мА. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.9 Определение пульсации выходного напряжения

Пульсации выходного напряжения определяются методом прямых измерений.

5.4.9.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3, включив вместо измерителя нестабильности вольтметр-калибратор ВК2-40.

Перевести ВК2-40 в режим измерения напряжения переменного тока.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения и токе нагрузки равном 90 % максимального значения.

5.4.9.2 Величина пульсаций не должна превышать 1 мВ. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.10 Определение пульсации выходного тока

Пульсации выходного тока определяется методом прямых измерений.

5.4.10.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 5.

Перевести ВК2-40 в режим измерения силы переменного тока.

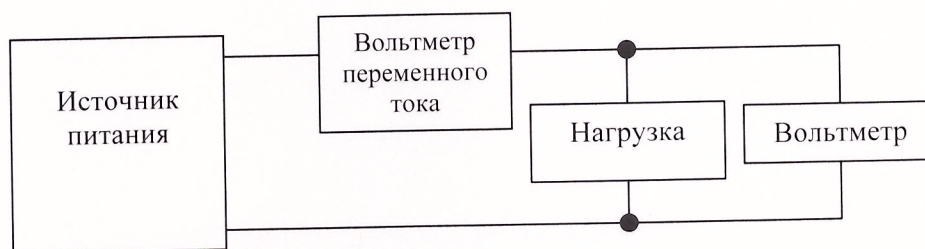


Рис. 5. Структурная схема соединения приборов при определении пульсации выходного тока.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока и напряжении на нагрузке равном 90 % максимального значения.

5.4.10.2 Величина пульсаций не должна превышать 2 мА. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляются протоколом. При положительных результатах поверки на источник питания выдается свидетельство установленного образца. При отрицательных результатах поверки источник питания бракуется и направляется в ремонт. На забракованный источник питания выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

В.Абрамов

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

А.Заболотнов