

Содержание

	Лист
1 Назначение и область применения	4
2 Технические характеристики	4
3. Комплектность	7
4 Устройство и работа	9
5 Указание мер безопасности	11
6 Порядок работы	11
7 Техническое обслуживание	15
8 Возможные неисправности и способы их устранения	16
9 Указания по ремонту	16
10 Поверка	17
11 Маркирование	17
12 Транспортирование и хранение	17
13 Гарантии изготовителя	18
14 Свидетельство об упаковывании	18
15 Свидетельство о приемке	19
16 Сведения о первичной поверке	19
17 Сведения о поверке мегаомметра поверочными органами	20
18 Сведения об утилизации	20
Приложение А. Графики зависимости напряжения на объекте от его сопротивления	21
Приложение Б. Методика поверки мегаомметров	23
Приложение В. Правила эксплуатации аккумулятора батареи PS-1212	29

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуатации цифровых специализированных мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ (далее – мегаомметров).

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

Мегаомметры предназначены для измерения сопротивления изоляции и определения коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования, не находящегося под рабочим напряжением.

1.2 Область применения

Область применения – системы производства и распределения электроэнергии, системы эксплуатационного контроля электрооборудования в промышленных, лабораторных и полевых условиях.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики, условия применения и фактические величины приведены в таблицах 1 – 3.

Мегаомметры могут применяться в прямой и перевернутой схеме включения; имеют внутреннюю память и интерфейс для печати протокола измерений через персональный компьютер (ПК).

Режим работы мегаомметров прерывистый: измерение – 1 мин, пауза между измерениями – не менее 2 минут.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Параметр	Величина
Рабочее напряжение, В	1000; 2500 500; 1000
Пределы измерения сопротивления, Ом	М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ М6-4 $10^5 - 10^{11}$ $10^5 - 5 \times 10^{10}$
Пределы измерения коэффициента абсорбции	от 1 до 5
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения сопротивления и коэффициента абсорбции, %	±5
Предел допускаемой дополнительной погрешности при воздействии влаги, %	±5
Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменениях температуры, % на каждые 10 °С	±2,5
Предел допускаемой дополнительной погрешности от влияния внешнего магнитного поля 1 А/м с частотой 50 Гц, %	±0,5
Предел допускаемой дополнительной погрешности от влияния внешнего электрического поля 5 кВ/м с частотой 50 Гц, %	±0,5

Приложение В (рекомендуемое)

Правила эксплуатации аккумуляторной батареи PS-1212

Аккумуляторы являются сухими батареями свинцово-кислотного типа. Они герметичны, не требуют обслуживания и работают в любом положении. Одновременно хороши в системах бесперебойного питания и при циклическом использовании. Они могут восстанавливаться после особенно глубокого разряда. Уникальный кислородный цикл обеспечивает рекомбинацию образующих газов. При излишнем заряде газы уходят через специальный клапан, не создавая чрезмерного давления.

Для заряда может быть использовано любое из стандартных зарядных устройств с ограничением зарядного тока до 0,24 А.

Циклическое использование:

- ограничьте зарядный ток до 0,24 А;
- подключите к источнику (14,4 - 14,7) В (в разомкнутой цепи со сглаживанием - для правильной оценки напряжения);
- заряжайте до достижения напряжения на аккумуляторе величины, равной напряжению источника.

При этом аккумулятор полностью зарядится.

Неправильные заряды и слишком глубокие разряды вызывают уменьшение срока службы батарей и их недовлетворительную работу.

Батареи особо устойчивы к глубоким разрядам и разряженному состоянию, но для продления срока их службы не храните аккумуляторы разряженными или при высокой температуре, так как разряженные батареи постепенно уменьшают свою емкость. По той же причине необходим заряд через 6 - 9 месяцев хранения.

Не замыкайте коротко выводы батарей - это сокращает срок их службы.

Примечания

1 Эквивалентное сопротивление схемы в соответствии с рисунком Б.1 рассчитывается по формуле:

$$R_3 = R_1 + R_2 + (R_1 \times R_2) / R_3 \quad (\text{Б.2})$$

2 При наличии магазина сопротивлений Р-40103 вместо эквивалентных сопротивлений 1,68 ГОм, 5,15 ГОм, и 10,2 ГОм допускается производить замеры при номинальных мерах сопротивлений 1,5 ГОм, 5 ГОм, 10 ГОм.

Проверку основной погрешности проводят при измерительных напряжениях 1000 и 2500 В, путем нажатия кнопки мегаомметра вначале "ИЗМЕР. 1000 В", затем "ИЗМЕР. 2500 В". (В мегаомметрах М6-1, М6-3 – кнопки "ИЗМЕР. 500 В" и "ИЗМЕР. 1000 В").

Погрешность δ , %, вычисляются по формуле (Б.1).

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если пределы допускаемой основной погрешности составляют не более $\pm 5\%$ от значения измеряемых сопротивлений.

Б.6.4 Определение основной погрешности измерения коэффициента абсорбции

Определение основной погрешности измерения коэффициента абсорбции проводят при подключении к зажимам мегаомметра "Rx" и "+" магазина сопротивлений Р-40104.

Магазином Р-40104 устанавливают величину сопротивления равную 50 МОм. Нажимают кнопку "ИЗМЕР. 2500 В" мегаомметра (в мегаомметрах М6-1, М6-3 – кнопку "ИЗМЕР. 1000 В") и при появлении сообщения "ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО" включают секундомер. Через 30 секунд устанавливают магазин величину сопротивления 100 МОм. По истечении 60 секунд проверяют на индикаторе мегаомметра значение коэффициента абсорбции.

Аналогичные измерения проводят при нажатии кнопки "ИЗМЕР. 1000 В" (в мегаомметрах М6-1, М6-3 – кнопка "ИЗМЕР. 500 В")

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если коэффициент абсорбции составляет $2 \pm 0,1$, а зафиксированное по секундомеру время соответствует времени на индикаторе с допуском ± 3 с.

Б.7 Оформление результатов поверки

При положительных результатах поверки в точках пломбирования мегаомметра наносится оттиск поверительного клейма, в руководстве по эксплуатации производится запись о годности к применению или выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки мегаомметр не допускается к дальнейшему применению и направляется в ремонт.

Межповерочный интервал – 1 год.

Продолжение таблицы 1

Параметр	Величина
Предел допускаемой дополнительной погрешности от тока влияния 1мА частотой 50 Гц, %	± 5
Предел допускаемой дополнительной погрешности от подключения между зажимами Rx и Э шунтирующего резистора более 1% измеряемого, %	± 5
Время установления показаний при емкости нагрузки не более 0,5 мкФ, с	5
Время цикла измерения, с, не менее	180
Количество циклов измерения от полностью заряженной аккумуляторной батареи при измерении меры сопротивления 10 МОм, не менее	200
Средний срок службы, лет	10
Питание М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ – встроенная аккумуляторная батарея:	напряжение, В 198 – 242
Питание М6-4 – сеть переменного тока:	частота, Гц 50 \pm 2
Габаритные размеры, мм, не более	242x160x140
Масса, кг, не более	2,6
<i>Примечание - Мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ позволяют измерять сопротивление изоляции в диапазонах от 10 до 100 кОм и от 100 до 200 ГОм, М6-4 – от 50 до 100 кОм и от 50 до 200 ГОм, при этом погрешность измерения не превышает 15%.</i>	

Графики зависимости напряжения на объекте от его сопротивления при наличии и отсутствии экранного тока приведены в приложении А.

Таблица 2. Условия применения

Рабочие условия применения	Температура окружающего воздуха М6, М6-1, М6-4, М6-ЖТ М6-2, М6-3	(263 – 313) К (минус 10 – 40 °С) (233 – 323) К (минус 40 – 50 °С (до 90 % при 303 К (30 °С) (84 – 106) кПа (10,2 – 13,2) В (198–242)В, (50 \pm 2)Гц
	Относительная влажность воздуха	
	Атмосферное давление	
	Напряжение питания (для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ)	
	Напряжение, частота питающей сети (для М6-4)	

Содержание драгоценных материалов: золота – 0,041 г, серебра – 0,29, палладия – 0,081 г.

Содержание цветных металлов и их сплавов: медь и сплавы на медной основе – 38,6 г.

Таблица 3. Основные параметры и фактические величины

Параметр	Номинальное значение	Допустимое отклонение	Фактическая величина
1 Рабочее напряжение на зажимах мегаомметра, В	500 1000 2500	± 50 ± 100 ± 250	
2 Предел допускаемой основной погрешности, %, не более	5		
3 Сопротивление изоляции, МОм, не менее: - между закороченными зажимами "Rx", "Э", "+" и корпусом; - между закороченными контактами вилки сетевого питания и корпусом - для М6-4	35		
4 Электрическая прочность изоляции мегаомметра должна выдерживать в течение 1 минуты испытательное напряжение постоянного тока: - между закороченными зажимами "Rx", "Э", "+" и корпусом - 9,8 кВ; - между закороченными контактами вилки сетевого питания и корпусом - 4,2 кВ для М6-4	Должна выдерживать		
5 Работоспособность при изменении напряжения питания: от 10,2 до 13,2 В - для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ от 198 до 242В - для М6-4	Должна обеспечиваться		
6 Ток потребления, мА, не более, - при напряжении питания 10,8 В: - для М6, М6-3, М6-ЖТ - для М6-1 - для М6-2 - при питании от сети переменного тока напряжением 198В, частотой 50 Гц - для М6-4	600 300 800 300		

Примечание - При измерении сопротивлений менее 3,3 МОм - для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ и менее 700 кОм - для М6-4 величина рабочего напряжения не нормируется.

Б.6 Проведение поверки**Б.6.1 Внешний осмотр**

При проведении внешнего осмотра проверяется:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность мегаомметра;
- чистота гнезд и клемм;
- состояние лакокрасочных покрытий, четкость маркировок и наличие необходимых надписей на корпусе мегаомметра;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положения.

Неисправные мегаомметры бракуются и направляются в ремонт.

Б.6.2 Опробование

Выполните подготовительные операции в следующей последовательности:

- разместите измерительные приборы на удобном для проведения работ месте;
- подключите к зажимам "Rx" и "+" последовательно меры сопротивлений 100 кОм, 10 МОм, 100 МОм, 1 ГОм, 10 ГОм;
- убедитесь, что мегаомметр измеряет подключаемые сопротивления при нажатии кнопки "ИЗМЕР.1000 В" и "ИЗМЕР.2500 В". (В мегаомметрах М6-1, М6-3 - кнопки "ИЗМЕР.500 В" и "ИЗМЕР.1000 В"). В качестве мер сопротивлений используйте магазины сопротивлений Р-40102, Р-40103, Р-40104.

Неисправные мегаомметры бракуются и направляются в ремонт.

Б.6.3 Определение основной погрешности измерения сопротивлений

Определение основной погрешности измерения сопротивления в диапазоне от 100 кОм до 1 ГОм проводят путем сравнения показаний испытуемого мегаомметра с номиналами мер сопротивлений, подключаемых к зажимам "Rx" и "+" испытуемого мегаомметра.

Отсчет показаний мегаомметра производят по истечении 15 с после появления надписи: "ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО".

Номинальные значения мер сопротивлений 100 кОм, 5 МОм, 10 МОм, 50 МОм, 100 МОм, 500 МОм, 1 ГОм.

В качестве мер сопротивлений используют магазины сопротивлений Р-40102, Р-40103, Р-40104.

Проверку основной погрешности в диапазоне измерений от 1 до 100 ГОм - для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ (от 1 до 50 ГОм - для М6-4) проводят по схеме, приведенной на рисунке Б.1.

С помощью магазинов сопротивлений R1, R2, R3 устанавливают эквивалентное сопротивление Rз:

- 1,68 ГОм, при этом R1=R2=40 МОм, R3=1 МОм;
- 5,15 ГОм, при этом R1=100 МОм, R2=50 МОм, R3=1 МОм;
- 10,2 ГОм, при этом R1=R2=100 МОм, R3=1 МОм;
- 40,5 ГОм, при этом R1=100 МОм, R2=400 МОм, R3=1 МОм;
- 91,0 ГОм, при этом R1=100 МОм, R2=900 МОм, R3=1 МОм - для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ.

Б.4 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице Б.2.
Таблица Б.2

Наименование операции	№ пункта	Первичная поверка	Периодическая поверка
Внешний осмотр	1	Да	Да
Опробование	2	Да	Да
Определение основной погрешности измерения сопротивления	3	Да	Да
Определение основной погрешности измерения коэффициента абсорбции	4	Да	Да

Б.5 Средства поверки

Эталонные и вспомогательные средства поверки приведены в таблице Б.3.
Таблица Б.3


Наименование	Требуемый диапазон	Требуемые класс точности, погрешность, разрешение	Рекомендуемый тип
1 Магазин сопротивлений	$10^4 - 10^8 \text{ Ом}$ 2000 В	0,02	P-40102
2 Магазин сопротивлений	$10^9 - 10^{10} \text{ Ом}$ 3000 В	0,1	P-40103
3 Магазин сопротивлений	$10^7 - 10^9 \text{ Ом}$ 3000 В	0,1	P-40104
4 Вольтметр универсальный цифровой	1 - 30 кВ	0,5%	B7-40
5 Термометр ртутный	0 - 50 °С	$\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$	ТД-4
6 Барометр	80 - 106 кПа	$\pm 200 \text{ Па}$	БАММ -1
7 Психрометр	10 - 100 %	1 %	МЗ4
8 Секундомер	2 мс - 100 с	Цена деления 0,2 с	С1-2А

Примечание - Допускается применение других аналогичных эталонных и вспомогательных средств поверки, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3 Комплектность

Комплектность должна соответствовать таблице 4.
Таблица 4

Обозначение изделия	Наименование изделия		Метрометр М6	Метрометр М6-1	Метрометр М6-2	Метрометр М6-3	Метрометр М6-4	Метрометр М6-ЖТ	Руководство по эксплуатации	Шуп	Шуп	ВМАИ.401736.002	ВМАИ.436714.020-01	PS-1212 фирма POWER-SONIK	Аккумуляторная батарея	Зажим типа "Крокодил" 60-65 мм
	М6	М6-1														
ВМАИ.411188.006	М6	М6-1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.006-01	М6	М6-1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.006-02	М6	М6-2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.006-03	М6	М6-3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.007	М6	М6-4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.006-04	М6	М6-ЖТ	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.411188.006 РЭ	М6	М6-ЖТ	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.401736.001	М6	М6-1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.401736.002	М6	М6-2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
ВМАИ.436714.020-01	М6	М6-3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2
PS-1212 фирма POWER-SONIK	М6	М6-4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	2
Аккумуляторная батарея	М6	М6-ЖТ	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Зажим типа "Крокодил" 60-65 мм	М6	М6-1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2

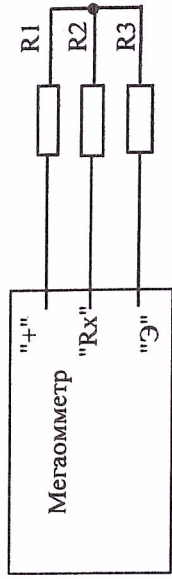

Р1, R3 - магазины сопротивлений Р-40102;
R2 - магазин сопротивлений Р-40104.

Рисунок Б.1

Б.2.4 Характеристики, подлежащие определению

Характеристики, подлежащие определению, приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Наименование метрологических характеристик	Диапазон		Пределы основной погрешности измерения
	М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ	М6-4	
Основная погрешность измерения сопротивления	100 кОм – 100 ГОм	100 кОм – 50 ГОм	±5 %
Основная погрешность измерения коэффициента абсорбции			±5 %

Б.3 Условия проведения поверки

Б.3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха (293±5) К (20±5) °С;
- относительная влажность воздуха (65±15) % при температуре (293±5) К (20±5)°С;
- атмосферное давление (100±4) кПа (750±30) мм рт.ст.;
- напряжение питания (для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ) (12±0,5) В;
- напряжение питающей сети и частота (для М6-4) (220±4,4) В, (50±1) Гц.

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- представлены документы, подтверждающие проверку электрической безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51350-99;
- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75;
- поверяемый мегаомметр подключен в соответствии с руководством по эксплуатации;
- измерительные средства, используемые при поверке, должны быть поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кабель	Дискета 3,5" с программным обеспечением	Сумка	ГОСТ 17199-88	Отвертка 7810-0922 3В2 П15Хр	Примечания	
							1 Длина не менее 1,5 м.	2 Допускается поставка аккумуляторной батареи другого типа, имеющего аналогичные электрические и конструктивные характеристики.
ВМАИ.468551.009		1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.323382.003		1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-05	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-01	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-02	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-03	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-04	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1
ВМАИ.411915.013-05	Упаковка	1	1	1	1	1	1	1

Настоящая методика устанавливает объем, средства и методы поверки мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ (в дальнейшем – мегаомметры), предназначенные для измерения сопротивления изоляции и определения коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования, не находящегося под рабочим напряжением.

Б.1 Перечень документов, необходимых для поверки

Для проведения поверки должны быть представлены следующие документы:
– руководство по эксплуатации.

Б.2 Исследование метрологических характеристик

Б.2.1 Общие требования

Соотношение пределов допускаемых значений погрешности эталонного средства измерений и поверяемого мегаомметра должно быть не хуже, чем 1:3. Поверка проводится для нормальных условий эксплуатации с соблюдением времени установления рабочего режима.

Б.2.2 Поверяемые точки

Пределы основной погрешности измерения определяются в следующих точках:

- 100 кОм, 5 МОм, 10 МОм, 50 МОм, 100 МОм, 500 МОм, 1 ГОм, 1,5 ГОм, 5 ГОм, 10 ГОм, 40,5 ГОм, 91 ГОм – для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ;
- 100 кОм, 5 МОм, 10 МОм, 50 МОм, 100 МОм, 500 МОм, 1 ГОм, 1,5 ГОм, 5 ГОм, 10 ГОм, 40,5 ГОм – для М6-4.

Б.2.3 Расчет погрешности измерения

Основную погрешность измерения определяют по формуле

$$\delta = [(R_i - R_n) / R_n] \times 100, \quad (\text{Б.1})$$

где: R_i - показания мегаомметра, кОм, МОм, ГОм;
 R_n - номинальное значение измеряемого резистора (эквивалентное сопротивление R_z , кОм, МОм, ГОм).

Проверку основной погрешности в точках 40,5 ГОм и 91 ГОм проводят путем измерения эквивалентного сопротивления, рассчитанного в соответствии с ГОСТ 8.294-85 по схеме, приведенной на рисунке Б.1.

4 Устройство и работа

4.1 Принцип действия

Мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ и М6-4 имеют одинаковые принцип действия, основные узлы и конструктивное исполнение.

Измерение сопротивления мегаомметрами производится мостовым методом на постоянном токе с автоматическим выбором диапазона измерений. Коэффициент абсорбции определяется как соотношение сопротивлений, измеренных через 60 и 15 с после подачи высокого напряжения.

4.2 Основные узлы и их работа

Основными узлами мегаомметров являются источник стабилизированного высокого напряжения постоянного тока, входной делитель, измерительная схема и блок питания.

На объект измерения подается вырабатываемое внутренним преобразователем мегаомметра стабилизированное высокое напряжение. Преобразователь выполнен по схеме с самовозбуждением. Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью схемы широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Величина выходного напряжения устанавливается путем переключения режима работы стабилизировочного элемента.

Измеряемое сопротивление является верхним плечом делителя, нижнее плечо которого составляет внутренняя резисторная цепь, переключаемая при выборе диапазона измерения. Выходной сигнал этого делителя через фильтр 2-го порядка и усилитель поступает на первый вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Между источником высокого напряжения и экраном включен внутренний эталонный делитель, выходное напряжение которого через буферный усилитель поступает на второй вход АЦП. Делитель, подключенный через буфер к третьему входу АЦП, используется для измерения тока экрана. Выходной сигнал АЦП поступает на встроенный микропроцессор, производящий программную обработку выходных сигналов делителей, а так же вырабатывающий сигналы управления реле входного делителя автоматического выбора диапазона измерения и индикатором, в различных режимах отображающим следующую информацию:

- меню работы: начало цикла измерений, вывод результатов, выход из меню;
- номер измерения, номер результата в данном измерении, результат измерения;
- результаты измерения, записанные в память мегаомметра;
- значение высокого напряжения на объекте контроля;
- текущее значение измеряемого сопротивления;
- дата и время измерения;
- значение коэффициента абсорбции $K=R_{60}/R_{15}$, (R_{60} , R_{15} – сопротивление, измеренное через 60 и 15 с соответственно);
- сообщение о перегрузке цепей экранирования при $I_z > 0,5$ мА – для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ и при $I_z > 2,5$ мА – для М6-4;
- сообщение о перегрузке измерительной цепи и коротком замыкании;
- сообщение о включении режима работы с ПК;
- информация о разряде аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации

мегаомметра и ходе её заряда в процессе заряда (кроме М6-4).

Результаты измерений сохраняются в энергонезависимой памяти на 450 результатов измерений с возможностью их выдачи на персональный компьютер через последовательный интерфейс RS-232.

В память мегаомметров записывается: дата, время и номер измерения; значение испытательного напряжения; результаты измерений сопротивления от секунд через 5 секунд; значение коэффициента абсорбции.

Питание мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3 и М6-ЖТ осуществляется от аккумуляторных батарей, подзаряжаемых от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц с помощью источника питания из комплекта поставки. Мегаомметр М6-4 питается от сети 220 В. Питание измерителя осуществляется от стабилизаторов с напряжениями 5 В и минус 5 В. Для подсветки жидкокристаллического индикатора используется стабилизированное напряжение 4 В.

Измерения с номера 451 в памяти не сохраняются. Очистка памяти для ввода новых измерений производится в режиме "Начало цикла измерений" (см. п.6.2). Вывод результатов измерений на ПК производится с помощью программы, записанной на дискете 3,5" и специального кабеля, поставляемых с прибором. Минимальные требования к ПК:

процессор 386 или старше; наличие COM2 (RS-232, 9pin); свободное место на HD не менее 1 Мб; программное обеспечение: DOS 6.22, Norton Commander версии 4,0 или старше.

Принтер для печати на формате А4. Распечатка результатов только в системе DOS 6.22 при установленном драйвере принтера в этой же системе.

4.3 Конструкция.

Мегаомметры имеют одноблочное исполнение. Основной конструкцией является клепанный металлический каркас из деталей, гнутых из листового материала.

На каркасе размещены детали и узлы преобразователя, измерительного устройства с цифровым жидкокристаллическим (для М6, М6-1, М6-4, М6-ЖТ) или люминесцентным (для М6-2, М6-3) индикатором, блоки делителя. Лицевая панель, дно и стенки корпуса изготовлены из пластмассы. Для обеспечения защиты от пыли лицевая панель и дно установлены через резиновые прокладки.

На лицевой стороне панели размещены органы управления:

- кнопка "ИЗМЕР.1000В" ("ИЗМЕР.500В"-для М6-1, М6-3);
- кнопка "ИЗМЕР.2500В" ("ИЗМЕР.1000В"-для М6-1, М6-3);
- буквенно-цифровой индикатор;
- индикатор включения напряжения питания;
- клеммы "Rx", "+", "Э" для подключения к измеряемому объекту.

С правой стороны на лицевой панели мегаомметра М6-4 имеется разъем "RS-232" для подключения к ПК, в мегаомметрах М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ этот же разъем, имеющий маркировку "←" используется и для подключения

RS-232

источника питания для зарядки аккумулятораной батареи.

Приложение Б (обязательное)

Методика поверки мегаомметров
М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4 и М6-ЖТ

ВМАИ.411188.006ТУ

В рабочем состоянии мегаомметр располагается в горизонтальном положении.

Схемная часть мегаомметра выполнена на полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах с применением печатного монтажа. Аналоговая и цифровая схемы измерителя расположены на общей печатной плате. Для питания часов реального времени используется отдельный гальванический элемент (напряжение 3 В), установленный на печатной плате. Емкости элемента хватает на несколько лет непрерывной работы.

5 Указания мер безопасности

Не приступайте к измерениям, не убедившись в отсутствии напряжения на измеряемом объекте. В целях безопасности и предупреждения поломки щупов не допускаются переноски мегаомметра со вставленными в зажимы щупами.

5.1 К работе с мегаомметром допускаются лица, ознакомившиеся с устройством и организацией работ с ним, имеющие квалификационную группу не ниже 3.

5.2 При работе с мегаомметром необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для работы с оборудованием, имеющим напряжение свыше 1000 В.

5.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ НАЛИЧИИ НА ЭКРАНЕ ИНДИКАТОРА НАДПИСИ "ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО" ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕГАОММЕТРА К ЩУП ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5.4 Мегаомметр относится к изделиям с классом защиты II по ГОСТ Р МЭК 536-94.

6 Порядок работы

6.1 Подготовка к работе

Убедитесь в чистоте и отсутствии капель влаги на поверхности корпуса вокруг зажимов "+", "Rx", "Э". Загрязненная поверхность может привести к увеличению погрешности измерения мегаомметра.

К зажимам "+", "Rx", "Э" мегаомметра подключите щупы из комплекта поставки в соответствии с маркировкой.

В мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ установите аккумуляторную батарею строго соблюдая полярность. Зарядите аккумуляторную батарею в соответствии с п. 6.2.

Правила эксплуатации аккумуляторной батареи PS-1212 приведены в приложении В.

Мегаомметр М6-4 подключите к сети переменного тока напряжением 220В. Убедитесь в отсутствии напряжения на объекте. Подключите щупы к измеряемому объекту. Для уменьшения погрешности измерения экран объекта рекомендуется подсоединить к зажиму "Э".

Перед измерением соприкосновения изоляции кабеля соедините жилы кабеля с оболочкой на время, достаточное для разряда его емкости.

6.2 Выполнение измерений

В исходном состоянии мегаомметр находится в режиме измерения сопротивления и коэффициента абсорбции изоляции с присвоением очередному измерению номера, следующего за имеющимся в памяти прибора. Кроме этого мегаомметр имеет следующие режимы работы: "Начало цикла измерений", "Вывод результатов", "Выход из меню".


Режим "Начало цикла измерений" предназначен для проведения нового цикла измерений сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. При его включении всем новым измерениям будут присваиваться номера, начиная с 1.

Режим "Вывод результатов" предназначен для визуального просмотра на экране индикатора результатов всех ранее произведенных измерений, начиная с первого.

Режим "Выход из меню" служит для возврата в режим измерения сопротивлений (например при случайном входе в "Меню") без потери результатов ранее произведенных измерений, т.е. результаты всех последующих измерений будут добавляться к имеющимся в памяти прибора за очередными порядковыми номерами.

Выбор режима производится следующим образом.

Нажмите любую кнопку: "ИЗМЕР. 500 В", или "ИЗМЕР. 1000 В", или "ИЗМЕР. 2500 В", при этом включается подсветка индикатора, на экране появляется надпись "Меню", а также текущее время (часы, минуты) и дата (число, месяц, год). Отпустите и снова нажмите кнопку. На экране появятся циклически сменяющиеся названия режимов. Включение необходимого режима производится отпуском кнопки при появлении на экране его названия. При отпуске кнопки во время сообщения "Начало цикла измерений" прибор входит в указанный режим и готов к измерениям сопротивления и коэффициента абсорбции изоляции. Для измерения нажмите и удерживайте нажатой в течение минуты кнопку "ИЗМЕР. 500 В", или "ИЗМЕР. 1000 В", или "ИЗМЕР. 2500 В", при этом на экране последовательно появятся надписи: "Начало цикла измерений", "Меню", "Измерение 1" (при последующих измерениях - 2, 3, 4 и т.д.), "ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ ВКЛЮЧЕНО". После этого на экран выводится следующая информация:

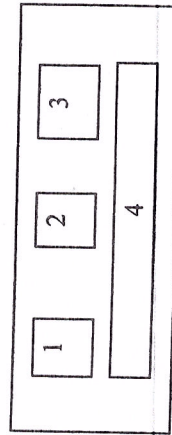


где: 1 – текущее время в секундах;
2 – порядковый номер измерения;
3 – величина рабочего напряжения в В., кВ.;
4 – текущая величина измеряемого сопротивления в кОм, МОм, ГОм


Приложение А (справочное)

Графики зависимости напряжения на объекте от его сопротивления

а) для мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ

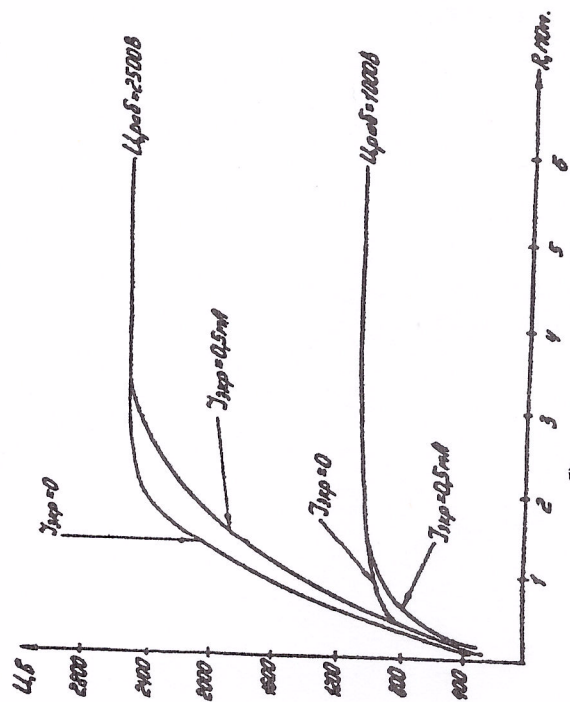

б) для мегаомметра М6-4

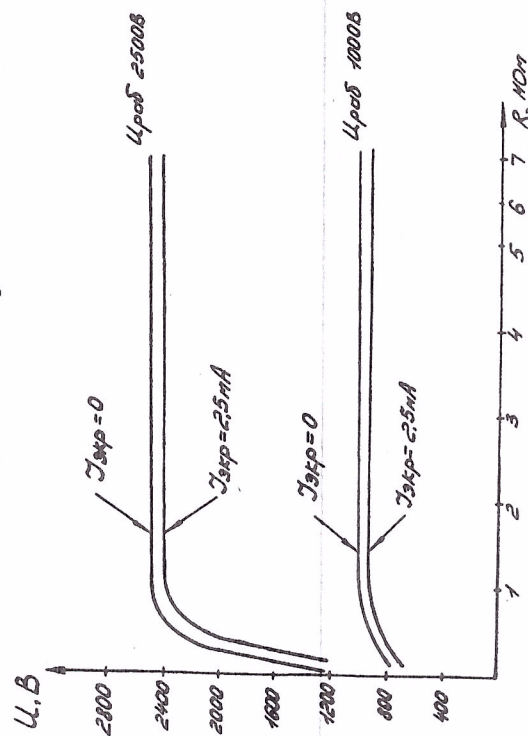

17 Сведения о поверке мегаомметра поверочными органами

Дата	Вид поверки	Результат поверки	Фамилия и подпись поверителя	Примечание

18 Сведения об утилизации

18.1 Утилизация вышедших из употребления мегаомметра и аккумуляторной батареи, должна производиться на специализированных предприятиях.

18.2 До передачи на утилизацию мегаомметр должен размещаться в соответствии с санитарными правилами "Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

В конце измерения на экран выводится следующая информация:

5	6
7	

где: 5 – конечное время измерения, с;

6 – величина коэффициента абсорбции $K=R60/R15$;

7 – величина измеряемого сопротивления через 60 с.

После окончания измерения кнопку следует отпустить. В процессе измерения сопротивления в память прибора записываются первое измерение R_x (где x – время в секундах), полученное после выбора диапазона измерений, и результаты измерений с интервалом 5 с начиная с 15 с (R15), 20 с (R20), 25 с (R25), 60 с (R60). Если нет необходимости в измерении коэффициента абсорбции и получении того количества результатов, измерение можно прервать отпуская кнопку в любой момент времени, учитывая, что достоверный отсчет значения измеряемого сопротивления произойдет не ранее, чем через 15 с.

При отпуске кнопки во время сообщения "Вывод результатов" прибор включается в указанный режим. При этом при последующем нажатии любой кнопки на экран выводится сообщение "Вывод результатов".

Далее выводятся результаты измерений в виде:

1	Дата измер.	Время измер.
2	3	4

где: 1 – номер измерения;

2 – напряжение, при котором производилось данное измерение;

3 – номер результата в данном измерении;

4 – результат измерения (величина измеренного сопротивления).

Под каждым номером измерения выводится значение R_x и то количество результатов, которое было сделано при измерении сопротивления данной точки объема (от 1 до 10). При этом под нулевым номером результата выводится значение R_x , измеренное до истечения 15 с, которое нельзя считать достоверным ввиду продолжения переходных процессов.

При отпуске кнопки прибор возвращается в режим измерения сопротивления изоляции.

При необходимости продолжить измерения сопротивления изоляции найдя в "Меню", нельзя включать режим "Начало цикла измерений", так как при этом будут потеряны результаты всех ранее произведенных измерений.

В этом случае, при наличии на экране сменяющихся названий режимов (признак нахождения в "Меню"), следует отпустить кнопку при появлении надписи "Выход из меню". При этом результаты всех ранее произведенных измерений в памяти сохраняются, и можно производить дальнейшие измерения сопротивления изоляции, нажимая и удерживая любую кнопку.

При появлении сообщения "ЭКРАННЫЙ ТОК!" измерения прекратите. Устраните влияние экранного тока на измерение путем изменения положения мегаомметра или удаления его от места влияния.

При появлении сообщения "РАЗРЯД АККУМ." (для мегаомметров М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ) измерения прекратите. Аккумуляторную батарею зарядите, для чего подключите источник питания из комплекта поставки мегаомметра к разьему "←" и к сети переменного тока напряжением 220 В частотой (50±1) Гц.

RS-232

На индикаторе появится сообщение: "ЗАРЯД * 0 %",

где * – напряжение аккумуляторной батареи;

0 % - степень заряда аккумуляторной батареи.

После окончания заряда на индикаторе появится сообщение:

"ЗАРЯД ОКОНЧЕН * 100 %".

Отключите от мегаомметра источник питания.

Распечатку результатов измерений производите следующим образом.

К разьему "RS-232" подключите кабель из комплекта поставки мегаомметра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНДАРТНЫМ ИНТЕРФЕЙСНЫМ КАБЕЛЕМ RS-232 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПК!

Нажмите любую кнопку, при этом на экране индикатора должна появиться надпись "RS-232". Отпустите кнопку и подключите второй конец кабеля к разьему "COM2" ПК.

ВНИМАНИЕ! ПОЯВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НАДПИСИ ГОВОРИТ О НЕИСПРАВНОСТИ МЕГАОММЕТРА ИЛИ КАБЕЛЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ВТОРОЙ КОНЕЦ КАБЕЛЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Включите ПК. В дисковод ПК вставьте дискету 3,5" из комплекта поставки мегаомметра. Запустите файл "mega.exe" из каталога COM2. На экране ПК должно появиться окно, затем после нажатия клавиши "Enter" – незаполненная форма таблицы результатов измерений.

В случае отсутствия в ПК разьема "COM2" подключите второй конец кабеля к разьему "COM1", предварительно освободив его от подключенных устройств. После этого запустите файл "mega1.exe" из каталога COM1.

Для считывания результатов измерений нажмите на приборе любую кнопку и, удерживая ее нажатой, кратковременно нажмите клавишу "F5". Процесс считывания заканчивается, когда прекратится изменение одного из чисел в центре экрана на ПК, и числа сравняются. Отпустите кнопку на приборе и нажмите клавишу

15 Свидетельство о приемке

Мегаомметр М _____ № _____ заводской номер _____

соответствует техническим условиям ВМАИ.411188.006 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

_____ год, месяц, число

Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП _____

год, месяц, число _____ личная подпись _____

16 Сведения о первичной поверке

Мегаомметр М _____ № _____ заводской номер _____

по результатам первичной поверки признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки _____ год, месяц, число _____

МК _____

Поверитель _____

(подпись представителя метрологической службы) _____

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие мегаомметра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

13.2 Гарантийный срок хранения и эксплуатации мегаомметра составляет 18 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства не распространяются на аккумуляторную батарею, для которой изготовителем установлен гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год с даты изготовления. Пломбу, расположенную под съемной крышкой, необходимо сохранять в течение гарантийного срока.

13.3 Предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя мегаомметра в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Безвозмездный ремонт осуществляется при возврате потребителем неисправного прибора в комплекте с руководством по эксплуатации и протоколом (актом) описания неисправности и указанием наработки на отказ.

Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров: ул. Ленина, 13 ОАО АНИИТТ
"Рекорд"
Тел/факс (09244) 2-12-52
E-mail: aniitt@yandex.ru.

14 Свидетельство об упаковывании

Мегаомметр М _____ ВМАИ.411188.00 № _____
заводской номер

упакован ОАО АНИИТТ "Рекорд" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

"Enter", на экране ПК должна появиться таблица с результатами измерений. Ее можно просмотреть с помощью клавиш управления курсором и распечатать по следовательным нажатиям клавиш "F6" и "Enter".

Для коррекции времени, даты, месяца и года загрузите файл "mega.exe" ("mega1.exe" при использовании в ПК разъема "COM1"). Нажмите клавишу "F4". В центре экрана ПК появится окно. Установите с помощью клавиатуры часы. Нажмите клавишу "Enter". Установите минуты. На мегаомметре нажмите любую из кнопок, затем – кратковременно клавишу "Enter" на ПК. Введите в таком же порядке дату, месяц и год.

При необходимости сохранить данные замеров в ПК нажмите клавишу "F2" и присвойте имя создаваемому файлу.

ВНИМАНИЕ! С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО С МЕГАОММЕТРОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СОЗДАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ПРОГРАММЫ.

7 Техническое обслуживание

7.1 Ежедневно проводить внешний осмотр мегаомметра, предусматривающий:

– проверку целостности всех органов управления и четкости фиксации их рабочих положений;

– проверку целостности и чистоты подключающих зажимов;

– удаление пыли и грязи с внешних поверхностей мегаомметра.

7.2 Ежедневно протирать спиртом подключающие зажимы мегаомметра.

7.3 Ежегодно производить операции по пп. 7.1, 7.2, после чего производить метрологическую проверку мегаомметра в соответствии с приложением Б.

7.4 Материалы, необходимые для проведения технического обслуживания, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование регламентных работ	Необходимые материалы	Количество	Количество на год
Ежедневные работы	Салфетки	1 шт.	365 шт.
Еженедельные работы	Салфетки Спирт гидролизный	2 шт. 10 мл	104 шт. 520 мл
Годовые работы	Салфетки Спирт гидролизный	10 шт. 20 мл	10 шт. 20 мл

Итого на год: 1 Салфетки – 166 шт.

2 Спирт гидролизный – 540 мл.

8 Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6.
Таблица 6

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
1 Не светится индикатор напряжения питания	Неисправна одна из кнопок включения напряжения	Заменить неисправную кнопку	
2 Большой уход или отсутствие показаний времени и даты	Разрядилась литиевая батарейка	Заменить литиевую батарейку	В условиях массовой терской

9 Указания по ремонту

9.1 Ремонт мегаомметра должен производиться в условиях электроизмерительной лаборатории на специально оборудованных рабочих местах с применением паяльника с заземленным жалом и антистатического браслета.

9.2 На рабочих местах все металлические и электропроводящие неметаллические части технологического, испытательного и измерительного оборудования должны быть заземлены.

9.3 При ремонте мегаомметра запрещается использовать для измерения электрического сопротивления цепей, содержащих полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы, цифровые омметры и тестеры с измерительным напряжением выше 1,5 вольт.

9.4 Мегаомметр состоит из отдельных функциональных плат, поэтому прежде всего необходимо определить в какой плате имеет место неисправность. Определить неисправную плату или узел, следует отыскать неисправную цепь или каскад, а затем и неисправный элемент.

Доступ к платам мегаомметра осуществляется следующим образом:

- отверните четыре винта, крепящие дно корпуса;
- отсоедините дно;
- отверните четыре винта, расположенные под дном и снимите кожу;
- отверните четыре винта, расположенные на боковых стенках экрана и снимите экран.

Сборка мегаомметра производится в обратной последовательности.

9.5 В мегаомметре применяются комплектующие отечественного и импортного производства.

Техническую информацию на импортные комплектующие можно получить в фирмах, занимающихся их продажей.

Программирование микроконтроллера АТ89С55-20Р1 фирмы АТМЕЛ производится только на предприятии-изготовителе мегаомметра.

Примечание- Комплект электрических принципиальных схем и перечни элементов к ним высылаются по отдельным заказам потребителей.

10 Проверка

10.1 Проверка мегаомметра должна производиться не реже одного раза в год, а также после ремонта по согласованной с ВНИИМС методике поверки, приведенной в приложении Б.

11 Маркирование

11.1 Маркировка, нанесена на шильдике, закрепленном на корпусе мегаомметра, и содержит:

- наименование предприятия изготовителя;
- наименование и условное обозначение прибора;
- заводской номер;
- год изготовления;
- знак Государственного реестра;
- знак соответствия (при наличии сертификата);
- испытательное напряжение изоляции;

Вблизи органов управления нанесены надписи, указывающие их назначение.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Мегаомметр в таре предприятия-изготовителя может транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния. При транспортировании самолетом мегаомметр должен быть размещен в отапливаемых герметизированных отсеках.

При транспортировании должны быть исключены падения и резкие удары мегаомметра, а также попадание на него воды и осадков.

Внешние условия должны лежать в пределах:

- температура окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С);
 - относительная влажность воздуха 95 % при 298 К (25 °С);
 - атмосферное давление (84 – 106) кПа (630 – 800) мм рт. ст.;
 - транспортная тряска (80 – 120) ударов в мин; 20 м/с².
 - максимальное ускорение
- 12.2 Мегаомметры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от 273 до 313 К (от 0 до 40 °С) и относительной влажности до 80 % при температуре 308 К (35 °С).

При этом не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

12.3 Хранить мегаомметр без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 283 до 308 К (от 10 до 35 °С) и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 298 К (25 °С).

12.4 После хранения мегаомметра в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением при положительных температурах необходимо выдерживать его в нормальных климатических условиях в течение 1–2 часов в распакованном виде.