

		XXX		1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЦИ СИ «Воентест»

32 ГНИИ МО РФ

А.Ю. Кузин

« 08 » 04 2008 г.



Инструкция

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ДП-10, ДП-25, ДП-50, ДП-100

Методика поверки

2008 г.

Дубл.	Взам.	Полп.

					Разраб.			
					Провер.			
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата	Н.Контр.			

ТИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Настоящая методика поверки (далее - методика) распространяется на преобразователи линейных перемещений ДП-10, ДП-25, ДП-50, ДП-100 (далее по тексту преобразователи) и устанавливает технические требования к первичной и периодической поверке этих преобразователей.

Методика разработана в соответствии с требованиями РМГ 51-2002.

Поверка должна проводиться лицами, аттестованными в качестве поверителей в соответствии с требованиями ПР 50.2.012-94.

Межповерочный интервал – 1 год.

Операции поверки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции поверки	Номер пункта методики	Первичная поверка	Периодическая поверка
1 Внешний осмотр	6.1	+	+
2 Измерение электрического сопротивления изоляции	6.2	+	-
3 Проверка электрического сопротивления плеч полумостовой схемы	6.3	+	+
4 Определение основной приведенной погрешности измерений перемещения γ	6.4	+	+
5 Определение чувствительности преобразователя	6.5	+	-

Таблица 2

Номер пункта методики	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.2	Мегомметр М4100/4: диапазон измерений от 1000 Ом до 1 ГОм, погрешность $\pm 1\%$
6.3	Омметр цифровой Щ 34: диапазон измерений от 0,001 Ом до 1 ГОм, погрешность измерений $\pm (0,05-0,5)\%$
6.4, 6.5	Индикатор часового типа ИЧ-50: диапазон измерений от 0 до 50 мм; погрешность не более $\pm 0,01$ мм.
6.4, 6.5	Прибор многоканальный измерительный UPM 100 (диапазон измерений от 0 до 10 В, погрешность не более $\pm 0,1\%$)
6.4, 6.5	Штангенциркуль ШЦЦ1: диапазон измерений от 0 до 125 мм., погрешность не более $\pm 0,1$ мм

Средства поверки должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94 и иметь действующие сроки годности.

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ТИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4 Требования безопасности

4.2 При проведении поверки соблюдать правила производственной санитарии и охраны окружающей среды.

5 Условия поверки

– при относительной влажности от 45 до 80 %.

6 Проведение поверки

Результаты поверки должны быть занесены в протокол, форма которого приведена в приложении А.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение характеристики
Электрическое сопротивление изоляции, $R_{из}$, МОм, не менее	100
Электрическое сопротивление диагоналей мостовой схемы преобразователя, измеренное с контактов: 1, 2, R_{1-2} , Ом 3, 4, R_{3-4} , Ом	116 ± 2 116 ± 2
Чувствительность, y , мВ/В	$\pm (0,6 - 2,5)$
Приведенная погрешность измерений перемещения γ , %, не более	$\pm 1,0$

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверить отсутствие механических повреждений.

6.2 Измерение электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции преобразователя измерять мегомметром с рабочим напряжением 100 В, класса точности не ниже 10, путем подключения мегомметра к каждому из контактов соединителя преобразователя и корпусу преобразователя.

Результат проверки считать положительным, если измеренное значение электрического сопротивления изоляции составляет не менее 100 МОм. В противном случае преобразователь бракуется и направляется в ремонт.

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

ТИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Результат поверки считать положительным, если измеренные значения сопротивления плеч полумостовых схем соответствуют значениям, приведенным в п. 2 таблицы 3. В противном случае преобразователь бракуется и направляется в ремонт.

Перемещения L_{ki} задавать по ступеням через $0,2L_{ном}$ согласно таблице 4, где $L_{ном}$ - диапазон измерений линейного перемещения конкретного типа преобразователя. Прямому ходу соответствует увеличение перемещения, обратному ходу – уменьшение перемещения.

Собрать схему в соответствии с рисунком 1. Смонтировать измерительную цепочку, установив индикатор часового типа ИЧ-50 и испытываемый преобразователь. Включить питание тензометрического прибора UPM 100 и прогреть в течение 10 минут. Произвести балансировку мостовой схемы. Задать перемещение L_{ki} и по показаниям информационного монитора тензометрического прибора UPM 100 получить значение перемещения отдельно для прямого и обратного хода и заносить их в таблицу 4.

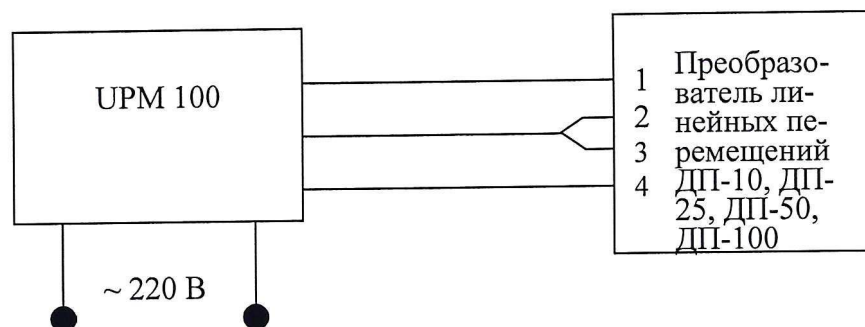


Рисунок 1

Таблица 4

Направление перемещения	Устанавливаемое значение перемещения		Измеренное значение перемещения		Погрешность измерений	
	обозначение	значение, мм	обозначение	значение, мм	обозначение	значение, %
Прямой ход (внутри корпуса)	0		L _{K0}		γ	
	0,2·L _{НОМ}		L _{K1}		γ	
	0,4·L _{НОМ}		L _{K2}		γ	
	0,6·L _{НОМ}		L _{K3}		γ	
	0,8·L _{НОМ}		L _{K4}		γ	

ТИ

Дубл.			
Взам.			
Подп.			

			Дата					XXX		6
			Подпись							
			№ докум.	Направление перемещения	Устанавливаемое значение перемещения		Измеренное значение перемещения		Погрешность измерений	
			Лист		обозна- чение	значение, мм	обозна- чение	значение, мм	обозна- чение	значение, %
			Изм.	Обратный ход (из корпуса)	L _{ном}		L _{к5}		γ	
					L _{ном}		L _{к5}		γ	
					0,8·L _{ном}		L _{к4}		γ	
					0,6·L _{ном}		L _{к3}		γ	
					0,4·L _{ном}		L _{к2}		γ	
					0,2·L _{ном}		L _{к1}		γ	
					0		L _{к0}		γ	

Определять значения приведенной погрешности измерений для каждой точки прямого и обратного хода по формуле (1) и заносить их в таблицу 5.

$$\gamma = (L_{уст} - L_{изм}) / L_{ном} * 100\% \quad (1)$$

Максимальное значение приведенной погрешности занести в протокол приложение А.

Результат поверки считать положительным, если значение приведенной погрешности преобразователя находится в пределах $\pm 1 \%$. В случае, если значение погрешности хотя бы в одной точке превышает $\pm 1 \%$, провести градуировку преобразователя по методике, приведенной в приложении Б и повторить поверку с новым значением чувствительности преобразователя. Если и в этом случае значение погрешности хотя бы в одной точке превышает $\pm 1 \%$, преобразователь бракуется и направляется в ремонт.

6.5 Определение чувствительности преобразователя

Чувствительность преобразователя определяется по методике, изложенной в приложении Б.

7 Оформление результатов поверки

При положительных результатах поверки на преобразователь оформляется свидетельство о поверке установленной формы. На обратной стороне свидетельства помещают градуировочную таблицу из протокола поверки.

В случае отрицательных результатов проверки на преобразователи выдается извещение о непригодности, с указанием причин забракования.

Зам. начальника лаборатории
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

Научный сотрудник
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

Старший научный сотрудник
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Р.А. Родин

С.Н. Чурилов

А.А. Горбачев

ТИ

			Дата
			Подпись
			№ докум.
			Лист
			Изм.

		XXX	7

Приложение А
(обязательное)

ПРОТОКОЛ № _____ от _____
поверки преобразователей линейных перемещений _____
(тип, номер датчика)

Средства поверки:

Наименование	Тип	Номер

Условия поверки:

Температура окружающей среды _____ °С.
Относительная влажность воздуха _____ %.
Атмосферное давление воздуха _____ кПа.

Результаты поверки:

Наименование операции поверки	Обозначение параметра	Требуемое значение параметра	Действительное значение параметра
1 Внешний осмотр	-	-	
2 Измерение электрического сопротивления изоляции, МОм, не менее	R _{из}	100	
3 Измерение электрического сопротивления диагоналей мостовой схемы преобразователя с контактов: 1, 3, Ом	R ₁₋₃	116 ± 5	
2, 4, Ом	R ₂₋₄		
4 Определение чувствительности преобразователя, мВ/В	y	± (0,6...2,5)	
5 Определение приведенной погрешности, %	γ	± 1	

Дубл.	Взам.	Подп.

ТИ

		Дата
		Подпись
		№ докум.
		Лист
		Изм.

			XXX	9

Приложение Б
(обязательное)

Определение градуировочной характеристики преобразователя

Произвести градуировку преобразователя путем задания перемещений механизмом воспроизведения линейного перемещения. Перемещения L_{ki} задавать по ступеням через $0,2L_{ном}$ согласно таблице Б.1, где $L_{ном}$ - диапазон измерений линейного перемещения конкретного типа преобразователя. Прямому ходу соответствует увеличение перемещения, обратному ходу – уменьшение перемещения.

Таблица Б.1

	Усилие градуировочных точек L_{ki} , мм	Значение градуировочных чувствительностей, мВ/В					
		прямой ход		обратный ход		среднее значение	
		обозначение	значение	обозначение	значение	обозначение	значение
Направление перемещения	0	–		$y_{к1}^{обр}$		–	
	$0,2 \cdot L_{ном}$	$y_{к1}^{пр}$		$y_{к2}^{обр}$		$y_{к1ср}$	
	$0,4 \cdot L_{ном}$	$y_{к2}^{пр}$		$y_{к3}^{обр}$		$y_{к2ср}$	
	$0,6 \cdot L_{ном}$	$y_{к3}^{пр}$		$y_{к4}^{обр}$		$y_{к3ср}$	
	$0,8 \cdot L_{ном}$	$y_{к4}^{пр}$		$y_{к5}^{обр}$		$y_{к4ср}$	
	$L_{ном}$	$y_{к5}^{пр}$		–		$y_{к5ср}$	

Для этого:

1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1. Смонтировать измерительную цепочку, установив индикатор часового типа ИЧ-50 и испытываемый преобразователь. Включить питание тензометрического прибора UPM100 и прогреть в течение 10 минут. Произвести балансировку мостовой схемы. Задать перемещение L_{ki} и по показаниям информационного монитора тензометрического прибора UPM100 получить значение чувствительности отдельно для прямого и обратного хода соответствующее значению перемещения.

Значения чувствительностей (мВ/В), кроме $L_{ki} = 0$, вычислять по формуле (1) и заносить их в таблицу Б.1:

$$y_i = \frac{y_{iu} * L_{ном}}{L_{ki}};$$

(1)

Где y_{iu} - значение на информационном мониторе тензометрического прибора UPM100 в мВ/В;

L_{ki} – усилие, соответствующее i-той градуировочной точки.

$L_{ном}$ – номинальное усилие

2 Вычислять для каждой градуировочной точки, кроме $L_{кп}=L_{ном}$, среднее арифметическое значение градуировочного чувствительности $y_{ki ср.}$ по формуле (2) и заносить их в таблицу Б.1:

Дубл.	Взам.	Подп.

ТИ

			Дата
			Подпись
			№ докум.
			Лист
			Изм.

		XXX	10

$$Y_{ki\text{ ср.}} = \frac{y_{ki}^{пр} + y_{ki}^{обр}}{2} , \qquad (2)$$

где $Y_{ki\text{ ср.}}$ – среднее арифметическое значение градуировочного сопротивления для i – той градуировочной точки, мВ/В;

$y_{ki}^{пр}, y_{ki}^{обр}$ – значения градуировочных чувствительностей для i -той градуировочной ступени прямого и обратного хода, мВ/В.

3 Вычислить среднее значение чувствительности по формуле (3)

$$Y_{ср.} = \frac{\sum^5 y_{ki\text{ ср.}}}{5} , \qquad (3)$$

Полученные значения чувствительности $Y_{ср.}$ занести в паспорт преобразователя.

Дубл.		
Взам.		
Подп.		

ТИ	
----	--

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

		XXX		12

Лист согласований

Отдел	Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата

Дубл.		
Взам.		
Полп.		

ТИ