

020

УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ»
32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Храменков

« 20 » 12 2004 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
МОДЕЛИ PST-3202 ФИРМЫ "GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.", ТАЙВАНЬ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

г. Мытищи,
2004 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на источник питания постоянного тока модели PST-3202 фирмы "Good Will Instrument Co., Ltd.", Тайвань (далее – источник питания).

Межповерочный интервал – один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке или после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр.	5.1	+	+
2 Опробование.	5.2	+	+
3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции.	5.3	+	-
4 Определение метрологических характеристик:	5.4	+	+
4.1 Определение погрешности установки напряжения постоянного тока.	5.4.1	+	+
4.2 Определение погрешности установки силы постоянного тока.	5.4.2	+	+
4.3 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети в пределах $220 \text{ В} \pm 10 \%$.	5.4.3	+	+
4.4 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети в пределах $220 \text{ В} \pm 10 \%$.	5.4.4	+	+
4.5 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % от максимального значения.	5.4.5	+	+
4.6 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 100 до 0 % от максимального значения.	5.4.6	+	+
4.7 Определение пульсации выходного напряжения.	5.4.7	+	+
4.8 Определение пульсации выходного тока.	5.4.8	+	+

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта документа по поверке	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки. Номер документа, регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам. Разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики	Рекомендуемые средства поверки
5.3	Установка для испытаний изоляции на электрическую прочность и сопротивление, U_n до 1500 В, R до 20 МОм.	Установка для испытаний на электробезопасность модели S3301.
5.4.1	Измеритель напряжения постоянного тока, 0 – 32 В, $\pm 0,015$ %.	Мультиметр В7-64.
5.4.2	Измеритель силы постоянного тока, 0 – 5 А, $\pm 0,03$ %.	Мультиметр В7-64. Мера электрического сопротивления Р310.
5.4.3	Измеритель напряжения постоянного тока, 0 – 32 В.	Мультиметр В7-64. Автотрансформатор ЛАТР-1М.
5.4.4	Измеритель силы постоянного тока, 0 – 5 А.	Мультиметр В7-64. Мера электрического сопротивления Р310; Автотрансформатор ЛАТР-1М.
5.4.5	Измеритель напряжения постоянного тока, 0 – 32 В.	Мультиметр В7-64.
5.4.6	Измеритель силы постоянного тока, 0 – 5 А.	Мультиметр В7-64. Мера электрического сопротивления Р310.
5.4.7	Измеритель напряжения переменного тока, 0 – 3 мВ.	Мультиметр В7-64.
5.4.8	Измеритель силы переменного тока, 0 – 3 мА.	Мультиметр В7-64. Мера электрического сопротивления Р310.

Примечания:

1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации источников питания, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % 65 ± 15 ;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 100 ± 4 (750 ± 30);
- напряжение питающей сети, В $220 \pm 4,4$;
- частота питающей сети, Гц $50 \pm 0,5$.

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать источник питания в условиях, указанных в п. 4.1 в течение не менее 8 ч;
- выполнить операции, оговоренные в руководстве по эксплуатации на источник питания по его подготовке к работе;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего режима.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие источника питания требованиям эксплуатационной документации. При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность источника питания;
- отсутствие механических повреждений;
- функционирование органов управления и коммутации;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных проводов и кабелей;
- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки;
- наличие и соответствие документации номиналов предохранителей;
- отсутствие внутри прибора незакрепленных предметов.

Источник питания, имеющий дефект, дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

5.2 Опробование

Произвести опробование работы источника питания для оценки его исправности в следующей последовательности.

Включить источник питания в сеть.

Установить переключатель «Power» в положение «1».

Убедиться в правильности прохождения встроенной тестовой программы на отсутствие индицируемых ошибок. Тестовая программа выполняется автоматически после включения источника питания.

Неисправный источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.3 Проверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции

5.3.1 Электрическое сопротивление изоляции источника питания проверяется между закороченными разъемами питания и «корпусом» (при включенной кнопке «Power») в условиях, указанных в п. 4.1. Источник питания при этом должен быть отключен от сети.

Проверку необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы испытательной установки с соответствующими разъемами источника питания.

Включить питание испытательной установки.

Измерить электрическое сопротивление изоляции.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм, в противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.3.2 Электрическая прочность изоляции источника питания проверяется между закороченными разъемами питания и «корпусом» (при включенной кнопке «Power») на переменном токе в условиях, указанных в п. 4.1. Источник питания при этом должен быть отключен от сети.

Проверку необходимо проводить в следующей последовательности.

Подключить к высоковольтному выходу установки сетевые разъемы источника питания.

Подключить к общему выходу установки «корпус» источника питания.

Включить питание испытательной установки.

Плавное повышение испытательного напряжения до номинального значения 1,5 кВ.

Выдерживать источник питания под воздействием испытательного напряжения в течение 1 минуты.

Источник питания должен выдерживать испытательное напряжение.

При обнаружении неудовлетворительного состояния изоляции, на что указывает внезапное возрастание тока, источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4 Определение метрологических характеристик источника питания

5.4.1 Определение погрешности установки напряжения постоянного тока

Погрешность установки напряжения постоянного тока определяется методом прямых измерений.

Структурная схема соединения приборов приведена на рисунке 1.

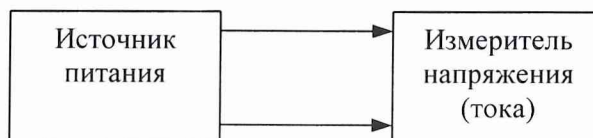


Рис. 1. Структурная схема соединения приборов при использовании метода прямых измерений.

5.4.1.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами В7-64 в соответствии с рис. 1.

Перевести В7-64 в режим измерения напряжения постоянного тока.

Провести измерения воспроизводимых источником питания значений напряжений:

3 В, 8 В, 16 В, 24 В, 32 В для выходов 0 – 32 В;

0,6 В; 1,5 В; 3,0 В; 4,5 В; 6,0 В для выхода 0 – 6 В;

5.4.1.2 Погрешность установки напряжения вычисляется по формуле

$$\Delta = X_{\text{в}} - X_{\text{и}}, \quad (1)$$

где $X_{\text{и}}$ – измеренное значение, $X_{\text{в}}$ – воспроизведенное значение параметра.

Погрешность установки напряжения должна быть в пределах $\pm (0,0005 X_{\text{в}} + 10 \text{ мВ})$.

В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.2 Определение погрешности установки силы постоянного тока

Погрешность установки силы постоянного тока определяется методом прямых измерений для токов до 2 А и методом косвенных измерений для токов от 2 до 5 А.

5.4.2.1 Измерения токов до 2 А необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы источника питания с клеммами В7-64 в соответствии с рис. 1.

Перевести В7-64 в режим измерения силы постоянного тока.

Провести измерения воспроизводимых источником питания значений силы постоянного тока: 0,3 А; 0,7 А; 1,5 А; 2 А для двух выходов 0 – 2 А и 0,5 А; 1,0 А; 2 А для выхода 0 – 5 А.

5.4.2.3 Погрешность установки силы тока вычисляется по формуле (1) и должна быть в пределах $\pm (0,001 X_{\text{в}} + 5 \text{ мА})$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.2.4 Измерение силы тока от 2 до 5 А необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 2.

Перевести В7-64 в режим измерения напряжения постоянного тока.

Провести измерение воспроизводимого источником питания значения силы постоянного тока: 3,5 А; 5,0 А для выхода 0 – 5 А.



Рис. 2. Структурная схема соединения приборов при использовании метода косвенных измерений.

Сила тока, протекающего через меру сопротивления, рассчитывается по формуле

$$I_{\text{изм}} = U_{\text{изм}} / R, \quad (2)$$

где $U_{\text{изм}}$ – значение напряжения на мере сопротивления, R – номинальное значение меры сопротивления.

5.4.2.5 Погрешность установки силы тока вычисляется по формуле (1) и должна быть в пределах $\pm (0,001 X_{\text{в}} + 10 \text{ мА})$. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

5.4.3 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети в пределах $220\text{ В} \pm 10\%$

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети определяется методом прямых измерений.

5.4.3.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.
Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3.

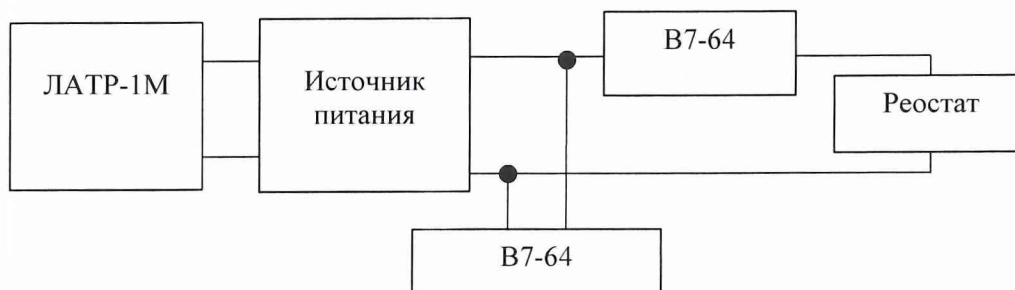


Рис. 3. Структурная схема соединения приборов при определении нестабильности выходного напряжения.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения и токе нагрузки равном 90 % от максимального значения.

Плавное изменение напряжения питающей сети с помощью автотрансформатора от номинального значения до 198 В и до 244 В, измерить нестабильность выходного напряжения в крайних точках. Время выдержки в крайних точках 5 мин.

5.4.3.2 Величина нестабильности должна быть не более 3 мВ. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

5.4.4 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питающей сети в пределах $220\text{ В} \pm 10\%$

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети определяется методом косвенных измерений.

5.4.4.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.
Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 4.

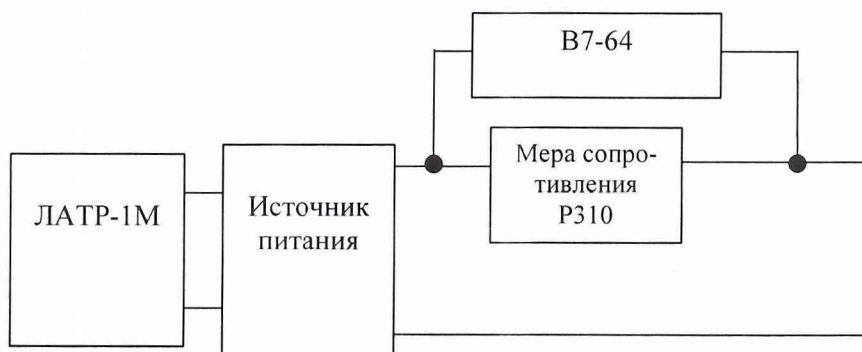


Рис. 4. Структурная схема соединения приборов при определении нестабильности выходного тока.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока и напряжении на нагрузке равном 90 % от максимального значения.

Плавно изменяя напряжение питающей сети с помощью автотрансформатора от номинального значения до 198 В и до 244 В, измерить нестабильность выходного тока в крайних точках. Время выдержки в крайних точках 5 мин.

Величина нестабильности выходного тока рассчитывается по формуле

$$I_n = U_{n \text{ изм}} / R, \quad (3)$$

где $U_{n \text{ изм}}$ – величина нестабильности напряжения на мере сопротивления, R – номинальное значение меры сопротивления.

5.4.4.2 Величина нестабильности должна быть не более 3 мА. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

5.4.5 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % от максимального значения

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки определяется методом прямых измерений.

5.4.5.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения.

Изменяя ток нагрузки от 0 % до 100 % от максимального значения провести измерение нестабильности выходного напряжения. Время выдержки при измерении 5 мин.

5.4.5.2 Величина нестабильности должна быть не более 3 мВ. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

5.4.6 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 100 до 0 % от максимального значения

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке определяется методом косвенных измерений.

5.4.6.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 4.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока.

Плавно изменяя напряжение на нагрузке от 100 до 0 % от максимального значения, измерить нестабильность выходного тока в крайних точках. Время выдержки при измерении 5 мин.

Величина нестабильности выходного тока рассчитывается по формуле (3).

5.4.6.2 Величина нестабильности должна быть не более 3 мА (для выходов 0 – 2А) и 5 мА (для выхода 0 – 5А). В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

5.4.7 Определение пульсации выходного напряжения

Пульсации выходного напряжения определяются методом прямых измерений.

5.4.7.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 3.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного напряжения и токе нагрузки равном 90 % от максимального значения.

5.4.7.2 Величина пульсаций (СКЗ) должна быть не более 1 мВ. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

5.4.8 Определение пульсации выходного тока

Пульсации выходного тока определяется методом косвенных измерений.

5.4.8.1 Измерения необходимо проводить в следующей последовательности.

Соединить клеммы приборов в соответствии с рис. 4.

Измерения проводятся при максимальном значении выходного тока и напряжении на нагрузке равном 90 % от максимального значения.

Величина пульсаций выходного тока рассчитывается по формуле (3), где $U_{н\text{ изм}}$ – величина пульсации напряжения на мере сопротивления, R – номинальное значение меры сопротивления.

5.4.8.2 Величина пульсаций (СКЗ) должна быть не более 3 мА для токов не более 3,0 А и 5 мА для токов более 3,0 А. В противном случае источник питания бракуется и направляется в ремонт.

Измерения провести для всех 3-х выходов источника питания.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляются протоколом.

При положительных результатах поверки на источник питания выдается свидетельство установленного образца или делается отметка в паспорте (формуляре).

При отрицательных результатах поверки источник питания бракуется и направляется в ремонт. На забракованный источник питания выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ» 32 ГНИИ МО РФ



А.Щипунов

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ» 32 ГНИИ МО РФ

А.Заболотнов