1414

УТВЕРЖДАЮ Начальник ТНИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

А. Ю. Кузин

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ВАТТМЕТР СВЧ С БЛОКОМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ Я2-114 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ TM03R

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

1 Общие сведения

- 1.1 Данная методика распространяется на ваттметр СВЧ с блоком измерительным Я2-114 и преобразователем измерительным ТМ03R (далее ваттметр), фирмы «Elmika», Литва, и устанавливает порядок проведения первичной и периодических поверок.
 - 1.2 Межповерочный интервал 1 год.

2 Операции поверки

- 2.1 Перед проведением поверки ваттметр должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 2 часов.
 - 2.2 При поверке выполняют операции, представленные в табл. 1.

Таблица 1.

	Номер	Обязательность поверки			
Ополомум поролум	пункта	параметров			
Операции поверки	методики	первичная	периодическая		
		поверка	поверка		
1 Внешний осмотр	8.1	да	да		
2 Опробование	8.2	да	да		
3 Определение метрологических характеристик	8.3	да	да		
3.1 Проверка присоединительных размеров волно-	8.3.1	да	да		
водного соединителя преобразователя измери-					
тельного					
3.2 Проверка КСВН входа преобразователя изме-	8.3.2	да	да		
рительного					
3.3 Проверка нестабильности показаний во време-	8.3.3	да	да		
ни в установившимся режиме, включая «дрейф					
электрического нуля», в нормальных условиях					
3.4 Определение относительной погрешности из-	8.3.4	да	да		
мерения мощности, без учета погрешности рассо-					
гласования					

3 Средства поверки

- 3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в табл. 2.
- 3.2 Все средства измерений применяемые при поверке должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или технической документации.

Таблица 2.

№ пункта методики поверки	Эталонные СИ, испытательное оборудование и вспомогательная аппаратура						
1	2						
8.3.1	Измерительный микроскоп УИМ-23 (погрешность не более $\pm 0,005$ мм).						
8.3.2	Генератор сигналов высокочастотный Γ 4-183 (диапазон частот от 78,33 до 118,1 $\Gamma\Gamma$ ц, погрешность установки частоты \pm 0,3 дБ), линия измерительная P1-41 (диапазон частот от 78,33 до 118,1 $\Gamma\Gamma$ ц, погрешность измерений не более 5K+2 %), измеритель отношений напряжений B8-7 (диапазон измеряемых напряжений 60 дБ, погрешность декадного делителя 1,5 %).						

1	2
8.3.3	Генератор сигналов высокочастотный Γ 4-183, переносчик частоты PЧ5-29 (диапазон частот от 78,33 до 118,1 ГГц, погрешность установки частоты $\pm 1 \times 10^{-6}$), аттенюатор AP-07 из комплекта линии измерительной P1-41, прибор для поверки ваттметров H7-1/1 (диапазон частот от 78,33 до 118,1 ГГц, погрешность измерения мощности 2,5%).
8.3.4	Генератор сигналов высокочастотный Г4-183, переносчик частоты РЧ5-29, аттенюатор АР-07 из комплекта линии измерительной Р1-41, прибор для поверки ваттметров Н7-1/1.

Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в табл. 2.

4 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки ваттметра допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющий опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

5 Требования безопасности

- 5.1 К работе с ваттметром допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.
- 5.2 Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры.

6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях.

Температура окружающего воздуха, 0 C 20 ± 5 . Относительная влажность воздуха, 9 65 \pm 15. Атмосферное давление, кПа 100 ± 4 (750 ± 30 мм рт ст.). Напряжение питания от сети переменного тока частотой ($50 \pm 0,5$) Γ ц, B 220 ± 5 .

7 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке выполняют следующие операции:

- провести (если необходимо) расконсервацию и техническое обслуживание ваттметра, проверить исправность кабелей, провести внешний осмотр ваттметра, убедиться в отсутствии механических повреждений и неисправностей;
 - проверить комплектность поверяемого ватгметра;
- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки, включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, указанным в технической документации).

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

Внешним осмотром установить соответствие ваттметра требованиям эксплуатационной документации. Проверить отсутствие механических повреждений и ослабления элементов конструкции, четкость обозначений, чистоту и исправность разъемов, наличие и целостность печатей и пломб.

Ваттметр, имеющий дефекты (механические повреждения), дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

8.2 Опробование

Опробование провести в соответствии с руководством по эксплуатации.

При опробовании убедиться в положительных результатах установки нуля, калибровки, установки калибровочных коэффициентов, а также отображение на индикаторе блока измерительного результатов измерений при подаче мощности СВЧ. Проверку работоспособности проводить на всех возможных пределах измерений.

Результаты поверки считаются положительными, если проверка на работоспособность прошла успешно, в противном случае ваттметр бракуется и отправляется в ремонт.

- 8.3 Определение метрологических характеристик
- 8.3.1 Проверка присоединительных размеров волноводного соединителя преобразователя измерительного.

Соответствие присоединительных размеров определить сличением основных размеров с указанными в ГОСТ РВ 51914-2002 (с использованием измерительного микроскопа УИМ-23). Присоединительные размеры должны соответствовать волноводному соединителю 2.4×1.2 мм в соответствии с ГОСТ РВ 51914-2002.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если присоединительные размеры волноводного соединителя соответствуют ГОСТ PB 51914-2002.

8.3. 2 Проверка КСВН входа преобразователя измерительного.

Проверку КСВН входа преобразователя измерительного проводить на частотах 78,33; 80,00; 90,00; 100,0; 118,1 ГГц, в следующей последовательности:

- собрать схему, представленную на рис.1;
- провести измерения в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации измерительной линии P1-41.



Рис.1

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значение КСВН входа преобразователя измерительного не более 2,5.

8.3.3 Проверка нестабильности показаний во времени в установившимся режиме, включая «дрейф электрического нуля», в нормальных условиях

Определение нестабильности показаний прибора во времени в установившемся режиме, включая «дрейф электрического нуля» в нормальных условиях проводят в следующей последовательности:

- собрать схему в соответствии с рис. 2;
- включить блок, потянув рычаг «Сеть» на себя; при этом должен высвечиваться индикатор «ЗО», а на основном табло блока - символ «FF- ».
- набрать с помощью клавиатуры номер частотного диапазона «11» и нажать кнопку «ввод», при этом должен высвечиваться индикатор «сопротивление», должен мигать индикатор « Ω », а на основном табло блока должны высвечиваться символы «СОПР-»;

- набрать с помощью клавиатуры значение рабочего сопротивления термистора «240» и нажать кнопку «ВВОД», при этом на основном табло блока должно появиться изображение пунктирной линии «-----» и должен включиться световой индикатор «mW», а на вспомогательном табло должно индицироваться время работы блока от момента включения (в минутах и секундах), через 20 мин должен начать мигать световой индикатор «установка нуля» и должен высвечиваться индикатор «30»;
- нажать кнопку «нуль», при этом гаснет индикатор «ЗО», высвечивается индикатор «установка нуля», режим установки дожжен длиться от 5 до 10 с, после чего продолжается самопрогрев блока (высвечиваются индикаторы «ЗО» и «ИЗМЕРЕНИЕ»), через 10 минут световой индикатор «УСАНОВКА НУЛЯ» должен начать мигать повторно;
- нажать еще раз кнопку «НУЛЬ», в режиме установки нуля должен высвечиваться индикатор «УСАНОВКА НУЛЯ», после окончания режима установки нуля блок должен перейти в режим измерений мощности с учетом дрейфа мощности замещения (должны светится световые индикаторы «ИЗМЕРЕНИЕ», «УЧЕТ ДРЕЙФА»), а на основном табло блока должно индицироваться значение мощности замещения в милливаттах;

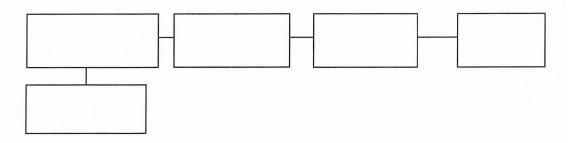


Рис. 2

- установить частоту генератора СВЧ $f_{\it e}$ равную верхнему значению рабочего диапазона частот ваттметра и уровень мощности генератора СВЧ $P_{\it on}$ = 2 мВт;
- включить мощность СВЧ и после установления показаний в течение 10 минут через каждую минуту записывать показания ваттметра;
 - выключить мощность СВЧ.

Для каждого интервала времени рассчитать нестабильность показаний во времени по формуле 1:

$$\alpha = \frac{\Delta P}{T}, \qquad (1)$$

где, ΔP — абсолютное значение разности между соседними показаниями ваттметра в начале и в конце каждого интервала;

T – интервал времени, мин.

Среднее значение нестабильности показаний ваттметра определить как среднее арифметическое для всех интервалов времени.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если нестабильности показаний во времени в установившемся режиме не превышают 0,1 мВт/мин.

8.3. 4 Определение относительной погрешности измерения мощности, без учета погрешности рассогласования

Определение относительной погрешности измерения мощности ваттметра , без учета погрешности рассогласования проводить в следующем порядке:

- собрать схему в соответствии с рис. 2.

- включить блок, потянув рычаг «Сеть» на себя; при этом должен высвечиваться индикатор «ЗО», а на основном табло блока символ «FF-».
- набрать с помощью клавиатуры номер частотного диапазона «11» и нажать кнопку «ввод», при этом должен высвечиваться индикатор «сопротивление», должен мигать индикатор « Ω », а на основном табло блока должны высвечиваться символы «СОПР-»;ъ
- набрать с помощью клавиатуры значение рабочего сопротивления термистора «240 » и нажать кнопку «ВВОД»; при этом на основном табло блока должно появиться изображение пунктирной линии «-----» и должен включиться световой индикатор «mW», а на вспомогательном табло должно индицироваться время работы блока от момента включения (в минутах и секундах), через 20 мин должен начать мигать световой индикатор «установка нуля» и должен высвечиваться индикатор «30»;
- нажать кнопку «нуль», при этом гаснет индикатор «ЗО», высвечивается индикатор «установка нуля», режим установки дожжен длиться 5-10 с, после чего продолжается самопрогрев блока (высвечиваются индикаторы «ЗО» и «ИЗМЕРЕНИЕ»), через 10 минут световой индикатор «УСАНОВКА НУЛЯ» должен начать мигать повторно;
- нажать еще раз кнопку «НУЛЬ», в режиме установки нуля должен высвечиваться индикатор «УСАНОВКА НУЛЯ», после окончания режима установки нуля блок должен перейти в режим измерения мощности с учетом дрейфа мощности замещения (должны светится световые индикаторы «ИЗМЕРЕНИЕ», «УЧЕТ ДРЕЙФА»), а на основном табло блока должно индицироваться значение мощности замещения в милливаттах;
 - установить частоту генератора СВЧ $f_{on} = 95,00$ ГГц, уровень мощности $P_{on} = 2$ мВт;
- включить мощность СВЧ и после установления показаний одновременно отсчитать показания ваттметра и рабочего эталона;
- выключить мощность СВЧ и определить отношение результатов измерений мощности ваттметром Pn и рабочим эталоном Po.

Повторить определение отношения Pn/Po несколько раз (не менее четырех) и рассчитать среднее арифметическое значение $(Pn/Po)_{cp}$.

Рассчитать случайную погрешность δ_{cn} по формуле 2:

$$\delta_{cn} = \frac{(P_n / P_o)_{MAKC} - (P_n / P_o)_{MUH}}{(P_n / P_o)_{cp}} * \mu_n, \quad (2)$$

где μ_n – коэффициент, зависящий от числа наблюдений n и определяемый по табл. 3.

Таблица 3.

Число наблюдений n	3	4	5	6	8	10	15	25
Значение коэффициента μ _п	1,0	0,73	0,58	0,48	0,37	0,31	0,22	0,18

Погрешность δ_{cn} не должна превышать 0,2 от класса точности ваттметра.

Определить составляющую погрешности измерений мощности δ_{i1} , зависящую от уровня мощности на опорной частоте $f_{on} = 95,00$ ГГц и уровнях мощности (1; 3; 5) мВт, по формуле 3:

$$\delta_{i1} = [(P_n / P_o)_{cpi} - 1] \times 100, \%,$$
 (3)

где $(Pn/Po)_{cpi}$ - среднее арифметическое значение отношения результатов измерений мощности ваттметром и рабочим эталоном.

Определить составляющую погрешности измерений мощности δ_{lj} , зависящую от частоты, на опорном значении мощности $P_{on} = 1$ мВт и частотах $f_i = (78,33; 80,00; 85,00; 90,00;$

тоты, на опорном значении мощности $P_{on} = 1$ мВт и частотах $f_i = (78,33; 80,00; 85,00; 90,00;$ 95,00; 100,0; 105,0; 115,0; 118,1) ГГц по формуле 4:

$$\delta_{1j} = [(P_n/P_o)_{cpi} - 1] \times 100$$
, %, (4)

где $(Pn/Po)_{cpi}$ - среднее арифметическое значение отношения (Pn/Po) для m частот f_i (m результатов).

По результатам расчетов определить максимальные значения составляющих погрешности измерения мощности ваттметра $\delta_{i1} = \delta_{i1imax}$ и $\delta_{1j} = \delta_{1jmax}$.

Значения δ_{i1max} и δ_{1jmax} не должны превышать значение погрешности измерений (δ_{u3}) определяемое по формуле 5:

$$\delta_{us} = \pm \sqrt{\delta_{cn}^2 + \delta_{ps}^2}, \%, (5)$$

где δ_{cn} - случайная погрешность;

 δ_{p_3} - относительная погрешность рабочего эталона;

Расчетное значение погрешности измерений (δ_{u3}) не должно превышать 0,8 класса точности ваттметра.

Относительную погрешность измерений мощности ваттметра рассчитать по формуле 6:

$$\delta_{\rm B}=\delta_{\rm i1max}+\delta_{\rm 1jmax}-\delta_{\rm 11}\%,\qquad (6)$$

где: δ_{11} – значение погрешности на опорном уровне мощности при опорной частоте; Результаты поверки считаются удовлетворительными, если значение $|\delta_{\epsilon}|$ не превышает 0,8 от предела допускаемой относительной погрешности измерений мощности, определяемой по эксплуатационно-технической документации.

9 Оформление результатов поверки

- 9.1 При положительных результатах поверки оформляется Свидетельство о поверке с указанием полученных метрологических и технических характеристик, которое выдается владельцу преобразователей.
- 9.2 При отрицательных результатах поверки применение ваттметра запрещается, на него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин.

Начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Младший научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

В.Л. Воронов А.А. Закутин