СОГЛАСОВАНО Начальник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИЙ МО РФ

С.И. Донченко

6» **2010** г.

Merdo # 008

инструкция

νį.

£ ...

12.

Аттенюаторы поляризационные волноводные АП-20М ЗАО «Элмика», Литва

Методика поверки

г. Мытищи, 2010 г.

СОГЛАСОВАНО Начальник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

С.И. Донченко

воент вод 2010 г.

co neido + co

инструкция

Аттенюаторы поляризационные волноводные АП-20М ЗАО «Элмика», Литва

Методика поверки

г. Мытищи, 2010 г.

: 1:

СОГЛАСОВАНО Начальник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

С.И. Донченко

военте (тр. 2010 г.

инструкция

Аттенюаторы поляризационные волноводные АП-20М ЗАО «Элмика», Литва

Методика поверки

г. Мытищи, 2010 г.

СОГЛАСОВАНО Начальник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

«26»

С.И. Донченко

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Аттенюаторы поляризационные волноводные АП-20М ЗАО «Элмика», Литва

Методика поверки

г. Мытищи, 2010 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

- $1.1~{
 m Hacto}$ методика распространяется на аттенюаторы поляризационные волноводные АП-20М (далее аттенюаторы) и устанавливает порядок проведения их первичной и периодической поверки.
 - 1.2 Межповерочный интервал 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

гаолица т			
Наименование операции	Номер	Проведение	
	пункта	операции при	
	методики	ввозе	периоди
У		импорта	ческой
		(после	поверке
		ремонта)	
1 Внешний осмотр.	8.1	да	да
2 Определение метрологических характеристик	8.2	да	да
2.1 Определение начального ослабления.	8.2.1	да	да
2.2 Определение абсолютной погрешности установки ослабления в диапазоне ослаблений от 0 до 10, от 10 до 50 и от 50 до 60 дБ.	8.2.2	да	да
2.4 Определение КСВН входа/выхода	8.2.3	да	да
2.5 Определение диапазона рабочих частот	8.2.4	да	да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, представленные в таблице 2.

Таблица 2

т ислици 2				
Номера пункта	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки;			
документа по	номер документа регламентирующего технические требования к рабочим			
методике	эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной			
поверке	поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические			
	характеристики средства поверки			
8.2.1	Рабочий эталон (установка высшей точности) единиц комплексных			
8.2.2	коэффициентов передачи и отражения (далее - РЭ)			
8.2.3	Линия измерительная Р1-41 (рабочий диапазон частот от 78,33 до			
	118,1 ГГц, сечение волновода – 2,4х1,2 мм, собственный Ксти линии –			
	1,05, пределы допускаемой погрешности измерений КСВН в диапазоне			
	от 1,05 до $2,5 \pm (6,5 \div 7,5\%)$.			

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть утверждённого типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки аттенюатора допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющим опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации и документацией по поверке и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей по ГОСТ 20.2.012-94).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.
- 5.2 К работе на аттенюаторе допускаются лица, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилам и мерам безопасности и прошедшие инструктаж на рабочем месте.
- 5.3 Запрещается проведение измерений при отсутствии или неисправности заземления аппаратуры.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверка проводится при следующих условиях:	
- температура окружающей среды, °С	23±5;
- относительная влажность воздуха, %	.65±15;
- атмосферное давление, мм рт.ст	750±30.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 7.1 При подготовке к поверке выполнить следующие операции:
- проверить готовность аттенюатора в целом согласно технической документации изготовителя (ТД);

Перед проведением измерений подготовить средства измерений согласно их инструкциям по эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверить:


- соответствие аттенюатора требованиям ТД;
- отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, сохранность механических органов управления и четкость фиксации их положения, чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов, наличие печатей и пломб.

Результаты поверки считать положительными, если аттенюатор соответствует выше перечисленным требованиям.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение начального ослабления аттенюатора

8.3.1.1 Провести предварительную установку режима работы аттенюатора: набрать значение ослабления аттенюатора «О» кнопками '1,2...9,0' и кнопкой ','(разделитель целой и дробной части числа); нажать кнопку 'Ввод'. После остановки двигателя на табло должна высветится надпись '0.00 db', где '0.00'-величина установленного ослабления, равная нулю. В случае ошибочного ввода значения ослабления, нажмите кнопку 'Очистка экрана' и введите заново нулевое значение.

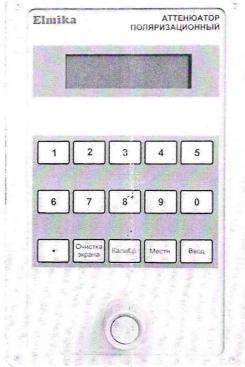

8.3.1.2 Провести полную калибровку РЭ.

8.3.1.3 Присоединить аттенюатор к РЭ и провести измерения ослабления аттенюатора в обе стороны на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения ослабления занести в протокол

8.3.1.4 Результаты поверки считать удовлетворительными, если начальное ослабление аттенюатора не более 2,5 дБ.

8.3.2 Определение абсолютной погрешности установки ослабления в диапазоне ослаблений от 0 до 10, от 10 до 50 и от 50 до 60 дБ

8.3.2.1 Провести операции согласно п. 8.3.1.1.

8.3.2.2 Присоединить аттенюатор к РЭ. Провести калибровку РЭ.

8.3.2.3 Провести измерения ослабления аттенюатора при частотах: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц для следующих значений ослабления: 1, 2, 3, 4, 5, 9,99, 11, 15, 20, 24,99, 30, 35, 39,98, 44,98, 49,99, 54,91, 59,97; 60,12 дБ. Измеренные значения ослабления занести в протокол.

8.3.2.4 Рассчитать абсолютную погрешность измерений ослабления, как разность установленного и измеренного значения по формуле (1):

$$\Delta A_X = A_{ATT} - A_{VBT} , \qquad (1)$$

где A_{yBT} - значение ослабления аттенюатора измеренное с помощью РЭ с учетом значений, полученных по п.п. 8.3.1;

 $A_{\scriptscriptstyle ATT}$ - установленное значение ослабления на аттенюаторе.

- 8.3.2.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешно-сти ослабления в диапазоне ослаблений:
 - от 0 до 10 дБ находятся в пределах \pm 0,2 дБ;
 - от 10 до 50 дБ находятся в пределах ± 0.02 А дБ;
 - от 50 до 60 дБ находятся в пределах \pm (1+0,08·(A-50)) дБ, где A величина устанавливаемого ослабления, дБ.

8.3.3 Определение КСВН входа/выхода аттенюатора

- 8.3.3.1 Установить минимальное ослабление на аттенюаторе, для этого набрать на панели управления аттенюатором число 0 дБ и нажать кнопку 'Ввод' и к выходу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку.
- 8.3.3.2 Присоединить вход аттенюатора к измерительной линии Р1-41 и провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.3 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.4 Повторить п.п.6.6.1. Присоединить выход аттенюатора к измерительной линии P1-41, а к входу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку и провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.5 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.6 Результаты испытаний считать положительными, если КСВН входа/выхода аттенюатора не более 1,2.

8.3.4 Определение диапазона рабочих частот

- 8.3.4.1 Диапазон рабочих частот определяется косвенным методом при проведении измерений, указанных в пунктах $8.3.1 \div 8.3.3$.
- 8.3.4.2 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазона рабочих частот составляет от 78,33 до 118,1 ГГц.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки аттенюатора выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый аттенюатор к дальнейшему применению не допускается. На такой аттенюатор выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

В.Л.Воронов

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

А.В.Шушков

 A_{ATT} - установленное значение ослабления на аттенюаторе.

- 8.3.2.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешно-сти ослабления в диапазоне ослаблений:
 - от 0 до 10 дБ находятся в пределах \pm 0,2 дБ;
 - от 10 до 50 дБ находятся в пределах \pm 0,02 \cdot A дБ;
 - от 50 до 60 дБ находятся в пределах \pm (1+0,08·(A-50)) дБ,

где А - величина устанавливаемого ослабления, дБ.

8.3.3 Определение КСВН входа/выхода аттенюатора

- 8.3.3.1 Установить минимальное ослабление на аттенюаторе, для этого набрать на панели управления аттенюатором число 0 дБ и нажать кнопку 'Ввод' и к выходу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку.
- 8.3.3.2 Присоединить вход аттенюатора к измерительной линии P1-41 и провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.3 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.4 Повторить п.п.6.6.1. Присоединить выход аттенюатора к измерительной линии P1-41, а к входу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку и провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.5 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.6 Результаты испытаний считать положительными, если КСВН входа/выхода аттенюатора не более 1,2.

8.3.4 Определение диапазона рабочих частот

- 8.3.4.1 Диапазон рабочих частот определяется косвенным методом при проведении измерений, указанных в пунктах $8.3.1 \div 8.3.3$.
- 8.3.4.2 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазона рабочих частот составляет от 78,33 до 118,1 ГГц.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки аттенюатора выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый аттенюатор к дальнейшему применению не допускается. На такой аттенюатор выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Начальник отдела

ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

В.Л.Воронов

А.В.Шушков

 A_{ATT} - установленное значение ослабления на аттенюаторе.

- 8.3.2.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешно-сти ослабления в диапазоне ослаблений:
 - от 0 до 10 дБ находятся в пределах ± 0.2 дБ;
 - от 10 до 50 дБ находятся в пределах \pm 0,02 \cdot A дБ;
 - от 50 до 60 дБ находятся в пределах \pm (1+0,08·(A-50)) дБ,

где А - величина устанавливаемого ослабления, дБ.

8.3.3 Определение КСВН входа/выхода аттенюатора

- 8.3.3.1 Установить минимальное ослабление на аттенюаторе, для этого набрать на панели управления аттенюатором число 0 дБ и нажать кнопку 'Ввод' и к выходу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку.
- 8.3.3.2 Присоединить вход аттенюатора к измерительной линии P1-41 и провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.3 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.4 Повторить п.п.6.6.1. Присоединить выход аттенюатора к измерительной линии P1-41, а к входу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку и провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.5 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.6 Результаты испытаний считать положительными, если КСВН входа/выхода аттенюатора не более 1,2.

8.3.4 Определение диапазона рабочих частот

- 8.3.4.1 Диапазон рабочих частот определяется косвенным методом при проведении измерений, указанных в пунктах $8.3.1 \div 8.3.3$.
- 8.3.4.2 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазона рабочих частот составляет от 78,33 до 118,1 ГГц.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки аттенюатора выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый аттенюатор к дальнейшему применению не допускается. На такой аттенюатор выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Начальник отдела ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

В.Л.Воронов

А.В.Шушков

 A_{ATT} - установленное значение ослабления на аттенюаторе.

- 8.3.2.5 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешно-сти ослабления в диапазоне ослаблений:
 - от 0 до 10 дБ находятся в пределах \pm 0,2 дБ;
 - от 10 до 50 дБ находятся в пределах $\pm 0,02$ · A дБ;
 - от 50 до 60 дБ находятся в пределах \pm (1+0,08·(A-50)) дБ,

где А - величина устанавливаемого ослабления, дБ.

8.3.3 Определение КСВН входа/выхода аттенюатора

- 8.3.3.1 Установить минимальное ослабление на аттенюаторе, для этого набрать на панели управления аттенюатором число 0 дБ и нажать кнопку 'Ввод' и к выходу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку.
- 8.3.3.2 Присоединить вход аттенюатора к измерительной линии P1-41 и провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.3 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН входа аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.4 Повторить п.п.6.6.1. Присоединить выход аттенюатора к измерительной линии P1-41, а к входу аттенюатора присоединить согласованную волноводную нагрузку и провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.5 Последовательно устанавливая на аттенюаторе следующие значения ослаблений: 10, 20, 30, 40, 50, 60 дБ, провести измерения КСВН выхода аттенюатора на следующих частотных точках: 78,33; 79; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 116; 117; 118,1 ГГц. Измеренные значения КСВН занести в протокол.
- 8.3.3.6 Результаты испытаний считать положительными, если КСВН входа/выхода аттенюатора не более 1,2.

8.3.4 Определение диапазона рабочих частот

- 8.3.4.1 Диапазон рабочих частот определяется косвенным методом при проведении измерений, указанных в пунктах $8.3.1 \div 8.3.3$.
- 8.3.4.2 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазона рабочих частот составляет от 78,33 до 118,1 ГГц.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки аттенюатора выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемый аттенюатор к дальнейшему применению не допускается. На такой аттенюатор выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Начальник отдела

ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ

Научный сотрудник ГЦИ СИ «Воентест» $32\ \Gamma$ НИИИ МО РФ

В.Л.Воронов

А.В.Шушков