

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ДТ-24

Руководство по эксплуатации

ФТКС.411713.246РЭ

Инв. № подл. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата

2017

Настоящая методика распространяется на систему автоматизированную измерительную ТЕСТ-ДТ-24 ФТКС.411713.246 и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок.

#### 13.1 Общие требования

- 13.1.1 Поверка должна производиться метрологической службой, аккредитованной в установленном порядке на проведение данных работ.
- 13.1.2 Поверка изделия должна производиться не реже одного раза в год, перед началом эксплуатации, а также после хранения, продолжавшегося более 6 месяцев.
- 13.1.3 При поверке должны использоваться поверенные в установленном порядке средства измерений и контроля, имеющие действующие свидетельства о поверке. Перечень приборов и оборудования, необходимых для выполнения поверки изделия, приведен в таблице 13.2.
- 13.1.4 Перед началом поверки необходимо проверить изделие в режиме «ОК отключен» программы проверки модулей (см. ФТКС.52071-01 34 01 Система автоматизированная измерительная ТЕСТ-ДТ-24 Система проверки функций Руководство оператора). Выявленные неисправности устранить, руководствуясь разделом 14.
- 13.1.5 Поверку выполнять только при положительном результате выполнения проверки всех мезонинов.
- 13.1.6 При отрицательных результатах поверки мезонинов необходимо выполнить их внешнюю калибровку в соответствии с руководством по эксплуатации на соответствующий мезонин, а затем повторить поверку.
- 13.1.7 При выполнении поверки изделия следует использовать программу  $\Phi$ TKC.52071-01 Система автоматизированная измерительная ТЕСТ-ДТ-24 Система проверки функций.

Программой создается и ведется файл протокола, содержащий результаты поверки.

13.1.8 Все вводимые в ПЭВМ значения величин должны быть представлены в основных единицах международной системы единиц физических величин СИ в формате с плавающей точкой.

При вводе нецелых чисел разделителем целой и дробной частей числа является символ «.» (точка).

Разделителем мантиссы и порядка являются символ (буква) «Е» или «е» латинского или русского алфавита.

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

РЭ

24

Форма 2а

왕

Ne nodn.

\_ ГОСТ 2.104 Копировал

- 13.1.9 Допускаемые значения погрешностей при проведении проверок определяются автоматически в зависимости от диапазона измерений и значения измеренной величины и заносятся в файл протокола проверки.
- 13.1.10 Допускается не отключать изделие по окончании выполнения очередного пункта поверки, если вслед за ним сразу же начинается выполнение следующего пункта поверки.

# 13.2 Операции поверки

13.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Подп. дата

Инв. № дубп.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ине. № подп.

	Номер пункта	Проведение операции при		
Наименование операции	методики поверки	первичной поверке или после ремонта	периоди- ческой поверке	
1 Внешний осмотр	13.6.1	+	+	
2 Опробование	13.6.2	+	+	
3 Проверка электрического сопротивления защитного заземления, электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции цепей сетевого питания	13.6.3	+		
Определение метро	логических харак	теристик		
4 Определение диапазона и относительной погрешности измерений сопротивления	13.6.4	+	+	
5 Проверка контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора ПО)	13.6.5	+	+	

	-351	79 54-7				Лисп
	12				P9	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		25

Форма 2а

**FOCT 2.104** 

Копировал

Формат А4

## 13.3 Средства поверки

13.3.1 При проведении проверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 13.2.

## Таблица 13.2

Номер пункта методики поверки	пункта документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики								
Установка для проверки параметров электрической безопа 13.6.3.1, GPT-79804: испытательное напряжение не менее 1500 В; диапазоны измерения: сопротивления изоляции до 30 МОм, сопротивления заземления до 0,2 Ом при испытательном т 25 А									
13.6.4.1	Мультиметр 3458A: диапазоны измерений сопротивления от 1 Ом до 1 МОм, пределы допускаемой относительной погрешности измерений сопротивления ± 0,001 % Магазин электрического сопротивления Р4834: диапазон воспроизведения сопротивления от 0,01 Ом до 1 МОм, класс точности 0,02/2,5·10 <sup>-7</sup>								
	Вспомогательные средства поверки								
13.5.1	Термогигрометр «ИВА-6H-Д»:  - диапазон измерения температуры от 0 до плюс 50 °C, погрешность не более ± 0,5 %;  - диапазон измерения влажности (0 - 98) %, погрешность ± 3,0 %;  - диапазон измерения давления от 30 до 110 кПа, погрешность не более ± 2,5 кПа								

### Примечания

- 1 Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
- 2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

		=				
						Лист
					РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		26

Подп. дата

Инв. № дубл.

완

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

## 13.4 Требования безопасности

- 13.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации на изделие, в технической документации на применяемые при проверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.
  - 13.5 Условия поверки и подготовка к ней
- 13.5.1 При проведении проверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C	$(20 \pm 5);$
- относительная влажность воздуха, %	$(65 \pm 15);$
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	$(100 \pm 4)$
	$(750 \pm 30);$
- напряжение питающей сети, В	$(220 \pm 4,4);$
- частота питающей сети, Гц	$(50 \pm 1)$ .

- 13.5.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
  - выдержать изделие в условиях, указанных в п. 13.5.1 в течение не менее 8 ч;
  - выполнить операции, оговоренные в разделе 11 « Подготовка к работе»;
  - выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям.
  - 13.6 Порядок проведения поверки
  - 13.6.1 Внешний осмотр

Подп. дата

Ne dyfon.

ИНВ.

UHB. No

Взам.

u dama

Подп.

**Пе подп** 

13.6.1.1 При внешнем осмотре проверить наличие товарного знака фирмы-изготовителя, наличие заводского номера изделия, комплектность изделия и комплекта ЗИП-О на соответствие формуляру ФТКС.411713.246ФО, состояние покрытий.

	_					
						Лист
					РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		27

 Форма 2a
 ГОСТ 2.104
 Копировал
 Формат A4

Результат внешнего осмотра считать положительным, если при выполнении внешнего осмотра было установлено:

- наличие товарного знака фирмы-изготовителя изделия;
- наличие заводского номера изделия;
- соответствие комплектности изделия и комплекта ЗИП-О, указанной в формуляре ФТКС.411713.246ФО;
- отсутствие нарушений целостности элементов, контактов и покрытий изделия.

### 13.6.2 Опробование

13.6.2.1 Опробование изделия выполняется путем проверки работоспособности изделия в режиме «ОК отключен» программы проверки модулей (см. ФТКС.52071-01 34 01 Система автоматизированная измерительная ТЕСТ-ДТ-24 Система проверки функций Руководство оператора).

Результат опробования считать положительным, если при выполнении проверки изделия не было сообщений о неисправностях.

Примечание - Изделие подвергать поверке только при положительном результате его опробования.

- 13.6.3 Определение электрического сопротивления защитного заземления, сопротивления изоляции цепей сетевого питания относительно корпуса, электрической прочности изоляции цепей сетевого питания
- 13.6.3.1 Определение электрического сопротивления защитного заземления выполнить в следующем порядке:
  - 1) подготовить установку GPT-79804 (далее пробойная установка) для проверки электрической безопасности;
  - 2) установить режим измерения электрического сопротивления заземления;
  - 3) испытательный ток установить равным 25 А;
  - 4) отключить пробойную установку;

9

ž

ZHO

ž

UHB

B3am.

Todn. u dama

**№** подл

ZHB

- 5) подключить один вывод высоковольтного выхода пробойной установки к клемме заземления панели КП-ДТ;
- 6) подключить второй вывод высоковольтного выхода (общий, соединенный с корпусом пробойной установки) к клемме заземления блока БЭ221;
- 7) включить пробойную установку и провести измерение электрического сопротивления между клеммой заземления блока БЭ221 и клеммой заземления коммутационной панели КП-ДТ;
- 8) выключить пробойную установку и отключить контакты ее высоковольтного выхода.

Результат поверки считать положительным, если измеренные значения электрического сопротивления не превышают 0,1 Ом.

- 13.6.3.2 Проверку электрической прочности изоляции цепей сетевого питания изделия относительно друг друга выполнить в следующем порядке:
  - 1) подготовить пробойную установку;
  - 2) выключить изделие;
  - 3) кабели сетевого питания отключить от сети питания и от адаптеров питания ПЭВМ и блока БЭ221;
  - 4) для каждого из отключенных кабелей последовательно выполнить действия 5) - 14);
  - 5) общий (соединенный с корпусом) выход пробойной установки соединить с первым контактом вилки кабеля;
  - 6) высоковольтный выход пробойной установки соединить со вторым контактом вилки кабеля;
  - 7) в соответствии с эксплуатационными документами на установку для проверки электрической безопасности GPT-79804 установить следующий режим проверки электрической прочности изоляции:
  - 8) испытательное напряжение среднеквадратического значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц 1500 В;
  - 9) время нарастания испытательного напряжения до установившегося значения 10 с;
  - 10) время выдержки в установившемся состоянии 1 мин;
  - 11) минимальный ток измерения 0 мА;
  - 12) максимальный ток измерения 10 мА;
  - 13) подать испытательное напряжение на проверяемую цепь, выдержать в течение 1 мин, зарегистрировать результат;
  - 14) отсоединить выходы пробойной установки от контактов вилки кабеля;
  - 15) подсоединить кабели к сети питания и к адаптерам питания ПЭВМ и блока БЭ221.

Результат поверки считать положительным, если при выполнении проверки не произошло пробоя электрической изоляции.

- 13.6.3.3 Определение сопротивления изоляции цепей сетевого питания изделия относительно корпуса выполнить в следующем порядке:
  - 1) подготовить пробойную установку для работы в режиме измерения сопротивления изоляции со следующими параметрами:
    - испытательное напряжение 500 В;
    - диапазон измерений сопротивления изоляции не менее 30 МОм;
  - 2) выключить изделие;
  - 3) кабели сетевого питания отключить от сети питания и от адаптеров питания ПЭВМ и блока БЭ221;
  - 4) для каждого из отключенных кабелей последовательно выполнить действия 5) - 14);
  - 5) общий (соединенный с корпусом) выход пробойной установки соединить с первым контактом вилки кабеля;
  - 6) высоковольтный выход пробойной установки соединить со вторым контактом вилки кабеля;
  - 7) зарегистрировать и измерить сопротивление изоляции;
  - 8) подсоединить кабели к сети питания и к адаптерам питания ПЭВМ и блока БЭ221.

Результат поверки считать положительным, если все измеренные

значения сопротивления изоляции имеют величину не менее 20 МОм. Лист РЭ 29 Изм. Лист | № докум. Подп. Дата ГОСТ 2.104 Копировал Формат А4

Форма 2а

дата

7007

dyon

욷

ZHB.

Ş

SH9

Взам

и дата

Подп

Ng подп

NH8

- 13.6.4.1 Определение диапазона и относительной погрешности измерений сопротивления проводить в следующем порядке:
  - 1) подготовить приборы и принадлежности:
    - мультиметр 3458A (далее мультиметр PV1);
    - магазин электрического сопротивлений Р4834 (далее магазин сопротивления P1);
    - кабель Ethernet 1 шт;
    - кабель ПВДТ ФТКС.685625.350 1 шт;
    - кабель LK425-A 4 шт;
  - 2) собрать рабочее место согласно рисунку Г.2 приложения Г;
  - 3) включить изделие, выждать 10 мин;
  - 4) запустить на исполнение программу поверки ppv.exe;
  - 5) дождаться инициализации мезонинов;
  - 6) выбрать первый мезонин МТ16-4Л;
  - 7) подключить кабель ПВДТ к разъёму X1, клеммы кабеля ПВДТ «1+» и «1-» соединить с клеммами «1-» и «9-» магазина сопротивления P1 соответственно;
  - 8) установить на магазине сопротивления P1 значение сопротивления, указанное в окне программы ППВ, как «R установленное»;
  - 9) осуществить контроль установленного сопротивления с помощью мультиметра PV1, предварительно переведённого в режим омметра, и кабелей K2 и K3. Дождаться окончания переходных процессов;
  - 10) в окно «R измеренное» программной панели ввести значение сопротивления, измеренное мультиметром PV1, отсоединить кабели K2 и K3 от клемм магазина сопротивления P1 и нажать кнопку «Далее»;
  - 11) поочередно устанавливая на магазине сопротивления Р1 остальные значения сопротивлений выполнить для них пп. 8) 9).
  - 12) для поверки каналов 2 8 выполнить пп. 7) 10) попарно подсоединяя к магазину сопротивления P1 клеммы «+» и «-» (2, 3, 4 и т. д.) кабеля ПВДТ в зависимости от канала;
  - 13) после поверки канала 8 переключить кабель ПВДТ к разъёму X2 кабеля КС-ДТ  $\Phi$ TКС.685627.072-01. Повторить действия пп. 6) 12);
  - 14) для проведения поверки второго мезонина МТ16-4Л использовать соединители X3 и X4 кабелей КС-ДТ. Действия проводить согласно пп. 6) 13);
  - 15) выполнить все указания программы по подключению кабелей (если не выполнены ранее) и нажать на кнопку «Да» в всплывающем окне;
  - 16) в окне «Программа поверки ТЕСТ-ДТ-24» выбрать проверяемый инструмент и нажать в меню команд кнопку «ПРОВЕРКА»;
  - 17) выполнить указания по отключению/подключению кабелей и нажать на всплывающем окне кнопку «Да»;
- 18) в процессе выполнения проверки выполнять все указания программы. Результат поверки считать положительным, если при выполнении операций проверки не было сообщений об ошибке и в протоколе выдается сообщение о положительном результате проверки «НОРМА».

Примечания.

1. В процессе выполнения программы определяется относительная погрешность измерений следующих значений сопротивления постоянному току: 100 Ом; 500 Ом; 5 кОм; 7,5 кОм; 10 кОм.

						Лисп
					РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		30

Форма 2а

ðý6.

ž

多

WH8.

Взам

и дата

№ подп.

MHB.

ГОСТ 2.104

Копировал

Формат А4

- 2 Программа регистрирует ошибку, если значение относительной погрешности измерений сопротивления постоянному току выходит за пределы  $\pm 0.05\,\%$ .
- 13.6.5 Проверка номера версии и контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора ПО)
- 13.6.5.1 Проверку номера версии и контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора ПО) выполнить в следующем порядке:
  - 1) на ПЭВМ запустить на исполнение программный файл «mbase.exe», расположенный в директории «C:\VXIPNP\WINNT\UNMBASE»;
  - 2) в открывшейся панели выбрать вкладку «Справка», в ней выбрать вкладку «О программе»;
  - в открывшейся панели в поле «Метрологически значимые части ПО» выбрать и зарегистрировать номера версий и контрольные суммы файлов PovCalc.dll, рассчитанные по алгоритму CRC32;
  - 4) сравнить номера версий и контрольные суммы, зарегистрированные в действии 3), с номерами версий и контрольными суммами, записанными в формуляре изделия ФТКС.411713.246ФО.

Результаты проверки считать положительными, если полученные идентификационные данные программных компонентов (номер версий и цифровой идентификатор) соответствуют идентификационным данным, записанным в формуляре изделия.

- 13.7 Обработка результатов измерений
- 13.7.1 Обработка результатов измерений, полученных экспериментально, осуществляется с ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений».
- 13.7.2 Результаты измерений заносятся в файлы протоколов, содержащих информацию о выполнении поверки по методике, изложенной в разделе 13.
  - 13.8 Оформление результатов поверки
- 13.8.1 Для каждой измеряемой величины, погрешность которой определяется, составляется протокол, в котором указываются:
  - 1) результат измерения величины;
  - 2) значение погрешности измерений, рассчитанного в результате обработки результатов измерений;
  - 3) пределы допускаемой погрешности для каждого измеренного значения измеряемой величины;

Форма 2а

dama

Подп.

Ne dyfon.

2

UHB.

Взам.

Подп. и дата

Инв. Nº подп.

**FOCT 2.104** 

Копировал

Формат А4

- 4) результат сравнения значения погрешности измерений, рассчитанного в результате обработки результатов измерений, с пределами допускаемой погрешности.
- 13.8.2 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. При положительных результатах поверки на изделие выдаётся свидетельство установленной формы. В случае отрицательных результатов поверки применение изделия запрещается, на него выдаётся извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Enaberin memporor 000, KUA"

Φ	орма 2	2a		ΓΟCT 2.10	4	Копировал	Формат А4
Ине	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЭ	32
ине. № подп.						20	Лист
l lodn. u dama							
Взам. инв. №							
Ине. № дубл.							
Подп. д							