УТВЕРЖДАЮ Главный метролог ФБУ «Пензенский ЦСМ»

Ю.Г. Тюрина

8 декабря 2017 г.

# КАНАЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ПОСТА КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ «КРОНА-515»

Методика поверки

НПКР 2.758.001 МП

# **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая методика поверки распространяется на Каналы измерительные аналоговые поста контроля напряжения электрической сети «Крона-515» (далее — ПКН), предназначенные для измерений электрического тока и напряжения, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 2 года.

# 1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Таблица 1			
Наименование	Номер пунк	Рекомендуемые	Требуемые значения метрологических
операции	та методики	средства поверки	характеристик
1 Внешний осмотр	4.1	<del>-</del>	-
2 Опробование	4.2	-	-
3 Определение приведённой погрешности измерений постоянного напряжения	4.3	Калибратор универсальный Fluke 5520A	Выходное постоянное напряжение от 0 до 600 В, погрешность не более ± 0,3 %
4 Определение приведенной погрешности измерений переменного напряжения	4.4	Калибратор универсальный Fluke 5520A	Выходное синусоидальное напряжение от 0 до 425 В, частота выходного сигнала 50 Гц, погрешность не более ± 0,3 %
5 Определение приведенной погрешности измерений постоянного тока	4.5	Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1 Амперметр Д553	Выходной постоянный ток от 0 до 20 А  Диапазон измерений постоянного тока от 0 до 20 А, погрешность не более ± 1 %
		Катушка Fluke 5500A/COIL из комплекта поставки калибратора Fluke 5520A	50 витков, ток до 20 А
6 Определение приведенной погрешности измерений переменного тока	4.6	Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИЗ00.1 Вольтамперметр многопредельный переносной мальов	Выходной переменный ток от 0 до 14 А  Диапазон измерений переменного тока от 0 до 14 А, погрешность не более ± 1 %
		М1108 Катушка Fluke 5500A/COIL из комплекта поставки калибратора Fluke 5520A	50 витков, ток до 20 А

Примечание: допускается применять другие средства измерений и вспомогательное оборудование, обеспечивающее требуемую точность

### 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, установленные действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», требования разделов «Указания мер безопасности», приведённых в эксплуатационной документации применяемых СИ.

К выполнению поверки могут быть допущены специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в качестве поверителей по соответствующим видам измерений.

# 3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

- 3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
  - температура окружающего воздуха, °С

от 15 до 25;

- относительная влажность окружающего воздуха, %

до 80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

от 84 до 106 (от 630 до 795);

напряжение питающей сети переменного тока, В

от 187 до 242;

- частота питающей сети, Гц

от 49 до 51.

3.2 ПКН до начала поверки должен быть выдержан в условиях, указанных в пункте 3.1, не менее 2 часов.

Непосредственно перед проведением поверки необходимо подготовить ПКН и средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Все средства измерений, используемые при поверке, должны иметь непросроченные свидетельства о поверке.

### 4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

# 4.1 Внешний осмотр

Внешний осмотр поверяемого ПКН производят без включения питания.

Не допускается к дальнейшей поверке ПКН, если обнаружено:

- несоответствие внешнего вида ПКН эксплуатационной документации;
- неправильность, отсутствие или неоднозначность прочтения заводского номера и типа ПКН:
- наличие механических повреждений, влияющих на функционирование.

### 4.2 Опробование и проверка программного обеспечения

Включить ПКН. Идентификационные данные встроенного метрологически значимого программного обеспечения (ПО) выводятся на экран ПКН при включении питания. Проверить их соответствие с данными в описании типа на ПКН.

В соответствии с эксплуатационной документацией на ПКН проверить его работу в целом.

ПКН признаётся годным, если он функционирует без сбоев и не появляется сообщений об ошибках, а идентификационные данные ПО соответствуют приведённым в описании типа на ПКН.

### 4.3 Определение приведённой погрешности измерений постоянного напряжения

- 4.3.1 Перед определением основной приведённой погрешности измерений необходимо сохранить рабочую настройку каналов для этого выбрать пункт в меню:
  - > Сервис
  - > Сохранить настр.

Примечание – Символ в квадрате означает нажатие соответствующей клавиши на клавиатуре терминала ввода информации.

4.3.2 Определение приведённой погрешности осуществляется в одиннадцати контрольных точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений, включая ноль и крайние точки диапазона измерений.

Погрешность определяется методом сравнения показаний ПКН с воздействиями, подаваемыми с калибратора. В качестве калибратора рекомендуется использовать калибратор универсальный Fluke 5520A в режиме задания постоянного напряжения.

- 4.3.3 Для определения погрешности необходимо:
- подключить адаптеры АН и АТБ к калибратору;

Примечание – Количество подключенных адаптеров АН и АТБ в группе каналов ПКН может быть произвольным, с общим числом в группе не более шести.

- подготовить ПКН и калибратор к работе согласно их руководствам по эксплуатации;
- включить ПКН и калибратор, прогреть их в течение 15 мин;
- настроить один канал с подключенным адаптером АН-600 В для работы в режиме контроля постоянного напряжения, для этого: выбрать в меню пункты и установить (для примера выбран первый канал группы С1) –


>	Настройка ПКН;  ;
>	Время записи: до несрав.: 1000 мс; после: 1000 мс; ; ; ; ;
>	Группы каналов; 📵 ;
>[	°руппа 1; 🔲;
>	01: C1 − K1; 🚚;
>	Контроль; 📵;
>	Ср. арифм; 🚚 :
>	Адаптер :нажимая клавишу   выберите тип адаптера АН-600 В   ; ↓;
>	Время усреднения: 1000 мс 📵; 🔱
>	Гран. зоны допуска 📵;
- 0	650.00 👢
+ (	9650.00
>	Гран. усл. запуска 🚚;
- 0	600.00 🗸
+ (	0600.00 <mark>↓ ;                                 </mark>
>	Контроль шума; 🜙; 🔱
>	Выключен; 📵;
~	

С помощью клавиши **Esc** в меню выбора группы каналов. Установите для всех остальных каналов режим > Контроль: Нет. (Включая и резервные каналы, к входам которых не подключены адаптеры).

4.3.4 В главном меню выберите пункт > Запуск и запустите ПКН.

С помощью клавиш , , перейдите в режим отображения на экране терминала среднего арифметического значения измеряемого параметра каналом С1-К1.

- 4.3.5 Установить на выходе калибратора значение эталонного сигнала, соответствующее проверяемой точке диапазона п. 4.3.1. Зафиксировать показание ПКН.
  - 4.3.6 Вычислить погрешность в контрольной точке по формуле:

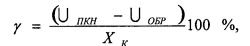

где:  $\bigcup_{\textit{пкн}}$  - показание ПКН (наихудшее значение), В;  $\bigcup_{\textit{обР}}$  - образцовое напряжение установленное на выходе калибратора, В;  $X_{\kappa}$  - конечное значение диапазона АН, равное 600 В.

- 4.3.7 Повторить п.4.3.5, п. 4.3.6 для всех контрольных точек диапазона п.4.3.1.

После определения погрешности группы каналов С1 с адаптерами АН-600 В, необходимо, в зависимости от исполнения ПКН, перейти к проверке группы каналов С2, затем С3 и С4.

4.3.9 Полученные значения приведённой погрешности должны находиться в пределах  $\pm$  0.8 % для ПКН с числом каналов 6 и 12 и  $\pm$  1.6 % для ПКН с числом каналов 18 и 24.

# 4.4 Определение приведенной погрешности измерений переменного напряжения

- 4.4.1 Погрешность определяется в 5-6 контрольных точках, равномерно распределённых по диапазону измерений. В качестве рабочего эталона используется калибратор Fluke 5520A в режиме задания переменного напряжения частотой 50 Гц.
- 4.4.2 Для определения погрешности необходимо: в соответствии с п.4.3.2 настроить один канал с адаптером АН-600 В на контроль переменного напряжения со следующими измененными параметрами:
  - > Контроль; [4]; > СКЗ; [4];
  - > Гран. Зоны допуска [4];
  - 0000.00
  - + 0460.00 [4]; [4];
  - > Гран. усл. запуска
  - 0000.00
  - + 0425.00
    - 4.4.3 В главном меню выберите пункт > Запуск и запустите ПКН.

С помощью клавиш , , , перейдите в режим отображения на экране терминала среднеквадратичного значения измеряемого напряжения каналом C1-K1.

- 4.4.4 Установить на выходе калибратора значение эталонного сигнала, соответствующее проверяемой точке диапазона п.4.4.1. Зафиксировать показание ПКН.
  - 4.4.5 Вычислить погрешность в контрольной точке по формуле:

$$\gamma = \frac{\left(\bigcup_{\Pi KH} - \bigcup_{OBP}\right)}{X_K} 100 \%,$$

где: U <sub>пкн</sub> − показания ПКН, В;

 $\bigcup_{\mathit{OEP}}$  — образцовое напряжение установленное на выходе калибратора, (СКЗ) В;

X<sub>к</sub> – конечное значение диапазона измерений переменного напряжения равное 425 В.

- 4.4.6 Повторить п.4.4.4, п. 4.4.5 для всех контрольных точек диапазона п.4.4.1.
- 4.4.7 Используя клавиши 🚺 и 💌 перейти к следующему каналу измерения напряжения

группы С1, если такой в группе имеется и повторить п.4.4.4 ... п.4.4.6.

- 4.4.8 После определения погрешности группы каналов C1 с адаптерами АН-600 В, необходимо, в зависимости от исполнения ПКН, перейти к проверке группы каналов C2, затем C3 и C4.
- 4.4.9 Полученные значения приведённой погрешности должны находиться в пределах  $\pm 0.8$  % для ПКН с числом каналов 6 и 12 и  $\pm 1.6$  % для ПКН с числом каналов 18 и 24.

# 4.5 Определение приведенной погрешности измерений постоянного тока

- 4.5.1 Определение приведённой погрешности осуществляется в одиннадцати контрольных точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений, включая ноль и крайние точки диапазона измерений.
- 4.5.2 В качестве калибратора рекомендуется использовать установку УИ300.1 совместно с амперметром М1108 и катушкой Fluke 5500A/COIL (50 витков) из комплекта поставки калибратора Fluke 5520A.
  - 4.5.3 Для определения погрешности необходимо:
  - подключить адаптер к установке используя катушку и амперметр;

Примечание - количество подключенных адаптеров АН и АТБ в группе каналов С1, С2, С3, С4 ПКН может быть произвольным, с общим числом не более шести.

- включить ПКН и образцовые приборы. Прогреть их в течение времени, указанном в соответствующем техническом описании;
  - -настроить ПКН в соответствии с п.4.4.2.
- 4.5.4 При подключении АТБ-хххх А к катушке необходимо что бы плоскость клещей была перпендикулярна к виткам катушки.

### Примечания:

- 1 хххх в обозначении адаптера верхнее значение диапазона измерений силы постоянного тока или же амплитудное значение силы переменного тока;
- 2 для воспроизведения проверяемой точки «ноль» установка УИЗ00.1 выключается без отключения клещей адаптеров от катушки;
- 3 при определении погрешности в контрольных точках с отрицательными значениями силы тока АТБ необходимо развернуть на 180°.
  - 4.5.5 В главном меню выбрать пункт > Сервис; > Смещение нуля; Коррекция нуля Выполнить коррекцию нуля каналов измерения тока. Выбрать пункт > Запуск и запустить ПКН.
- 4.5.6 С помощью клавиш → , ↓ , ↑ перейдите перейти перейдите в режим отображения на экране терминала среднего арифметического значения силы постоянного тока измеряемой каналом С1-Кі, где і номер канала к которому подключен адаптер АТБ-хххх А.
- 4.5.7 Установить на выходе калибратора значение эталонного сигнала, соответствующее проверяемой точке диапазона п.4.5.1. Зафиксировать показание ПКН.
  - 4.5.8 Вычислить погрешность в контрольной точке по формуле:

$$\gamma = \frac{\left(I_{\Pi KH} - I_{OEP}\right)}{X_{K}} 100 \%,$$

где: І пкн – измеренное значение, А;

І обр – образцовое значение силы тока, А;

Хк – конечное значение диапазона измерений силы постоянного тока, А.

- 4.5.9 Повторить п.4.5.6, п. 4.5.7 для всех контрольных точек диапазона п.4.5.1.
- 4.5.10 Используя клавиши и перейти к следующему каналу измерения силы тока группы С1, если такой в группе имеется и повторить п.4.5.6 ... п.4.5.8.
- 4.5.11 После определения погрешности группы каналов С1, в зависимости от исполнения ПКН, перейти к определению погрешности группы каналов С2, затем С3 и С4.
- 4.5.12 Полученные значения приведенной погрешности не должны выходить за пределы  $\pm\,4\,\%$ .

# 4.6 Определение приведенной погрешности измерений переменного тока

- 4.6.1 Приведенная погрешность определяется поочередно для каждого канала методом сравнения показаний ПКН с показаниями калибратора в 5-6 контрольных точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений.
- 4.6.2 В качестве калибратора рекомендуется использовать установку УИ300.1 совместно с амперметром Д553 и катушкой Fluke 5500A/CO1L (50 витков) из комплекта поставки калибратора Fluke 5520A.
  - 4.6.3 Для определения погрешности необходимо:
  - подключить адаптер к установке используя катушку и амперметр;

Примечание – количество подключенных адаптеров АН и АТБ в группе каналов С1, С2, С3, С4 ПКН может быть произвольным, с общим числом не более шести.

- включить ПКН и образцовые приборы. Прогреть их в течение времени, указанном в соответствующем техническом описании;
  - настроить ПКН в соответствии с п.4.4.2.
- 4.6.4 При подключении ATБ-хххх A к катушке необходимо что бы плоскость клещей была перпендикулярна к виткам катушки.

Примечания:

- 1 хххх в обозначении адаптера верхнее значение диапазона силы постоянного тока или же амплитудное значение силы переменного тока;
- 2 для воспроизведения проверяемой точки «ноль» установка УИ300.1 выключается без отключения клещей адаптеров от катушки.
- 4.6.5 В главном меню выбрать пункт > Сервис; > Смещение нуля; Коррекция нуля. Выполнить коррекцию нуля каналов измерения тока. Выбрать пункт > Запуск и запустить ПКН.

С помощью клавиш , , , , т перейдите в режим отображения на экране терминала СКЗ силы тока измеряемой каналом С1-Кі, где і – номер канала к которому подключен адаптер АТБ-хххх А.

- 4.6.5 Установить на выходе установки значение эталонного сигнала, соответствующее проверяемой точке диапазона п.4.6.1. Зафиксировать показание ПКН.
  - 4.6.6 Вычислить погрешность в контрольной точке по формуле:

$$\gamma = \frac{\left(I_{\Pi KH} - I_{OBP}\right)}{X_{K}} 100 \%,$$

где: І пкн – измеренное значение, А;

І обр – образцовое значение силы тока, А;

Хк – конечное значение диапазона измерений силы переменного тока, А.

- 4.6.7 Повторить п.4.6.6, п. 4.6.7 для всех контрольных точек диапазона п.4.6.1.
- 4.6.8 Используя клавиши и перейти к следующему каналу измерения силы тока группы С1, если такой в группе имеется и повторить п.4.6.6 ... п.4.6.8.
- 4.6.9 После определения погрешности группы каналов C1, в зависимости от исполнения ПКН, перейти к определению погрешности группы каналов C2, затем C3 и C4.

4.6.10 Полученные значения приведенной погрешности не должны выходить за пределы  $\pm 4 \%$ .

### 5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

На основании положительных результатов поверки оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

По требованию потребителя может быть оформлен протокол поверки по форме, принятой в организации, проводившей поверку.

На основании отрицательных результатов поверки оформляется извещение о непригодности к применению по форме приложения 2 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815.