


! 3091

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «ГНМЦ»
Минобороны России

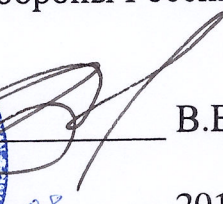


В.В. Швыдун

08
2016 г.

Инструкция

Система измерительная СИ-5/ГТД-96

Методика поверки

13.279.01.23.000.00 МП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2016 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГТД – газотурбинный двигатель;

МП – методика поверки;

ИК – измерительный канал;

МХ – метрологическая характеристика;

ПО – программное обеспечение;

НСХП – номинальная статическая характеристика преобразования;

НСП – неисключенная систематическая погрешность;

ВП – верхний предел измерений;

ИВ – измеренная величина;

НЗ – нормированное значение;

РМК – расходомерный коллектор;

ПИП – первичный измерительный преобразователь;

ТСП – термопреобразователь сопротивления платиновый;

ТПР – турбинный преобразователь расхода жидкости;

РЭ – рабочий эталон;

СИ – средство измерений;

СИС – силоизмерительная система;

СГУ – стендовое градуировочное устройство;

ДМП – динамометрическая платформа;

СИТ – система измерения температуры;

ИМП – интервал между поверками;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
3

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая МП устанавливает порядок, методы и средства проведения первичной и периодической поверок системы измерительной СИ-5/ГТД-96 (далее - системы), изготовленной ПАО «УМПО», г. Уфа.

Интервал между поверками 1 год.

Технические и метрологические характеристики ИК системы СИ-5/ГТД-96 приведены в приложении А.

МП разработана в соответствии с требованиями: ГОСТ 8.009-84, ГОСТ Р 8.736-2011, ОСТ 1 01021-93, МИ 2083-90, РМГ 51-2002.

Система представляется на поверку со следующим комплектом технической документации: формуляром, руководством по эксплуатации, методикой поверки.

Система включает в себя измерительные каналы (ИК):

- давления и силы постоянного тока, соответствующей значениям давления;
- температуры с термопреобразователями сопротивления;
- температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), ТХК(Л);
- частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов;

- расхода (прокачки) масла;

- силы от тяги;

- расхода воздуха;

- параметров вибрации;

- расхода топлива.

Поверку ИК системы проводить одним из следующих способов:

- *комплектным* с оценкой МХ ИК¹⁾ по результатам сквозной градуировки ИК (комплектный 1);

- *комплектным* с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК (комплектный 2).

Обработка результатов поверки ИК должна проводиться:

- в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 при *прямых* измерениях;

- в соответствии с МИ 2083-90 при *косвенных* измерениях.

Примечание - ИМП ИК расхода топлива равен ИМП счетчика-расходомера массового Micro Motion модификации CMF 2700 (рег. № 45115-10) и составляет четыре года.

¹⁾ МХ ИК - индивидуальная функция преобразования и погрешности ИК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Метрологические характеристики ИК системы, подлежащие определению при проведении поверки, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование метрологической характеристики	Условное обозначение
1 Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений:	
1.1 Индивидуальная функция преобразования	полином степени $n \leq 4$ $x=f(y)=a_0+a_1+\dots+a_n y^n$; кусочно-линейная функция $x=x_k+q_{sfk}(y-y_k)$
1.2 Цена единицы наименьшего разряда кода АЦП	q_{sf}
2 Характеристики погрешностей	
2.1 Характеристики погрешности на каждой k -той контрольной точке:	
2.1.1 Неисключенная систематическая составляющая абсолютной погрешности	$\tilde{\Delta}_{оск}$
2.1.2 Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей абсолютной погрешности	$\tilde{\sigma}[\Delta_{ок}]$
2.1.3 Абсолютное значение вариации	$\tilde{H}_{ок}$
2.1.4 Случайная составляющая абсолютной погрешности	$\tilde{\Delta}_{ок}$
2.1.5 Систематическая составляющая абсолютной погрешности	$\tilde{\Delta}_{окабс}$
2.2 Характеристики погрешности ИК:	
2.2.1 Абсолютная погрешность	$\tilde{\Delta}_o$
2.2.2 Относительная погрешность	$\tilde{\delta}_o$
2.2.3 Приведенная погрешность к ВП	$\tilde{\gamma}_o$
2.2.4 Приведенная погрешность к 0,5 ВП	$\tilde{\gamma}_o^*$
2.2.5 Приведенная погрешность, к НЗ	$\tilde{\gamma}_{нз}^*$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки ИК системы должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке (после ремонта)	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	да	да
2 Идентификация ПО	6.2	да	да
3 Запуск программы поверки и работа с программой	6.3	да	да
4 Опробование	6.4	да	да
5 Проведение поверки	6.5	да	да
6 Обработка результатов поверки	7	да	да
7 Оформление результатов поверки	8	да	да

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки используются рабочие эталоны и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) МХ средства поверки
6.5.3	Калибраторы давления DPI 610: диапазон воспроизведения давления от минус 0,1 до 40,0 МПа, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,025 \%$
6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10	Калибратор многофункциональный TRX-IIR: диапазон воспроизведения сопротивления от 0 до 400 Ом, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,005 \%$ от показаний $\pm 0,02 \%$ от диапазона), диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от минус 10 до плюс 100 мВ, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,01 \%$ от показаний $\pm \pm 0,005 \%$ от диапазона), диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 24 мА, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,01 \%$ $\pm 0,02 \%$ от диапазона)
6.5.7, 6.5.8, 6.5.11	Генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-110: диапазон воспроизведения частоты от 0,01 Гц до 10 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 5 \cdot 10^{-5} \%$
6.5.4, 6.5.10	Калибратор температуры эталонный КТ-110: диапазон воспроизведения температуры от минус 40 до плюс 110 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения $\pm 0,05 \text{ }^{\circ}\text{C}$
6.5.4, 6.5.6, 6.5.10	Калибратор температуры эталонный КТ-650: диапазон воспроизведения температуры от 50 до 650 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения $\pm(0,05 + 0,06t/100) \text{ }^{\circ}\text{C}$
6.5.5	Калибратор температуры эталонный КТ-1100: диапазон воспроизведения температуры от 300 до 1100 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
6.5.9	Датчик весоизмерительный тензорезисторный М70К: наибольший предел измерений 196 кН, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,05 \%$
6.5.11	Преобразователь пьезоэлектрический 8305: чувствительность $0,125 \text{ пКл} \cdot \text{с}^2/\text{м}$, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 3 \%$
6.5.11	Вольтметр универсальный цифровой В7-38: диапазон измерений напряжения переменного тока на частотах от 40 Гц до 10 кГц от 10 мкВ до 300 В, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,2 + 0,05 U_n/U_x) \%$, (U_n – верхний предел диапазона измерений, U_x – измеренное значение)
6.5.11	Вибростенд калибровочный переносной НІ-803: диапазон рабочих частот от 10 до 10000 Гц, предел допускаемой относительной погрешности частоты воспроизводимой вибрации 0,001 %; предел допустимых отклонений от номинального значения коэффициента преобразования встроенного эталонного акселерометра на базовой частоте 100 Гц $\pm 0,15 \text{ дБ}$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
7

Продолжение таблицы 3

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) МХ средства поверки
<i>Вспомогательные средства поверки</i>	
6.5.9	Стендовое градуировочное устройство по ОСТ 1 02677-89
6.5.11	Система калибровки датчиков вибрации B&KW 3629
6.5.3 - 6.5.11	Барометр рабочий сетевой БРС-1М-3: диапазон измерений абсолютного давления от 5 до 1100 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,33$ гПа
6.5.3 - 6.5.11	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7: диапазон измерений влажности от 10 до 98 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности $\pm 2,0$ %; диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры ± 1 °С в диапазонах от минус 20 до 0 °С, от 40 до 60 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры $\pm 0,5$ °С в диапазоне от 0 до 40 °С

2.2 Вместо указанных в таблице 3 средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение МХ с требуемой точностью.

2.3 При поверке должны использоваться средства измерений утвержденного типа. Основные и вспомогательные средства поверки должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

2.4 Перед проведением поверки средства поверки должны находиться в помещении с условиями окружающей среды, указанными в разделе 4 настоящей методики, не менее 12 часов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки системы необходимо руководствоваться: «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», введенными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г., и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, утвержденными Министерством энергетики 27.12.2000 г. и Министерством труда и социального развития РФ 05.01.2001 г., а также соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.004-91, и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

При проведении поверки системы должны быть выполнены следующие требования:

- к работе по выполнению поверки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие аттестацию по технике безопасности и промышленной санитарии, ознакомленные с эксплуатационной документацией системы, с инструкцией по эксплуатации электрооборудования системы и с настоящей методикой;
- электрооборудование системы, а также электроизмерительные приборы, используемые в качестве средств поверки, должны быть заземлены, блоки питания должны иметь предохранители номинальной величины;
- работы по выполнению поверки системы должны проводиться по согласованию с лицами, ответственными за эксплуатацию системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП				
					Лист				
					9				

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 Поверку проводить при следующих условиях

4.1.1 В испытательном боксе:

- температура воздуха, °С (К).....от 5 до 40 (от 278 до 313);
- относительная влажность воздуха, %, не более.....до 90;
- атмосферное давление, мм рт.ст. (кПа).....от 720 до 780 (до 96 до 104).

4.1.2 В помещении пультной:

- температура воздуха, °С (К).....от 15 до 25 (от 288 до 298);
- относительная влажность, %.....от 50 до 80;
- атмосферное давление, мм рт.ст. (кПа).....от 720 до 780 (от 96 до 104).

4.3 Параметры питания датчиков, ПИП, измерительно-регистрирующих приборов:

- напряжение сети переменного тока, В.....от 187 до 242;
- частота переменного тока, Гцот 49 до 51;
- напряжение сети постоянного тока, В24 ± 2,4.

4.4 Условия применения СИ (климатические, механические воздействия и электропитание), должны соответствовать ГОСТ 22261-94 и ТУ на эти СИ.

4.5 Влага в воздухе должна сохраняться в газообразной форме.

4.6 Контроль за условиями проведения измерений осуществлять согласно технологии на испытание ГТД.

4.7 К проведению поверки системы допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющим опыт работы в области теплотехнических измерений, ознакомленный с руководством по эксплуатации и документацией по поверке и имеющий право на поверку.

П р и м е ч а н и е - При проведении поверочных работ условия окружающей среды средств поверки (РЭ) должны соответствовать требованиям, указанным в их руководствах по эксплуатации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						10
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

При подготовке к поверке провести следующие работы:

- проверить комплектность эксплуатационной документации системы;
- проверить наличие свидетельств о поверке на эталонные и вспомогательные средства поверки;
- подготовить к работе все приборы и аппаратуру согласно руководствам по их эксплуатации;
- собрать схемы поверки ИК, приведенные в разделе 6 МП, и проверить целостность электрических цепей;
- обеспечить оперативную связь оператора у монитора с оператором, задающим контрольные значения эталонных сигналов на входе ИК;
- включить вентиляцию и освещение в помещениях;
- включить питание ПИП и аппаратуры системы;
- создать, проконтролировать и записать в протокол поверки условия проведения поверки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП				
					Лист				
					11				

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

6.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие системы следующим требованиям:

- комплектность системы должна соответствовать формуляру;
- маркировка системы должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации;
- наличие и сохранность пломб (согласно сборочным чертежам);
- измерительные средства, входящие в систему, не должны иметь внешних повреждений, которые могут влиять на работу системы, при этом должно быть обеспечено: надежное крепление соединителей и разъемов, отсутствие нарушений экранировки кабелей, качественное заземление;
- соответствие СИС требованиям ОСТ 1 02512-84, ОСТ 1 02583-86;
- наличие гарантированных зазоров и отсутствие затираний между ДМП и неподвижной элементами конструкции стенда.

6.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются вышеприведенные требования.

6.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверку идентификационных данных (признаков) метрологически значимой части ПО провести в соответствии с инструкцией оператора 13.279.01.23.000.00 ИЗ.

Контрольная сумма (ХЭШ - сумма) рассчитывается по стандарту POSIX 1003.2 с использованием системной функции операционной системы QNX – *cksum*.

Убедиться в соответствии идентификационных признаков метрологически значимой части ПО данным указанным в таблице 4.

В случае несоответствия идентификационных признаков данным таблицы 4 ПО направляется для проведения настройки.

Таблица 4

Идентификационные данные (признаки)	Программа приема и обработки параметров (системное ПО)	Программа градуировки ИК (прикладное ПО)	Программа измерения контрольных точек (инструментальное ПО)
Идентификационное наименование ПО	Receiver	Metrolog	Wpoint
Номер версии (идентификационный номер) ПО	вер. 2.0	вер. 2.1	вер. 2.2
Цифровой идентификатор ПО	757894243	2168339612	2232623922
Другие идентификационные данные	POSIX 1003.2 cksum		

6.3 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПОВЕРКИ И РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

Поверка ИК системы осуществляется программой «Metrolog», работающей в ОС QNX – 4.25. Поверку ИК провести в следующей последовательности.

6.3.1 Запустить программу в соответствии с инструкцией оператора 13.279.01.23.000.00 ИЗ.

					13.279.01.23.000.00 МП		Лист
							12
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата			

N Имя параметра	Имя в БД	Описание
2. Т*в	T6	Полная температура воздуха за КНД
6. T300*	T300	Полная температура воздуха на входе в КС
13. Ттвг	Ttvg	Температура газов за ТНД
14. Ттвг кор	Ttvg_kor	Температура газов за ТНД с корректором
134. Т*1	T1	Тем.воздуха на входе в двиг.изм.термод.в сист.КРД
300. Тт перед изд	TtpredI2D	Температура топлива перед изделием
622. Тд/1	Td_1	Температура возд. в районе датчика ДТ-211 (обрат)

Метрология

Файл Вид Специальные ?

Выход Поиск Свернуть Развернуть Град. сопла Упр. соплом Градуировка тяги

N Имя параметра	Имя в БД	Описание
(P) Давления		
Термопары		
Термосопротивления		
3. Тт до ДЦН-80	TtdoDCN80	Т-ра топлива до ДЦН-80
4. Тнпvhлев	Tnpvhlev	Т-ра до НП
5. Тнпvhлев	Tnpvhlev	Т-ра заНП
9. Тнп сл лев	Tnpsllev	Т-ра слива НП
15. Тм вх ГП	TmvhGP	Т-ра масла входа ГП
20. Тб1	Tb1	Температура воздуха на входе в двигатель
21. Та	Ta	Т-ра атмосферного воздуха
22. Тб2	Tb2	Температура воздуха
128. Тб1	Tb_1	Температура воздуха
163. Тт тпр	Tt_vh	Температура топлива
164. ТмвхГП	TmvihGP	Т масла выхода ГП
200. Тхс	Txc	Температура холодного
212. Тмвх	Tmvih	
213. Тт за ДЦН-82	TtzaDCN82	
783. Тобд	Tobd	Т-ра в системе обдува
808. Тб3	Tb3	Температура воздуха на входе в двигатель
809. Тб4	Tb4	Температура воздуха на входе в двигатель
810. Тб5	Tb5	Температура воздуха на входе в двигатель
811. Тб6	Tb6	Температура воздуха на входе в двигатель
Вибрация		
Частотные		
Напряжение		
Дискретный ввод		
Дискретный вывод		

Вид работы
Градуировка
Проверка
Аттестация
Датчик

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата

6.3.3 Выбрать нужный параметр из списка.

6.3.4 Вызвать контекстное меню (кликнуть правой клавишей мыши) и выбрать тип производимой работы (градуировка, поверка, аттестация). Во втором уровне контекстного меню (стрелка вправо) выбрать тип операции – измерения, ручной ввод, обработка. После выбора операции появляется окно «Условия измерений» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Вид окна «Условия измерений»

6.3.5 В окне «Условия измерений» установить: число градуировок, число ступеней, число измерений на каждой ступени.

6.3.6 Провести поверку выбранного ИК, для чего необходимо:

- установить с помощью РЭ значение поверяемого параметра, соответствующее значению на первой ступени нагружения на прямом (обратном) ходе градуировки;
- выполнить измерение параметра;
- повторить предыдущие операции, устанавливая с помощью РЭ последовательно значения параметра, соответствующие заданным ступеням нагружения до верхнего предела измерений параметра;
- повторить предыдущие операции, устанавливая с помощью РЭ последовательно значения параметра, соответствующие заданным ступеням разгружения от верхнего предела измерений до значения на первой ступени;
- повторить предыдущие операции (цикл нагружение-разгружение) три-пять раз.

Примечания

1 В случае обнаружения «грубых» промахов необходимо вернуться к ошибочно измеренному значению, устанавливая с помощью РЭ указанное значение и провести его регистрацию в соответствии с ранее изложенной последовательностью операций.

2 Поверка ИК силы от тяги производится командой «Градуировка тяги. Обработка тяги» панель задачи «Метрология» (Рисунок 1) в последовательности, изложенной в инструкции оператора 13.279.01.23.000.00 ИЗ.

6.4 ОПРОБОВАНИЕ ИК

При опробовании ИК проверить правильность их функционирования.

Для этого необходимо зарегистрировать результаты показаний «нулей» ИК при отсутствии сигналов на их входе, а также - результаты показаний ИК при подаче на вход с помощью рабочих эталонов значений физических величин равных 0,5 ВП и 1,0 ВП.

Оценить разности значений физических величин, задаваемых РЭ и измеренных системой.

Убедиться в правильности функционирования ИК.

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата
------	------	--------------------------	-------	------

13.279.01.23.000.00 МП

Лист

14

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Результаты опробования считать положительными, если показания системы совпадают с заданными эталонными значениями в пределах допускаемой погрешности измерений параметра ИК системы. В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

6.5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.5.1 Установление методов поверки

Установлены следующие методы поверки ИК системы:

1) ИК силы от тяги; ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов; ИК силы постоянного тока, соответствующей значениям давления; ИК расхода топлива; ИК параметров вибрации с датчиками виброускорения АВС-117-06:

- комплектный (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по результатам сквозной градуировки ИК (комплектный 1);

2) ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), ТХК(L); ИК температуры с термопреобразователями сопротивления, ИК давления:

- комплектный (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по результатам сквозной градуировки ИК (комплектный 1);

- комплектный (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов системы (комплектный 2);

3) ИК расхода воздуха - способ поверки определяется выбранным способом поверки ИК давления и ИК температуры воздуха, метод измерений - косвенный;

4) ИК расхода (прокачки) масла:

- комплектный (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов системы (комплектный 2);

5) ИК параметров вибрации с датчиками виброскорости МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г:

- комплектный (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов системы (комплектный 2).

6.5.2 Установление параметров комплектной поверки ИК

6.5.2.1 Провести сквозную градуировку ИК системы или градуировку ее элементов, для чего на входе ИК или элемента ИК системы в диапазоне измерений последовательно задать с помощью РЭ: p контрольных значений (ступеней) входной величины x_k от x_0 до x_p при прямом ходе; p контрольных значений входной величины x_k от x_p до x_0 при обратном ходе.

$$x_k = x_0 + \frac{(x_p - x_0)}{p} \cdot k,$$

где k - номер ступени (контрольной точки), $k = 0, 1, 2 \dots p$;

x_0, x_p - нижний и верхний пределы диапазона измерений поверяемых каналов.

6.5.2.2 На каждой ступени при прямом и обратном ходе произвести m отсчетов измеряемой величины (значение параметра m определяется частотой опроса ИК и временем измерения). Указанные циклы градуировки (прямой и обратный ходы) повторить l раз. В результате в памяти компьютера запоминаются массивы значений выходной величины $y'_{икп}$ при прямом ходе и $y''_{икп}$ при обратном ходе.

П р и м е ч а н и е - Для ИК с пренебрежимо малой погрешностью вариации допускается обратные ходы градуировки не проводить.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

13.279.01.23.000.00 МП

Лист

15

6.5.2.3 Подход к выбору количества ступеней нагружения и количества отсчетов в каждой контрольной точке при проведении поверки ИК в общем виде изложен в методических указаниях МИ 187-86, МИ 188-86.

С учетом рекомендаций этих документов, а также исходя из опыта применения средств и методов измерений, близких к используемым в ИИС, могут быть приняты следующие значения параметров p, l, m :

- при первичной поверке $p \geq 5; l \geq 5; m \geq 50$;
- при периодической поверке: $p \geq 5; l \geq 3; m \geq 50$.

Принятые значения параметров p, l, m в дальнейшем могут быть скорректированы по результатам первичной и периодической поверок системы.

6.5.2.4 Оценить МХ ИК в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.3 Поверка ИК давления и силы постоянного тока, соответствующей значениям давления

6.5.3.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК давления с оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК провести в следующей последовательности:

- отсоединить вход ПИП давления от измерительной пневмомагистрали испытательного стенда и соединить его с РЭ давления (DPI610). Схемы подключения РЭ к ИК давления с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 4 и 5;
- провести градуировку ИК давления в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;
- оценить МХ ИК в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей методики.

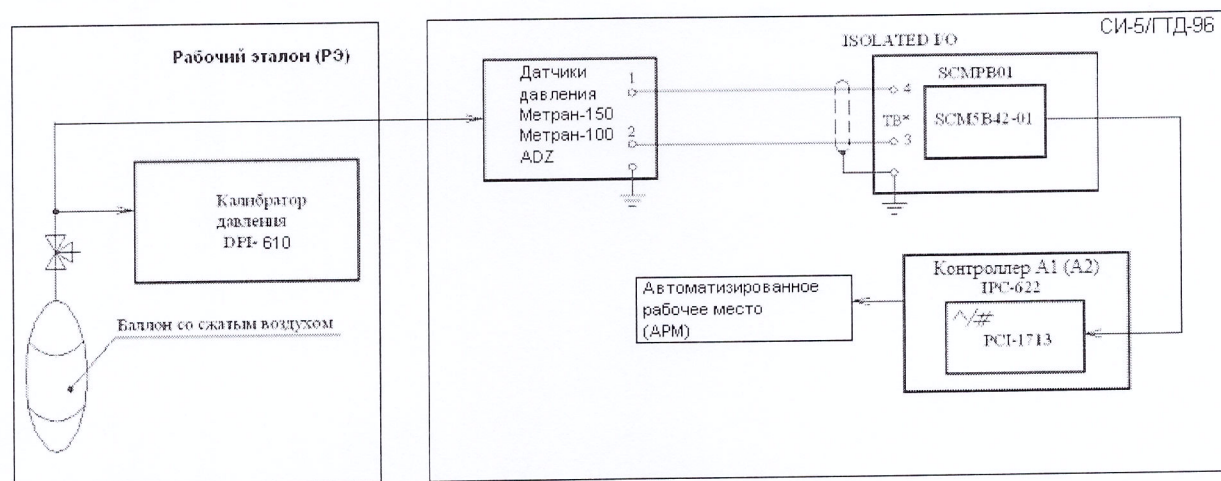


Рисунок 4 – Схема комплектной поверки ИК давления с платой АЦП PCI-1713 рабочим эталоном DPI 610

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						16

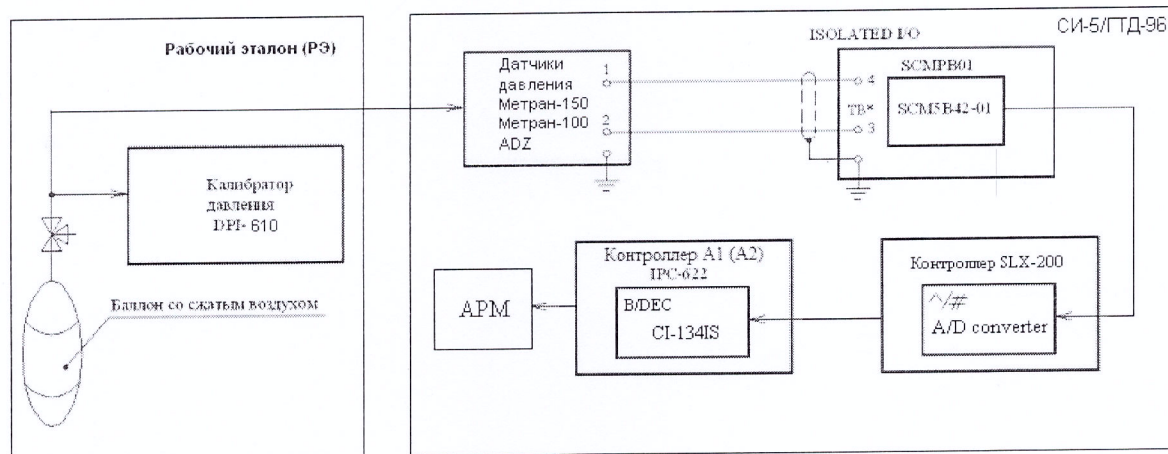


Рисунок 5 – Схема комплектной поверки ИК давления с контроллером SLX-200 рабочим эталоном DPI 610

6.5.3.2 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК давления с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК провести в следующей последовательности:

- провести поверку датчика давления ADZ по методике «Датчики давления ADZ SML. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ КИП «МЦЭ» 17.01.2011 г.;
- провести поверку датчиков давления Метран-100, Метран-150 по методике МИ 4212-012-2001 «Датчики (измерительные преобразователи) давления типа «Метран». Методика поверки», утвержденной ВНИИМС 03.12.2001 г.;
- подключить РЭ (TRX-IIR) к ИК без датчика давления. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 6 и 7;
- провести градуировку ИК давления в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;
- оценить МХ ИК давления в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.3.3 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК силы постоянного тока, соответствующей значениям давления, с оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК провести в следующей последовательности:

- подключить РЭ (Т RX-IIR) к ИК без датчика давления. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 6 и 7; провести градуировку ИК в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;
- оценить МХ ИК силы постоянного тока, соответствующей значениям давления, в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.3.4 Результаты поверки ИК давления и силы постоянного тока соответствующей значениям давления считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах, указанных в Приложении А. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист

17

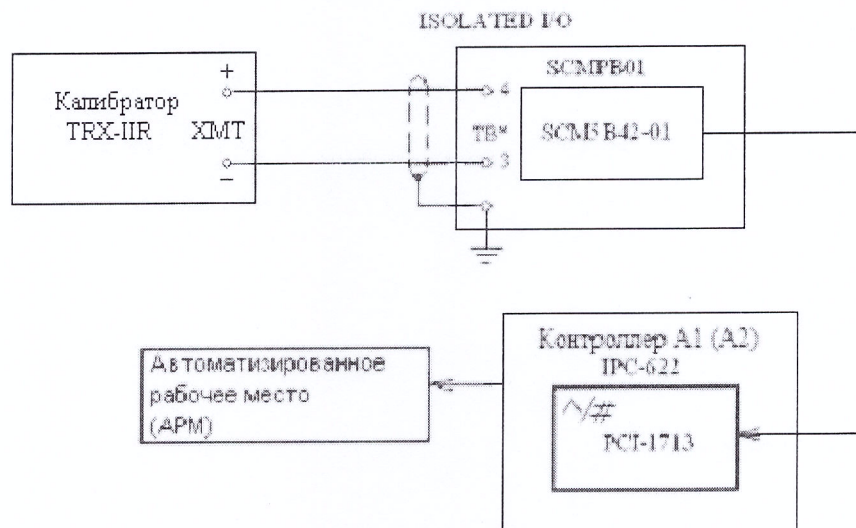


Рисунок 6 – Схема поверки ИК давления с платой АЦП PCI-1713 без датчика давления рабочим эталоном TRX-IIR

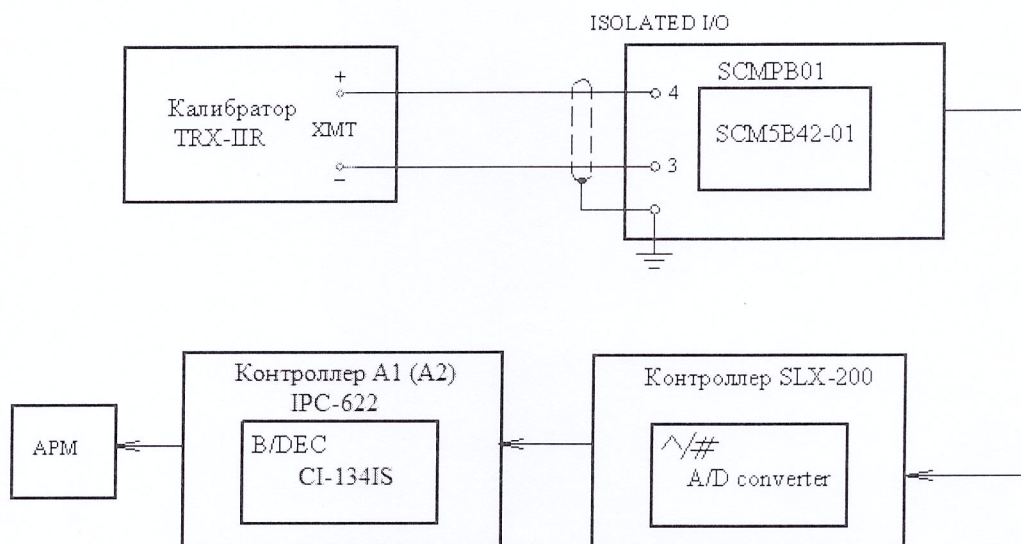


Рисунок 7 – Схема поверки ИК давления с контроллером SLX-200 без датчика давления рабочим эталоном TRX-IIR

6.5.4 Поверка ИК температуры с термопреобразователями сопротивления

6.5.4.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термопреобразователями сопротивления с оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК проводить в следующей последовательности:

- подключить РЭ (КТ-110, КТ-650) к ИК температуры. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 8 и 9;
- провести градуировку ИК температуры в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;
- оценить МХ ИК температуры с термопреобразователями сопротивления в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Изм.	Лист

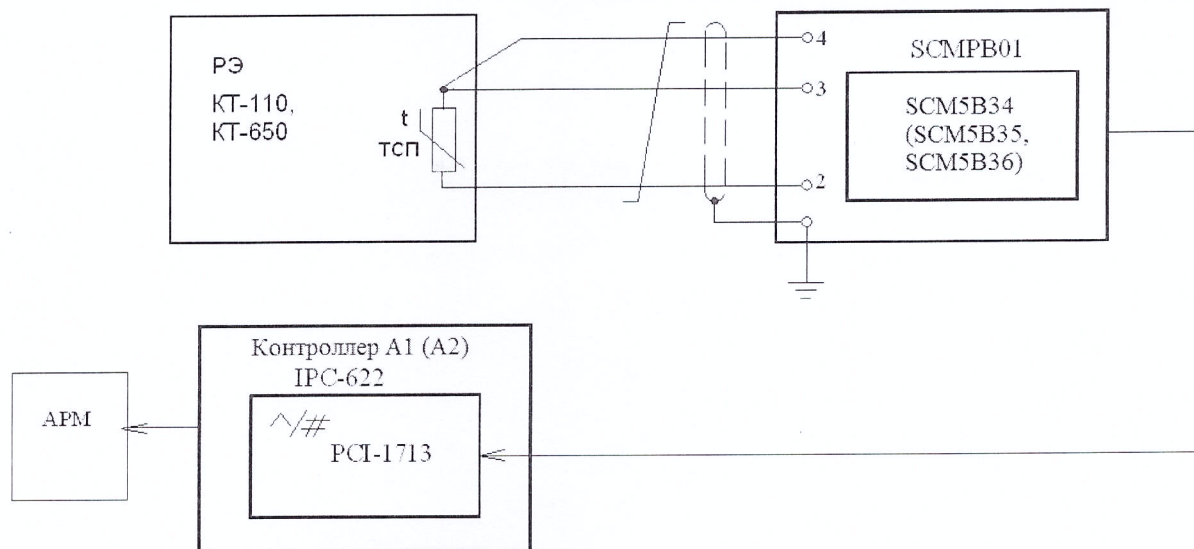


Рисунок 8 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термопреобразователями сопротивления и платой АЦП PCI-1713 рабочими эталонами КТ-110, КТ-650

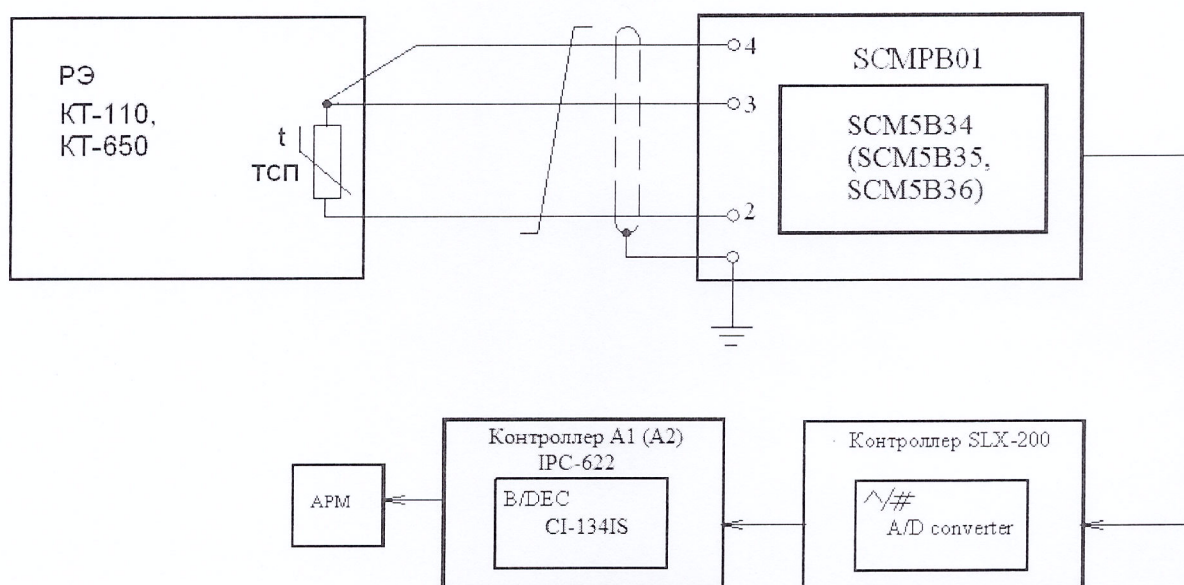


Рисунок 9 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термопреобразователями сопротивления и контроллером SLX-200 рабочими эталонами КТ-110, КТ-650

6.5.4.2 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термопреобразователями сопротивления с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК провести в следующей последовательности:

- определить МХ термопреобразователей сопротивления по методике поверки ГОСТ Р 8.624-2006;
- подключить РЭ к ИК температуры без термопреобразователей сопротивления. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 10 и 11;
- провести градуировку ИК давления в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, используя НСХП по ГОСТ Р 8.625 - 2006;
- оценить МХ ИК температуры с термопреобразователями в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

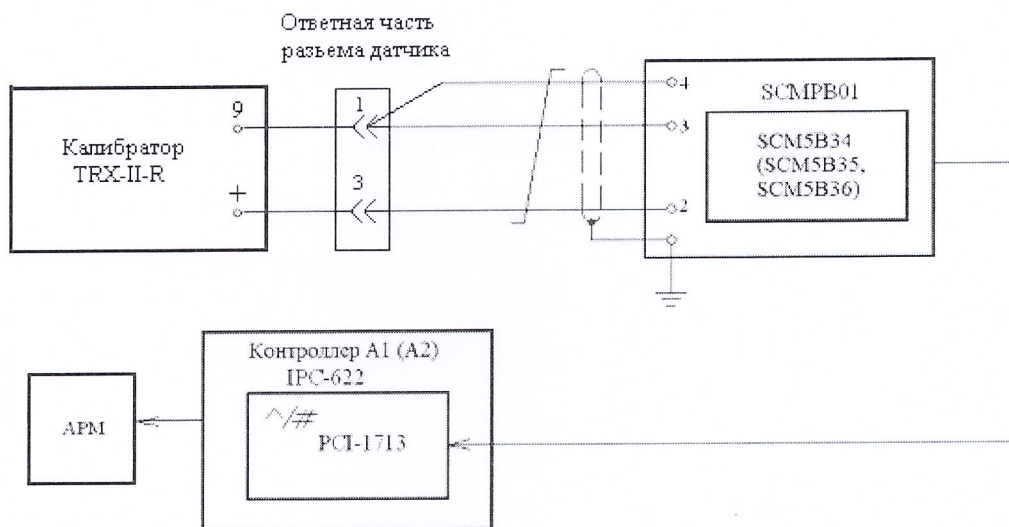


Рисунок 10 – Схема поверки ИК температуры с платой АЦП PCI-1713 без термопреобразователя сопротивления рабочим эталоном TRX-IIR

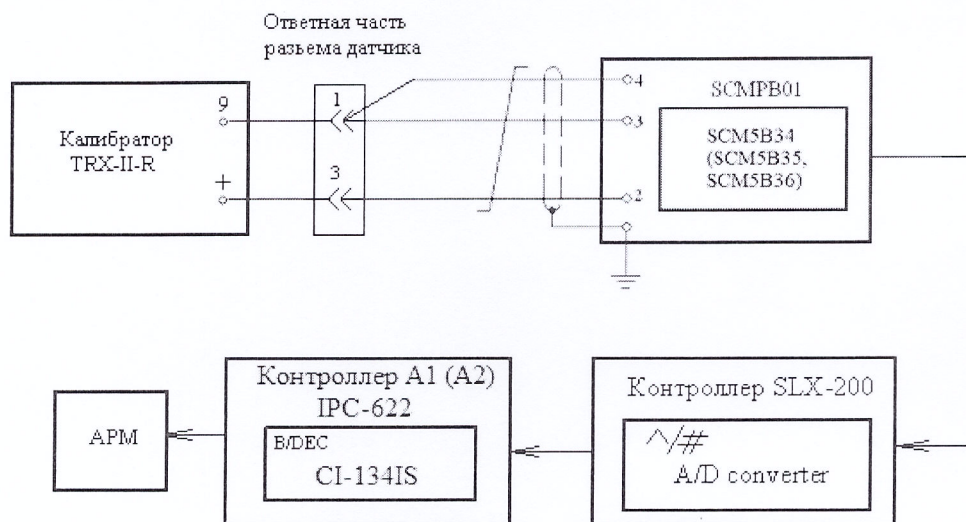


Рисунок 11 – Схема поверки ИК температуры с контроллером SLX-200 без термопреобразователя сопротивления рабочим эталоном TRX-IIR

6.5.4.3 Результаты поверки ИК температуры с термопреобразователями сопротивления считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах, указанных в Приложении А. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

6.5.5 Поверка ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К)

6.5.5.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями с оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК провести в следующей последовательности:

- подключить РЭ (КТ-1100) к ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К). Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 12 и 13;
- провести градуировку ИК температуры в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;
- оценить МХ ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
20

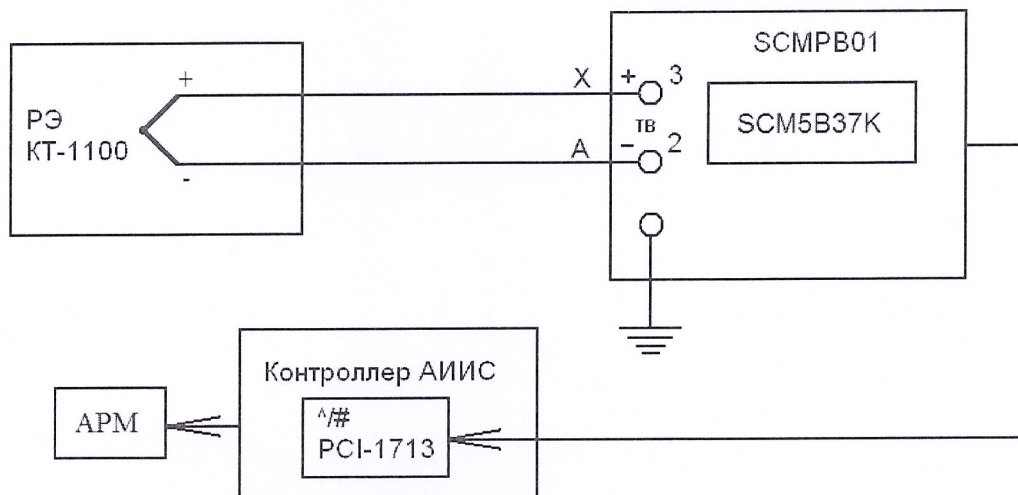


Рисунок 12 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) и платой АЦП PCI-1713 рабочим эталоном КТ-1100

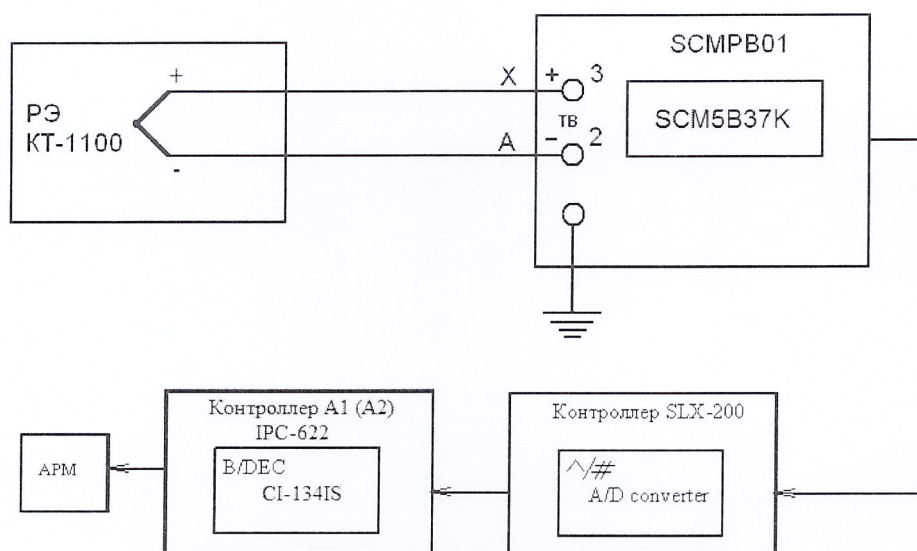


Рисунок 13 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) и контроллером SLX-200 рабочим эталоном КТ-1100

6.5.5.2 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) с оценкой МХ ИК по МХ элементов проводить в следующей последовательности:

- определить МХ термоэлектрических преобразователей по методике поверки ГОСТ 8.338-2002;

- подключить к РЭ (ТХА-ИИР) ИК температуры без термоэлектрического преобразователя. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 14 и 15;

- провести градуировку ИК в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, используя НСХП по ГОСТ Р 8.585-2001;

- оценить МХ ИК температуры с термоэлектрическим преобразователем в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
21

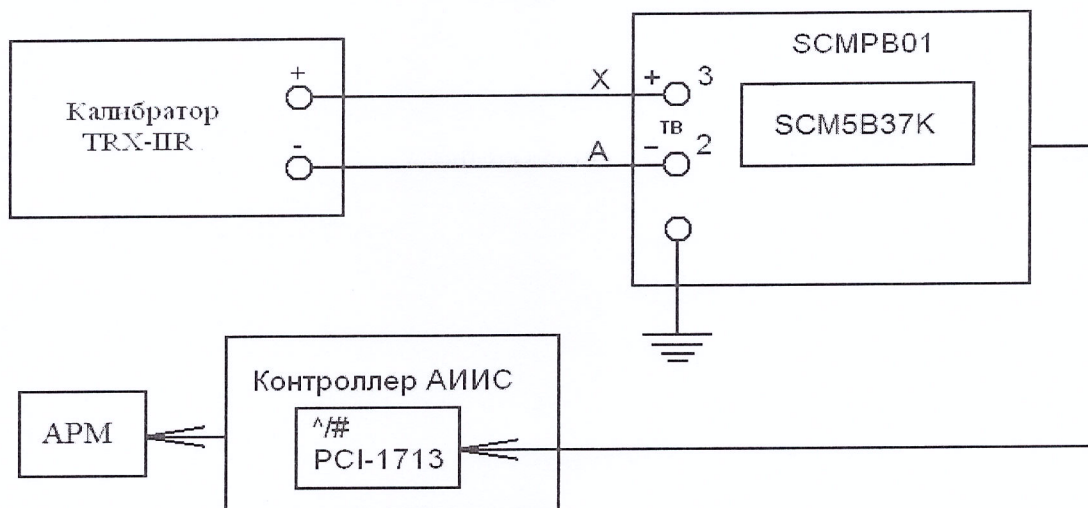


Рисунок 14 – Схема поверки ИК температуры с платой АЦП PCI-1713 без термоэлектрического преобразователя ТХА(К) рабочим эталоном TRX-IIR

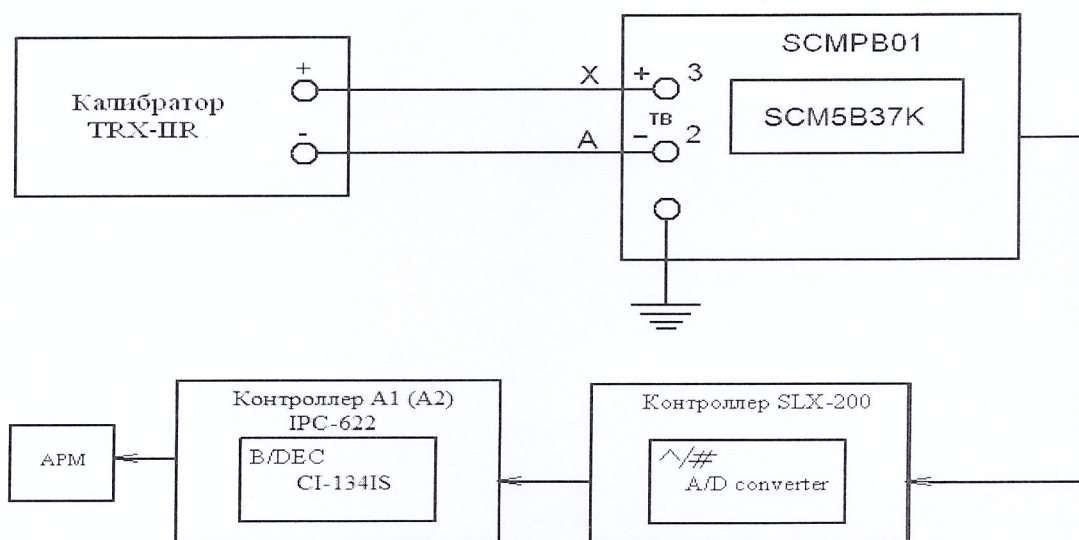


Рисунок 15 – Схема поверки ИК температуры с контроллером SLX-200 без термоэлектрического преобразователя ТХА(К) рабочим эталоном TRX-IIR

6.5.5.3 Результаты поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах, указанных в Приложении А. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

6.5.6 Поверка ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L)

6.5.6.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) с оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК провести в следующей последовательности:

- подключить РЭ (КТ-650, КТ-1100) к ИК температуры. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 16 и 17;
- провести градуировку ИК температуры в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
22

- оценить МХ ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

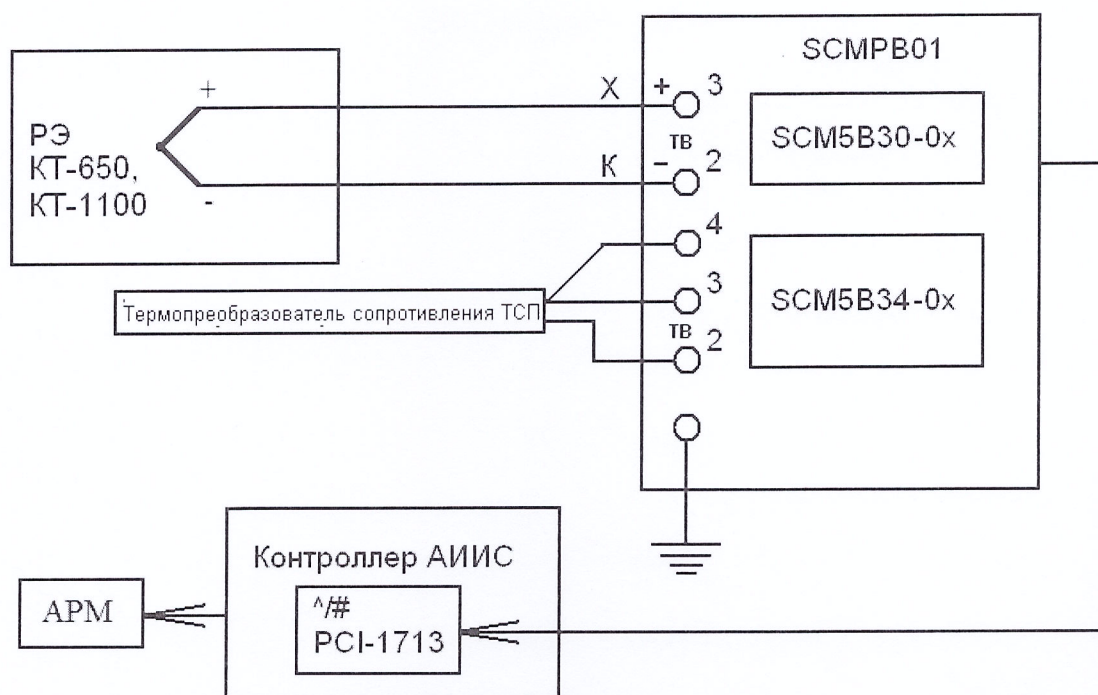


Рисунок 16 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) и платой АЦП PCI-1713 рабочими эталонами КТ-650, КТ-1100

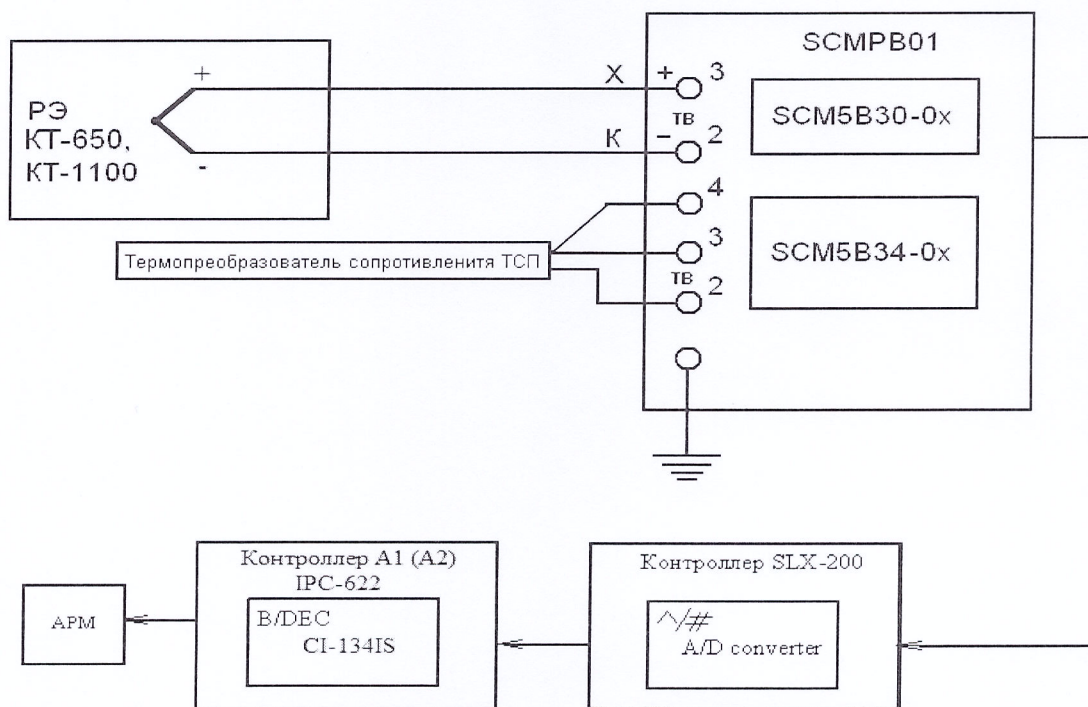


Рисунок 17 – Схема комплектной поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) и контроллером SLX-200 рабочими эталонами КТ-650, КТ-1100

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
23

6.5.6.2 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) с оценкой МХ ИК по МХ элементов проводить в следующей последовательности:

- определить МХ термоэлектрических преобразователей по методике поверки ГОСТ 8.338-2002;

- подключить РЭ к ИК температуры без термоэлектрического преобразователя. Схемы подключения РЭ к ИК с платой АЦП PCI-1713 и с контроллером SLX-200 показаны на рисунках 18 и 19;

- провести градуировку ИК в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, используя НСХП по ГОСТ Р 8.585-2001;

- оценить МХ ИК температуры с термоэлектрическим преобразователем ТХК(L) в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.6.3 Результаты поверки ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХК(L) считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах, указанных в Приложении А. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

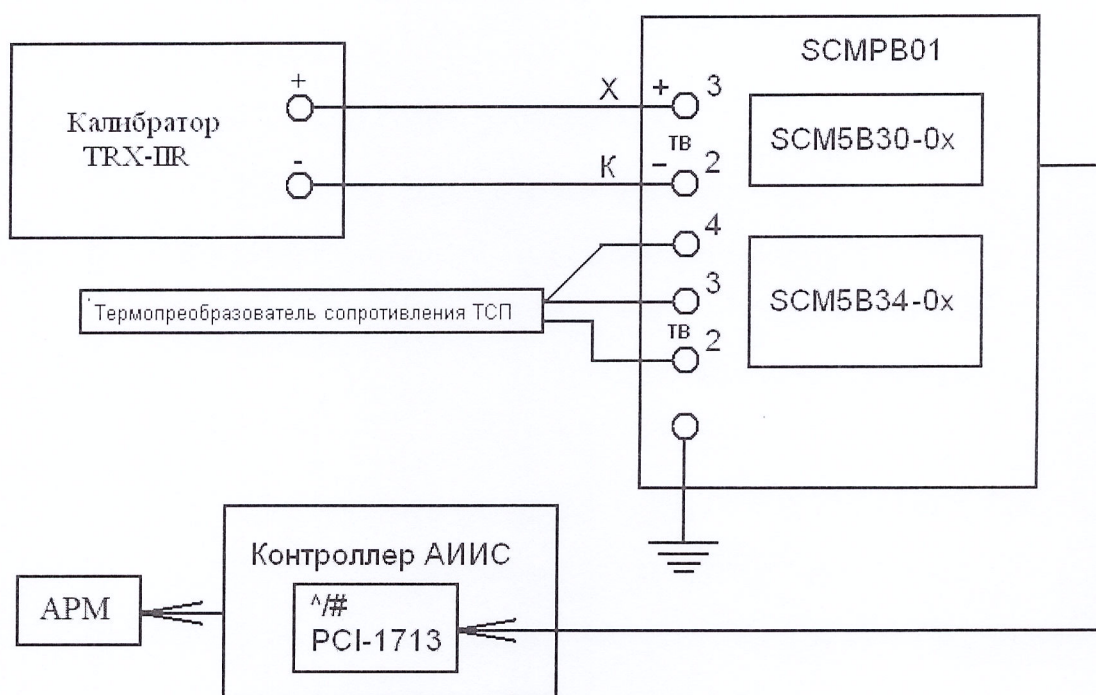


Рисунок 18 – Схема поверки ИК температуры с платой АЦП PCI-1713 без термоэлектрического преобразователя ТХК(L) рабочим эталоном TRX-IIR

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

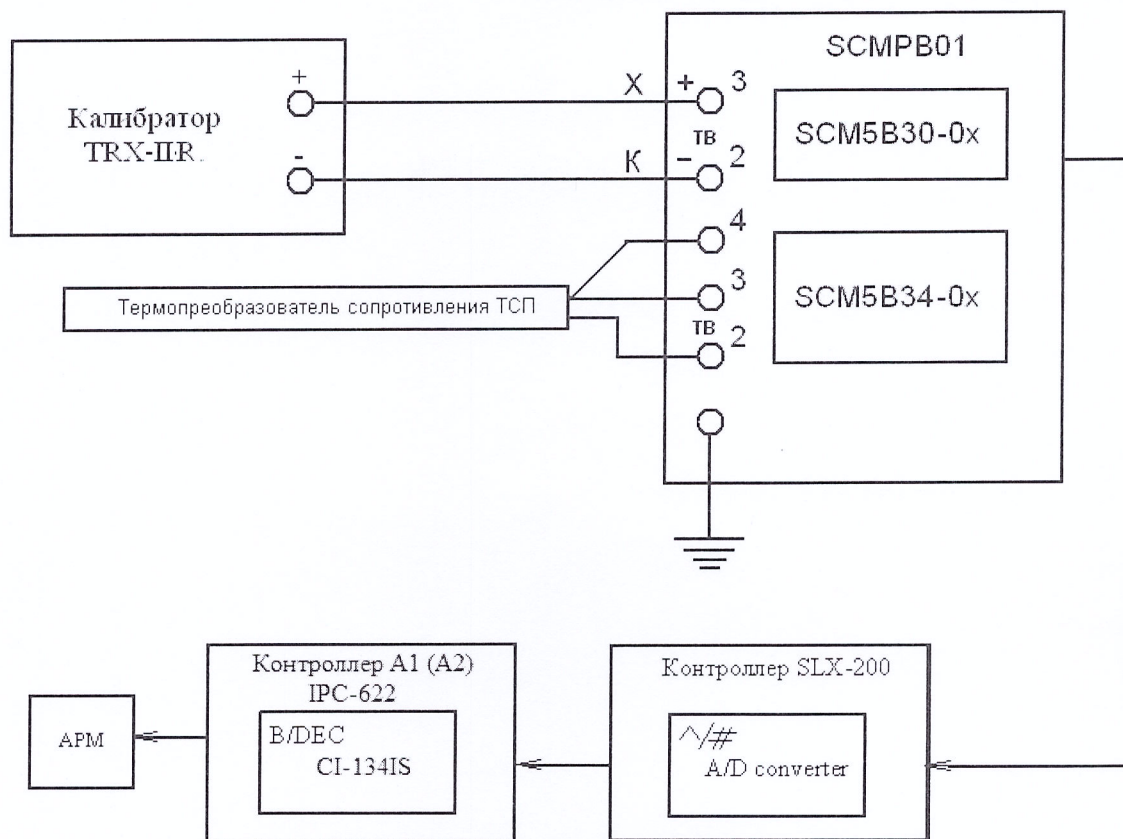


Рисунок 19 – Схема поверки ИК температуры с контроллером SLX-200 без термоэлектрического преобразователя ТХК(L) рабочим эталоном TRX-IIR

6.5.7 Поверка ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов

6.5.7.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК проводить в следующей последовательности:

- отсоединить электрический кабель датчика частоты вращения от ИК и подключить ИК с помощью жгута-переходника к РЭ по схеме, приведенной на рисунке 20;

- провести градуировку рабочим эталоном (ГЗ-110) ИК частоты переменного тока, соответствующей значениям частоты вращения ротора компрессоров низкого и высокого давления, в диапазоне от 300 до 3300 Гц, в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, устанавливая контрольные значения сигнала синусоидальной формы с амплитудой 1,0 В и частотой 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3300 Гц;

- провести градуировку рабочим эталоном (ГЗ-110) ИК частоты переменного тока, соответствующей значениям частоты вращения ротора свободной турбины, в диапазоне от 150 до 1500 Гц, в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, устанавливая контрольные значения сигнала синусоидальной формы с амплитудой 1,0 В и частотой 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500 Гц;

- оценить МХ ИК частоты электрических сигналов, соответствующей частоте вращения роторов в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

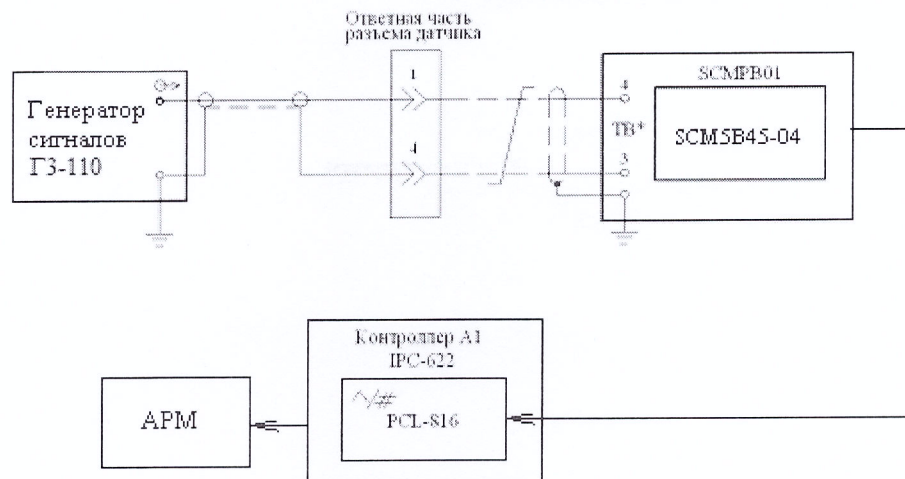


Рисунок 20 – Схема комплектной поверки ИК частоты электрических сигналов, соответствующей частоте вращения роторов рабочим эталоном ГЗ-110

6.5.7.2 Результаты поверки ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов, считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 0,1$ % от ВП. В противном случае ИК бракуются и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

6.5.8 Поверка ИК расхода (прокачки) масла

6.5.8.1 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК расхода (прокачки) масла с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК провести в следующей последовательности:

- провести поверку турбинных преобразователей расхода ТПР в аккредитованной на право поверки организации;
- отсоединить электрический кабель датчика ТДР от ИК и с помощью жгута-переходника подключить к этому кабелю РЭ по схеме, приведенной на рисунке 21;
- провести градуировку ИК в соответствии с пп. 6.5.2.1 - 6.5.2.3, устанавливая с помощью РЭ контрольные значения сигнала синусоидальной формы с амплитудой 1,0 В и частотой 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Гц;
- оценить МХ ИК расхода (прокачки) масла в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.8.2 Результаты поверки ИК расхода (прокачки) масла считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 1,0$ % от ВП. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка

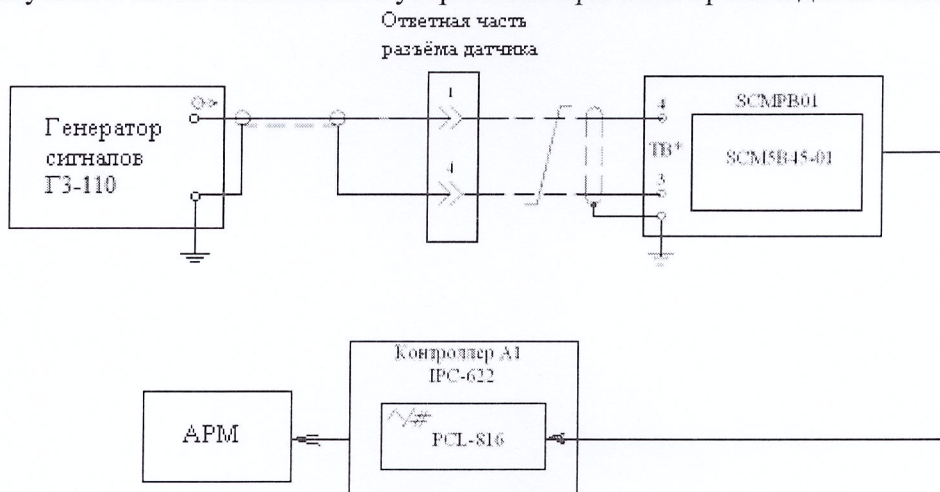


Рисунок 21 – Схема комплектной поверки ИК расхода (прокачки) масла рабочим эталоном ГЗ-110

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.5.9 Поверка ИК силы от тяги

Комплектную поверку (прямые измерения) ИК силы от тяги провести в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 22, в следующей последовательности:

6.5.9.1 Определить порог реагирования ИК силы от тяги:

- 1) приложить к ДМП при помощи СГУ силу $R_x = 0,1$ ВП (ВП = 15936,1 кгс);
- 2) положить на грузоприёмное устройство СГУ плавно (без толчков) такое количество дополнительных гирь, при котором появляется реагирование показаний силы на экране монитора на одну - две единицы наименьшего разряда;
- 3) снять дополнительные гири с грузоприёмного устройства СГУ и записать в протокол вес этих дополнительных гирь;
- 4) повторить операции 2) и 3) с наложением гирь еще 4 раза;
- 5) приложить к ДМП при помощи СГУ силу $R_x = 1,0$ ВП;
- 6) выполнить операции по пп. 6.5.9.1.2) - 6.5.9.1.4).

6.5.9.2 Определить с помощью СГУ индивидуальную функцию преобразования (градуировочную характеристику) и случайную составляющую погрешности ИК силы от тяги в следующей последовательности:

- 1) разгрузить СИС до «условного» нуля;
- 2) нагрузить СИС до ВП и без выдержки разгрузить до «условного» нуля;
- 3) записать в протокол поверки время начала градуировки, температуру воздуха в боксе, в котором размещена СИС, и показания СИС при нагрузке, соответствующей «условному» нулю ИК силы от тяги;
- 4) задавать с помощью СГУ регулярную последовательность контрольных значений силы не менее чем из 11-ти (10 ступеней нагружения) от «условного» нуля до ВП (прямой ход) и от ВП до «условного» нуля (обратный ход), и, останавливаясь на каждой контрольной точке не менее чем на 15 секунд, регистрировать показания ИК силы от тяги;

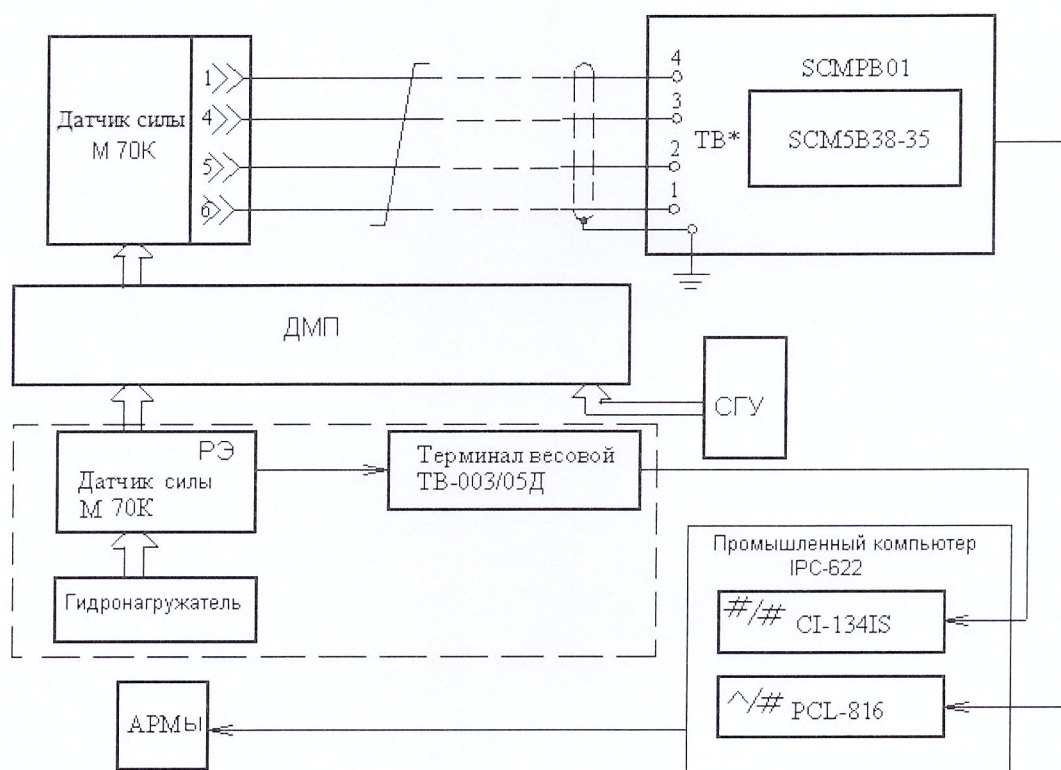


Рисунок 22 – Схема комплектной поверки ИК силы от тяги рабочим эталоном (датчик силы М70К) и СГУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						27

5) повторить операции п. 6.5.9.2.4) ещё девять раз.

П р и м е ч а н и е - При градуировке ИК силы от тяги необходимо соблюдать следующие правила:

6) считывание и регистрацию показаний ИК производить после успокоения их показаний;

- при осуществлении нагружения (разгрузки) СИС не допускать переход через принятые контрольные точки градуировки и возврата к ним с противоположной стороны хода градуировки. В случае такого перехода следует разгрузить (нагрузить) СИС до значения силы, предшествующей данной контрольной точке, после чего нагрузить (разгрузить) СИС и выйти на необходимую контрольную точку;

- перерыв между следующими друг за другом однократными градуировками не должен превышать 10 минут.

6.5.9.3 Определить систематическую составляющую погрешности ИК силы от тяги

Систематическую составляющую погрешности ИК силы от тяги определяют путем сличения показаний ИК, полученных в нормальных статических условиях при 10-ти кратной градуировке с помощью СГУ, с показаниями, полученными при 5-ти кратной градуировке с помощью РЭ (датчик М70К).

Для проведения 5-ти кратной градуировки ИК силы от тяги с помощью РЭ необходимо выполнить следующие операции:

1) замкнуть силовую цепь РЭ;

2) нагрузить СИС гидронагружателем РЭ силой равной ВП и выдержать под нагрузкой не менее 3-х минут;

3) разгрузить СИС до нуля, разомкнуть силовую цепь РЭ и зарегистрировать «нулевое» показание ИК силы от тяги;

4) замкнуть силовую цепь РЭ и повторить операции пп. 6.5.9.3.2) и 6.5.9.3.3);

5) сравнить нулевые показания СИС. Если результат сравнения нулевых показаний СИС не превышает 0,1 % от ВП, то можно приступить к градуировке СИС с помощью РЭ. В противном случае необходимо выявить и устранить причину, после чего повторить операции по пп. 6.5.9.3.1) ... 6.5.9.3.5);

6) замкнуть силовую цепь РЭ;

7) нагрузить СИС гидронагружателем РЭ силой равной ВП и выдержать под нагрузкой не менее 3-х минут;

8) разгрузить СИС до нагрузки 0 кгс;

9) задать гидронагружателем РЭ последовательность контрольных значений силы начиная от первой контрольной точки до ВП (равных значениям силы, заданных в пп. 6.5.9.2 4)) и, останавливаясь на каждой контрольной точке не менее чем на 15 секунд, зарегистрировать показания ИК;

10) после достижения нагрузки на СИС значения ВП произвести плавную, со скоростью не более 3 % от ВП за 1 с, разгрузку СИС до 0 кгс;

11) повторить операции пп. 6.5.9.3.9) и 6.5.9.3.10) еще четыре раза;

12) разомкнуть силовую цепь РЭ и записать в протокол нулевые показания СИС, время окончания градуировки и температуру окружающего воздуха в боксе;

13) сравнить показания ИК, полученные по пп. 6.5.9.3.10), 6.5.9.3.11), с показаниями ИК, полученными по пп. 6.5.9.2.4), 6.5.9.2.5);

14) после предварительного анализа полученных результатов градуировки СИС демонтировать силоизмерительную цепь РЭ.

П р и м е ч а н и е - Перед градуировкой и при градуировке СИС с помощью РЭ необходимо соблюдать следующие правила:

- РЭ должен быть выдержан в помещении где производится поверка не менее 3-х часов, для принятия температуры окружающего воздуха;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
28

- считывание и регистрацию показаний СИС производить по командам специалиста, работающего с РЭ;
- при осуществлении градуировки не допускать перехода через принятые контрольные значения силы и возврата к ним с противоположного хода градуировки;
- не допускать перерыва между следующими друг за другом однократными градуировками более 10 минут;
- температура в боксе во время градуировки не должна изменяться более чем на $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

6.5.9.4 Определить функцию преобразования (градуировочную характеристику) и погрешности ИК СИС в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.9.5 Результаты поверки ИК силы от тяги считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 0,5\%$ от 0,5 ВП (78140 Н) в диапазоне от 0 до 78140 Н; $\pm 0,5\%$ от ИВ в диапазоне свыше 78140 до 156280 Н.

6.5.10 Поверка ИК расхода воздуха

6.5.10.1 Поверка ИК расхода воздуха включает в себя:

- поверку ИК давления воздуха на входе в РМК, перепада между полным давлением воздуха на входе в РМК и статическим давлением в мерном сечении (поверку выполнять по п. 6.5.1.3);
- поверку ИК температуры воздуха на входе в РМК (поверку выполнять по п. 6.5.1.4);
- контроль геометрических параметров РМК на соответствие требованиям чертежа и ОСТ 1 02555-85;
- определение результата поверки по методике МИ 2083-90 в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

6.5.10.2 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 0,7\%$ от ИВ в диапазоне от 90 до 130 кг/с. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

6.5.11 Поверка ИК параметров вибрации

6.5.11.1 *Комплектную поверку (прямые измерения)* ИК параметров вибрации с датчиками виброскорости МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК проводить в следующей последовательности:

- собрать схему поверки датчиков вибрации, приведенную на рисунке 23;
- задать системой калибровки датчиков вибрации B&RW-3629 по показаниям РЭ (датчика вибрации 8305) контрольные значения амплитуды виброскорости в диапазоне от 10 до 100 мм/с с шагом 10 мм/с при фиксированном значении частоты вибрации 160 Гц;
- зарегистрировать по вольтметру В7-38 показания ИК;
- задать системой калибровки датчиков вибрации B&RW-3629 контрольные значения частоты вибрации 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Гц при фиксированном значении амплитуды виброскорости 50 мм/с (по показаниям контрольного датчика 8305);
- зарегистрировать по вольтметру В7-38 показания ИК.
- собрать схему поверки ИК параметров вибрации без ПИП, приведенную на рисунке 24;
- установить по показаниям РЭ (вольтметра В7-38) значения амплитуды напряжения переменного тока 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мВ при фиксированном значении частоты 160 Гц;
- зарегистрировать показания ИК;
- установить с помощью генератора ГЗ-110 контрольные значения частоты вибрации 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Гц при фиксированном значении амплитуды напряжения переменного тока 500 мВ;
- зарегистрировать показания ИК;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						29
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		

- оценить МХ ИК параметров вибрации в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Примечание - Поверку датчиков МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г провести в соответствии с ГОСТ Р 8.669-2009.

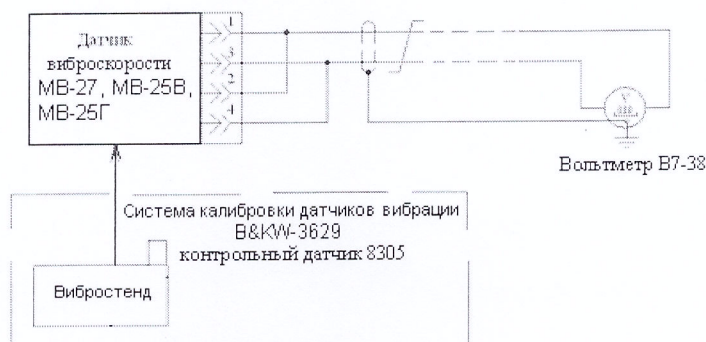


Рисунок 23 – Схема поверки датчиков виброскорости МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г рабочими эталонами 8305, В7-38

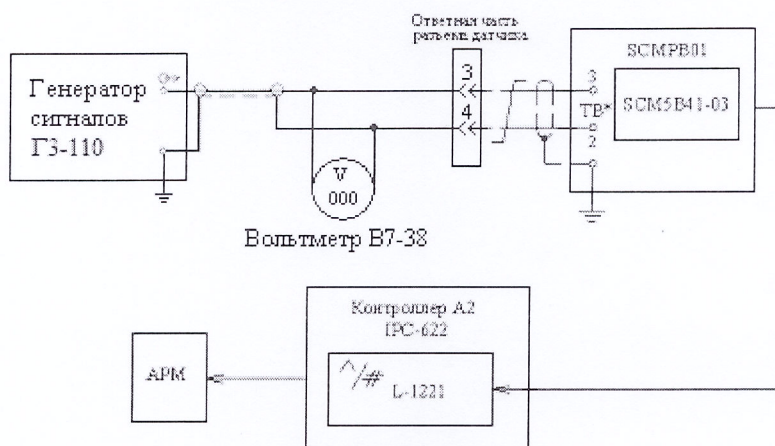


Рисунок 24 – Схема поверки ИК параметров вибрации без ПИП рабочими эталонами ГЗ-110, В7-38

6.5.11.2 Комплектную поверку (прямые измерения) ИК с датчиками виброускорения АВС-117-06 проводить в следующей последовательности:

- собрать схему поверки ИК с датчиком виброускорения, показанную на рисунке 25;
- установить на РЭ (вибростенд НІ-803) значения виброперегрузки 0; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 g при фиксированном значении частоты вибрации 160 Гц;
- зарегистрировать показания ИК;
- установить на РЭ (вибростенд НІ-803) значения частоты вибрации 50; 75; 100; 1,25; 150; 175; 200; 225; 250 Гц при фиксированном значении виброперегрузки 3,5 g;
- зарегистрировать показания ИК;
- оценить МХ ИК параметров вибрации в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 7 настоящей МП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП		
					Лист 30		

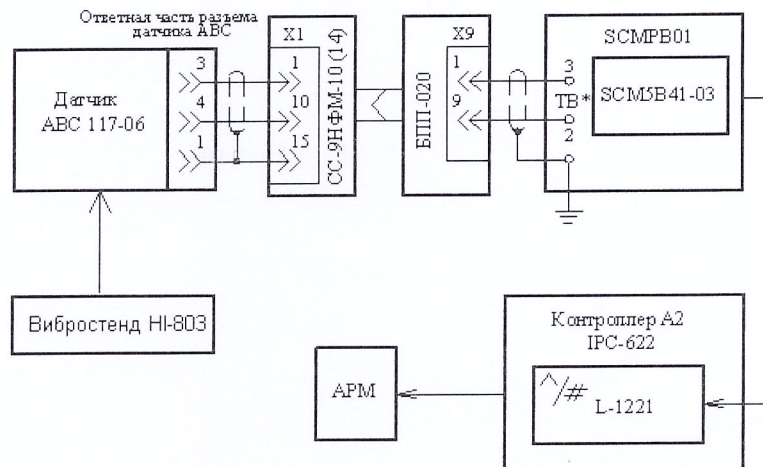


Рисунок 25 – Схема поверки ИК вибрации с датчиками виброускорения ABC-117-06 рабочим эталоном HI-803

6.5.11.3 Результаты поверки ИК параметров вибрации считать положительными, если значения приведенных погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 10\%$ от ВП. В противном случае ИК бракуется и после выявления и устранения причины производится повторная поверка.

6.5.12 Поверка ИК расхода топлива

6.5.12.1 Определение МХ ИК расхода топлива осуществляется по результатам поверки в аккредитованной на право поверки организации счетчика-расходомера Micro Motion модификации CMF 2700 по документу «Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки», утвержденному ВНИИМС 25.07.2010 г.

6.5.12.2 Результаты поверки ИК расхода топлива считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах $\pm 0,5\%$ от ВП = 7500 кгс в диапазоне от 400 до 7500 кг/ч, $\pm 0,5\%$ от ИВ в диапазоне свыше 7500 до 28000 кг/ч.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Провести обработку результатов градуировок ИК в следующей последовательности:

- выбрать в диалоговом окне программы «Метрология» интересующий параметр;
- выбрать тип производимой работы (градуировка, поверка, аттестация);
- во втором уровне контекстного меню (стрелка вправо) выбрать тип выполняемой операции «Обработка»;
- в появившемся диалоге (рисунок 26) выбрать файл измерений (в папке может содержаться несколько файлов содержащих информацию по ранее выполненным измерениям. Имя файла формируется из времени и даты выполненного измерения.) После выбора файла появиться окно с условиями измерения (Рисунок 3). Условия при необходимости можно изменить. После закрытия окна с условиями измерения на экране появятся протокол выполненного измерения по данному параметру (рисунок 27);
- просмотреть каждую градуировку/поверку путем изменения ее порядкового номера (элемент управления расположен в верхней левой части окна протокола измерений);
- закрыть окно с протоколом измерения, при этом на экран выведется окно «Коэффициенты полинома» с указанием степени аппроксимирующего полинома, дающего наименьшее значение СКО (рисунок 28);
- закрыть окно «Коэффициенты полинома», при этом на экран выведется окно с протоколом обработки поверяемого измерительного канала (рисунок 29);
- закрыть окна с протоколом обработки, при этом на экран выведется диалог с предложением записать результат поверки/градуировки в базу данных (рисунок 30);
- записать результаты поверки в базу данных.

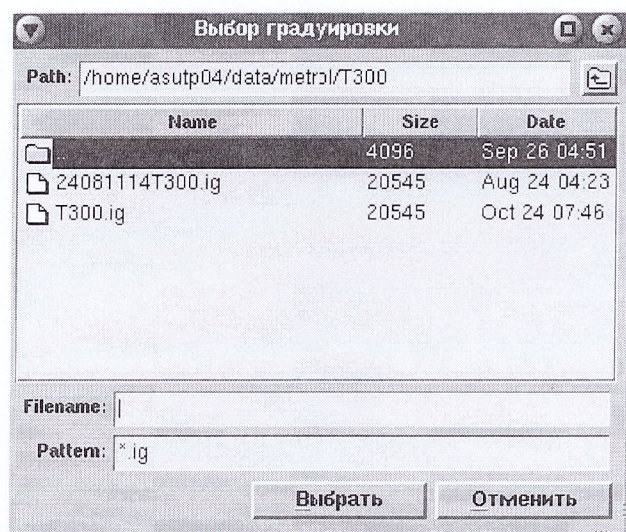


Рисунок 26 – Диалог выбора файла градуировки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата

Протокол измерений

Протокол измерений при градуировке параметра "Т300"

Градуировка Выполнено: 24-08-2011

B0 = 762.5 мм рт.ст. FI = 0.93 % T0 = 18.0 град.С

N	Сечение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Среднее
1	-5.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.2	-205.0	-205.0	-205.0	-205.2	-205.0	-205.0	-205.0
2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1
3	5.0	204.8	204.8	205.0	204.4	204.4	204.6	204.4	204.6	204.6	204.6	204.6
4	10.0	409.2	409.2	409.8	409.2	409.6	409.6	409.6	409.6	409.4	409.2	409.4
5	15.0	614.0	614.0	614.2	614.0	614.0	614.0	614.0	614.2	614.2	614.0	614.1
6	20.0	819.2	819.0	819.0	819.4	819.2	819.0	819.2	819.0	819.0	819.2	819.1
7	25.0	1024.0	1024.0	1024.2	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1023.8	1024.0
8	30.0	1228.2	1228.4	1228.6	1228.4	1228.6	1228.8	1229.0	1228.8	1228.8	1229.0	1228.7
9	35.0	1433.8	1433.4	1433.4	1434.0	1433.8	1433.4	1433.4	1433.4	1433.4	1433.4	1433.5
10	40.0	1638.0	1638.0	1638.2	1638.0	1638.0	1638.0	1638.0	1638.0	1638.4	1637.8	1638.0
11	45.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.2	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0
11	45.0	1843.0	1843.2	1843.0	1843.2	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0	1843.0
10	40.0	1638.2	1638.2	1638.0	1638.0	1638.2	1638.2	1638.0	1638.0	1638.0	1638.2	1638.1
9	35.0	1433.6	1433.4	1433.4	1434.0	1433.8	1433.8	1433.8	1433.8	1433.4	1433.6	1433.7
8	30.0	1229.0	1229.0	1229.0	1229.0	1228.8	1228.8	1229.0	1228.6	1228.6	1229.0	1228.9
7	25.0	1023.8	1024.0	1023.8	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0	1024.0
6	20.0	819.0	819.2	819.0	819.0	819.0	819.0	819.0	819.0	819.0	819.0	819.0
5	15.0	614.0	614.4	614.0	614.2	614.0	614.0	614.0	614.2	614.2	614.2	614.1
4	10.0	409.4	409.2	409.4	409.6	409.4	409.8	409.8	409.6	409.8	409.8	409.6
3	5.0	204.4	204.6	204.8	204.6	204.8	204.6	204.4	204.2	204.8	204.4	204.6
2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.2	-0.1
1	-5.0	-205.2	-205.2	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0	-205.0

Измерения выполнил: Морозов

Рисунок 27 – Протокол измерений

Коэффициенты полинома

Степень	A0	A1	A2	A3	Сред. кв. откл.
0	20.000000				7.541e-001
1	0.003707	0.024414			4.939e-005
2	0.004297	0.024410	0.030000		4.837e-006
3	0.004629	0.024417	0.030000	0.000000	4.494e-005

Рисунок 28 – Коэффициенты полинома

Протокол обработки

Протокол обработки при градуировке параметра "Т300*"

Градуировок 5 Ступеней 11 Измерений на ступени 10

Полином 2 степени. Коэффициенты :

A0 = +0.004297158215 B0 = -0.17632859945.
A1 = +0.024409972131 B1 = +40.9669723510'
A2 = +0.000000002345 B2 = -0.00016396101.

B0 = 762.5 FI = 0.93 T0 = 18.0

N датчика: N аппар.: :

N	Степень нагружения	Общее среднее	Среднее по прямому ходу	Среднее по обратному ходу	Системат. погрешность полинома	Погрешность рабочего эталона	Системат. погрешность измерения	Среднее квадратичное отклонение	Абсолютное значение вариации	Случ. сост. абсолютной погрешности	Абсолютная основная погреш ИК	Приведенная погрешность отнosit ВП
	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	мВ	%
1	-5.00	-4.99984	-4.99994	-4.99975	0.00016	-0.00025	0.00032	0.00206	0.00020	0.00405	0.00445	0.00989
2	0.00	0.00205	0.00166	0.00244	0.00205	0.00025	0.00227	0.00291	0.00078	0.00572	0.00629	0.01397
3	5.00	4.99887	4.99828	4.99945	-0.00113	0.00075	0.00149	0.00564	0.00117	0.01107	0.01217	0.02705
4	10.00	9.99885	9.99862	10.00107	-0.00015	0.00125	0.00139	0.00588	0.00244	0.01160	0.01276	0.02837
5	15.00	14.99574	14.99574	14.99574	-0.00426	0.00175	0.00507	0.00340	0.00000	0.00666	0.00916	0.02035
6	20.00	19.99915	19.99988	19.99841	-0.00085	0.00225	0.00265	0.00330	0.00146	0.00652	0.00717	0.01593
7	25.00	25.00242	25.00276	25.00208	0.00242	0.00275	0.00403	0.00215	0.00068	0.00423	0.00645	0.01434
8	30.00	30.00271	30.00174	30.00369	0.00271	0.00325	0.00466	0.00463	0.00195	0.00915	0.01123	0.02497
9	35.00	35.00298	35.00219	35.00375	0.00298	0.00375	0.00527	0.00531	0.00156	0.01044	0.01278	0.02841
10	40.00	39.99623	39.99619	39.99628	-0.00377	0.00425	0.00625	0.00318	0.00010	0.00624	0.00975	0.02168
11	45.00	44.99989	44.99965	45.00014	-0.00011	0.00475	0.00523	0.00225	0.00049	0.00442	0.00774	0.01721

Максимальная сист. сост. погрешности -0.00426
Максимальная вариация 0.00244
Максимальная погрешность канала 0.01278
Максимальная отн. погрешность от верхнего предела 0.02841 %
Обработку выполнил _____ / Морозов /
Выполнено : 24-08-2011

Рисунок 29 – Протокол обработки

Метрология

Записать результаты в базу данных ?

Рисунок 30 – Запись результатов поверки в базу данных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

7.2 АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕКРИ

7.2.1 Нахождение и исключение грубых промахов

Грубые промахи устраняются программным способом, для чего проводится ранжирование результатов наблюдений (отсчетов) каждого измерения с последующим исключением 10 % от минимального и максимального значений наблюдений.

В случае, когда факт появления грубого промаха установлен достоверно, допускается его отбраковка оператором на стадии просмотра результатов наблюдений при градуировке ИК.

7.2.2 Определение индивидуальной функции преобразования ИК

Индивидуальную функцию преобразования ИК системы определять по результатам градуировки в виде обратной функции, т.е. как зависимость значений величины x на входе ИК от значений y на его выходе.

Если нелинейность функции такова, что с достаточной точностью можно ограничиться аппроксимирующим полиномом не выше 4-й степени, то эту функцию представляют в виде степенного полинома (1). В противном случае функцию представляют кусочно-линейной зависимостью (2).

$$x = a_0 + a_1 y + \dots + a_n y^n, \quad (1)$$

$$x = x_k + q_{sfk} \cdot (y - y_k), \quad (2)$$

где $a_0, a_1, \dots, a_n$ – коэффициенты аппроксимирующей функции преобразования, определяемые методом наименьших квадратов;

x_k – эталонное значение входной величины на k -той ступени;

q_{sfk} – цена единицы наименьшего разряда кода на k -той ступени;

y_k – среднее значение результатов наблюдений выходной величины при градуировке на k -той ступени.

Значения y_k и q_{sfk} определить по формулам (3) и (4):

$$y_k = \sum_i \sum_n (y_{ikn}^I + y_{ikn}^{II}) / 2 \cdot l \cdot m, \quad (3)$$

$$q_{sfk} = \frac{x_{k+1} - x_k}{y_{k+1} - y_k}. \quad (4)$$

7.2.3 Характеристики погрешностей ИК

7.2.3.1 При определении характеристики погрешности ИК при комплектном способе поверки (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по результатам сквозной градуировки ИК:

- определить доверительные границы неисключенной систематической составляющей абсолютной погрешности при $P=0,95$ по формуле (5) (кроме ИК силы от тяги):

$$\tilde{\Delta}_{osk} = 1.1 \sqrt{\tilde{\Delta}_{oska}^2 + \Delta_{p\gamma}^2}, \quad (5)$$

где $\Delta_{p\gamma}$ – погрешность РЭ;

$\tilde{\Delta}_{oska}$ – НСП ИК, обусловленная погрешностью аппроксимации.

При задании индивидуальной функции преобразования в виде степенного полинома (1) значение $\tilde{\Delta}_{oska}$ вычислить по формуле (6):

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	N° документа	Подп.	Дата
------	------	--------------	-------	------

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
35

$$\tilde{\Delta}_{oska} = \left| (a_o + a_1 y_k + \dots + a_n y_k^n) - x_k \right| \quad . \quad (6)$$

При задании индивидуальной функции преобразования в виде кусочно-линейной зависимости (2) значение $\tilde{\Delta}_{oska}$ определить по формуле (7):

$$\tilde{\Delta}_{oska} = 0 \quad (7)$$

- определить доверительные границы НСП ИК силы от тяги на каждой k -той контрольной точке при доверительной вероятности $P=0,95$ по формуле (8)

$$\tilde{\Delta}_{oska} = R_{прив.изм.к} - R_{прив.дин.л.к} \quad , \quad (8)$$

где $R_{прив.изм.к}$ - среднее значение силы, измеренной СИС стенда при прямом ходе градуировки с помощью СГУ на каждой k -той контрольной точке, приведенной к 1-й контрольной точке;

$R_{прив.дин.л.к}$ - среднее значение силы, воспроизведённой РЭ при градуировке с помощью РЭ (М70К) на каждой k -той контрольной точке с учетом температурной поправки, приведенной к 1-й контрольной точке.

- определить доверительные границы случайной составляющей абсолютной погрешности на каждой k -той контрольной точке при $P=0,95$ по формуле (9):

$$\tilde{\Delta}_{ок} = \tau \cdot \sqrt{\tilde{\sigma}_{[\Delta_{ок}]}^2 + \frac{\tilde{H}_{ок}^2}{12}} \quad , \quad (9)$$

где τ - коэффициент Стьюдента-Фишера, зависящий от доверительной вероятности P и числа степеней свободы $2ml - 1$. Таблица значений τ при $P = 0,95$ приведена в приложении Б;

$\tilde{\sigma}_{[\Delta_{ок}]}$ - среднее квадратическое отклонение случайной составляющей абсолютной погрешности на каждой k -той контрольной точке, определяемое по формуле (10):

$$\tilde{\sigma}_{[\Delta_{ок}]} = \sqrt{\frac{\sum_n \sum_i (x'_{ikn} - x'_k)^2 + \sum_n \sum_i (x''_{ikn} - x''_k)^2}{2ml - 1}} \quad , \quad (10)$$

где $x'_{икк}$, $x''_{икк}$ - приведенные по входу значения результатов наблюдений на k -той ступени при прямом и обратном ходе градуировки соответственно;

x'_k , x''_k - приведенные по входу средние значения результатов наблюдений на k -той ступени при прямом и обратном ходе градуировки соответственно;

$$x'_k = \frac{1}{ml} \sum_n \sum_i x'_{ikn} \quad , \quad (11)$$

$$x''_k = \frac{1}{ml} \sum_n \sum_i x''_{ikn} \quad ,$$

где $\tilde{H}_{ок}$ - абсолютное значение вариации

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата
------	------	--------------------------	-------	------

$$\tilde{H}_{OK} = |x'_K - x''_K|, \quad (12)$$

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК на каждой k -той контрольной точке при $P=0,95$ по формулам (13):

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_{окабс} &= K \cdot (\tilde{\Delta}_{оск} + \tilde{\Delta}_{ок}) \quad \text{при } 8 > (\tilde{\Delta}_{оск} \cdot \tau / \tilde{\Delta}_{ок}) > 0,8, \\ \tilde{\Delta}_{окабс} &= \tilde{\Delta}_{оск} \quad \text{при } (\tilde{\Delta}_{оск} \cdot \tau / \tilde{\Delta}_{ок}) \geq 8, \\ \tilde{\Delta}_{окабс} &= \tilde{\Delta}_{ок} \quad \text{при } (\tilde{\Delta}_{оск} \cdot \tau / \tilde{\Delta}_{ок}) \leq 0,8, \end{aligned} \quad (13)$$

коэффициент K определять в зависимости от отношения $\tilde{\Delta}_{оск} \cdot \tau / \tilde{\Delta}_{ок}$ по таблице 5.

Таблица 4

$\tilde{\Delta}_{оск} \cdot \tau / \tilde{\Delta}_{ок}$	0,75	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
K	0,77	0,74	0,71	0,73	0,76	0,78	0,79	0,80	0,81

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК при $P=0,95$ по формуле (14):

$$\tilde{\Delta}_o = \max(\tilde{\Delta}_{окабс}) \quad (14)$$

7.2.3.2 При определении характеристик абсолютной погрешности ИК при комплектной поверке с оценкой МХ ИК по МХ элементов системы:

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК давления при $P=0,95$ по формуле (15):

$$\tilde{\Delta}_o = 1,1 \cdot \sqrt{\tilde{\Delta}_{оИК}^2 + \tilde{\Delta}_{ДД}^2}, \quad (15)$$

где $\tilde{\Delta}_{ДД}$ - абсолютная погрешность датчика давления, определяется по результатам поверки аккредитованной на право поверки организацией;

$\tilde{\Delta}_{оИК}$ - погрешность ИК без ПИП.

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК температуры с термопреобразователями сопротивления при $P=0,95$ по формуле (16):

$$\tilde{\Delta}_o = 1,1 \sqrt{\tilde{\Delta}_{ИК}^2 + \Delta_{ТС}^2}, \quad (16)$$

где $\tilde{\Delta}_{ИК}$ - абсолютная погрешность ИК без ПИП;

$\Delta_{ТСП}$ - погрешность ПИП (термопреобразователь сопротивления ТСП), определяемая по ГОСТ 6651-2009 или по результатам поверки в аккредитованной на право поверки организации по методике поверки ГОСТ 8.461-2009;

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА(К) при $P=0,95$ по формуле (17):

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата
------	------	--------------------------	-------	------

$$\begin{aligned}
 W(M) &= 1, \\
 W(F_M) &= 1, \\
 W(T_o) &= -\frac{1}{2}, \\
 W(P_\kappa) &= \frac{P_\kappa}{\Delta P} (\pi - 1) (W(\Delta P) - 1), \tag{20}
 \end{aligned}$$

$$W(\Delta P_o) = -\frac{\Delta P_o}{\Delta P} \cdot (\pi - 1) (W(\Delta P) - 1),$$

$$W(\Delta P) = \frac{D}{\kappa \pi} \left(1 + \frac{1 - \kappa}{2} \cdot \frac{1}{\pi^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} - 1} \right),$$

$$\pi = \frac{0,995(P_\kappa - \Delta P_o) - 1,009\Delta P}{0,995(P_\kappa - \Delta P_o) - 0,009\Delta P},$$

$$D = \frac{(\pi - 1)(1,009 - 0,009\pi)}{0,986 + 0,009\pi}.$$

Если пренебречь влиянием диаметров отверстий приемников статического давления, то выражения π и коэффициента D будут следующими:

$$\begin{aligned}
 \pi &= 1 - \frac{\Delta P}{P_\kappa - \Delta P_o}, \tag{21} \\
 D &= \pi - 1,
 \end{aligned}$$

- определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК расхода (прокачки) масла при $P=0,95$ по формуле (22);

$$\tilde{\Delta}_o = 1.1 \cdot G_m \cdot \sqrt{(\Delta(F)/F)^2 + (\Delta(Q)/Q)^2}, \tag{22}$$

где G_m – измеренное значение прокачки масла;

$\Delta(F)/F$ - относительное значение погрешности ИК без ПИП;

$\Delta(Q)/Q$ - относительное значение погрешности ПИП (турбинного преобразователя расхода ТДР). Значение погрешности $\Delta(Q)/Q$ берется из протокола поверки ТДР.

- определить доверительные границы абсолютной погрешности параметров вибрации ИК с датчиками вибрации МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г при $P=0,95$ по формуле (23):

$$\tilde{\Delta} = 1.1 \cdot \sqrt{\tilde{\Delta}_{oИК}^2 + \tilde{\Delta}_{ПП}^2}, \tag{23}$$

где $\tilde{\Delta}_{ПП}$ - абсолютная погрешность ПИП (датчиков вибрации МВ-27, МВ-25В, МВ-25Г);

$\tilde{\Delta}_{oИК}$ - абсолютная погрешность ИК без ПИП.

$$\tilde{\Delta}_{ПП} = \sqrt{\tilde{\Delta}_{aПП}^2 + \tilde{\Delta}_{ПП}^2 + \Delta_\Pi^2 + \Delta_l^2 + \Delta_{p21}^2}, \tag{24}$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

$$\tilde{\Delta}_{oик} = \sqrt{\tilde{\Delta}_{aик}^2 + \tilde{\Delta}_{fик}^2 + \Delta_{pз2}^2}, \quad (25)$$

$\tilde{\Delta}_{aпп}$ - абсолютная погрешность ПИП из-за нелинейности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ);

$\tilde{\Delta}_{fпп}$ - абсолютная погрешность ПИП из-за неравномерности АЧХ;

$\tilde{\Delta}_{aик}$ - абсолютная погрешность ИК (без ПИП) из-за нелинейности АЧХ;

$\tilde{\Delta}_{fик}$ - абсолютная погрешность ИК (без ПИП) из-за неравномерности АЧХ;

$\Delta_{п}$ - абсолютная погрешность ПИП, обусловленная его поперечной чувствительностью;

Δ_t - абсолютная погрешность ПИП, обусловленная влиянием температуры на коэффициент преобразования ПИП;

$\Delta_{pз1}$ - погрешность РЭ вибрации (датчика вибрации 8305);

$\Delta_{pз2}$ - погрешность РЭ измерения напряжения переменного тока (вольтметра В7-38).

- определить доверительные границы абсолютной погрешности параметров вибрации ИК с датчиками вибрации АВС-117-06 при $P=0,95$ по формуле (26):

$$\tilde{\Delta} = 1,1 \cdot \sqrt{\tilde{\Delta}_a^2 + \tilde{\Delta}_f^2 + \Delta_{п}^2 + \Delta_t^2 + \Delta_{pз}^2}, \quad (26)$$

где $\tilde{\Delta}_a$ - абсолютная погрешность ИК вибрации из-за нелинейности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ);

$\tilde{\Delta}_f$ - абсолютная погрешность ИК вибрации из-за неравномерности АЧХ;

$\Delta_{п}$ - абсолютная погрешность ПИП, обусловленная его поперечной чувствительностью;

Δ_t - абсолютная погрешность ПИП, обусловленная влиянием температуры на коэффициент преобразования ПИП;

$\Delta_{pз}$ - погрешность РЭ вибрации (вибростенд НИ-803).

7.2.3.3 Определить характеристику относительной погрешности ИК по формуле (27):

$$\tilde{\delta}_o = \frac{\tilde{\Delta}_o}{x_k} \cdot 100\% \quad (27)$$

7.2.3.4 При определении характеристик приведенной погрешности ИК:

- определить погрешность, приведенную к ВП измерений, по формуле (28);

$$\tilde{\gamma}_o = \frac{\tilde{\Delta}_o}{ВП} \cdot 100\% \quad (28)$$

- определить погрешность приведенную к 0,5 от ВП измерений по формуле (29):

$$\tilde{\gamma}_o^* = \frac{\tilde{\Delta}_o}{0,5 ВП} \cdot 100\% \quad (29)$$

- определить погрешность, приведенную к нормированному значению по формуле (30):

$$\tilde{\gamma}_{нз}^* = \frac{\tilde{\Delta}_o}{НЗ} \cdot 100\% \quad (30)$$

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

8.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки занести в Протокол, форма которого приведена в Приложении В).

8.2 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке, при отрицательных результатах поверки применение системы запрещается и оформляется извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Начальник управления
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

 С.В. Маринко

Начальник отдела
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

 Д.М. Щеглов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
13.279.01.23.000.00 МП				Лист
				41

Приложение А
(обязательное)

Метрологические и технические характеристики системы измерительной СИ-5/ГТД-96

Метрологические и технические характеристики системы приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование контролируемого параметра, количество ИК	Единица измерения	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
<i>ИК давления и силы постоянного тока, соответствующей значениям давления</i>			
Избыточное полное давление воздуха (газа) ГТД количество ИК – 2	МПа (кгс/см ²)	от 0 до 0,588 (от 0 до 6)	±0,5 % от ВП
Избыточное статическое давление воздуха (газа) ГТД количество ИК – 2	МПа (кгс/см ²)	от 0 до 0,588 (от 0 до 6)	±0,5 % от ВП
Избыточное давление рабочих жидкостей (топлива, масла, гидросмеси) количество ИК – 1 количество ИК – 1 количество ИК – 2	МПа (кгс/см ²)	от 0 до 0,588 (от 0 до 6) от минус 0,098 до плюс 0,49 (от минус 1 до плюс 5) от 0 до 24,517 (от 0 до 250)	±1,0 % от ВП ±1,0 % от НЗ (НЗ = 0,588 МПа (6 кгс/см ²)) ±1,0 % от ВП
Сила постоянного тока, соответствующая значениям давления в диапазоне от минус 0,098 до плюс 24,517 МПа количество ИК – 69	мА	от 4 до 20	±0,2 % от ВП
<i>ИК температуры с термопреобразователями сопротивления. ИК температуры с термоэлектрическими преобразователями ТХА, ТХК</i>			
Температура рабочих жидкостей (топлива, масла, гидросмеси) ГТД: количество ИК – 1 количество ИК – 1	К (°C)	от 223 до 323 (от минус 50 до плюс 50) от 213 до 353 (от минус 60 до плюс 80)	±1,5 % от НЗ: 100 К (100 °C) 140 К (140 °C)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы А.1

Наименование контролируемого параметра, количество ИК	Единица измерения	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
количество ИК – 1	К (°С)	от 213 до 383 (от минус 60 до плюс 110)	170 К (170 °С)
количество ИК – 1		от 233 до 393 (от минус 40 до плюс 120)	170 К (170 °С)
количество ИК – 1		от 273 до 473 (от 0 до плюс 200)	200 К (200 °С)
количество ИК – 1		от 213 до 473 (от минус 60 до плюс 200)	260 К (260 °С)
количество ИК – 1		от 213 до 573 (от минус 60 до плюс 300)	3600 К (360 °С)
количество ИК – 1		от 213 до 423 (от минус 60 до плюс 150)	210 К (210 °С)
количество ИК – 1		от 223 до 423 (от минус 50 до плюс 150)	200 К (200 °С)
количество ИК – 1		от 273 до 373 (от 0 до плюс 100)	100 К (100 °С)
количество ИК – 1		от 273 до 333 (от 0 до плюс 60)	60 К (60 °С)
Температура воздуха (газа) ГТД количество ИК – 6		от 223 до 323 (от минус 50 до плюс 50)	±0,5 % от ИВ
количество ИК – 1	К (°С)	от 273 до 673 (от 0 до 400)	±1,0 % от ВП
количество ИК – 1		от 273 до 873 (от 0 до 600)	±1,0 % от ВП
количество ИК – 2		от 273 до 1473 (от 0 до 1200)	±1,0 % от ВП (ИВ – измеренная величина)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Продолжение таблицы А.1

Наименование контролируемого параметра, количество ИК	Единица измерения	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
<i>ИК частоты электрических сигналов, соответствующей значениям частоты вращения роторов</i>			
Частота переменного тока, соответствующая значениям частоты вращения ротора компрессора низкого давления (КНД) в диапазоне от 1026 до 11287 об/мин количество ИК – 1	Гц	от 300 до 3300	±0,1 % от ВП
Частота переменного тока, соответствующая значениям частоты вращения ротора компрессора высокого давления (КВД) в диапазоне от 1331,5 до 14647 об/мин количество ИК – 1			
Частота переменного тока, соответствующая значениям частоты вращения ротора свободной турбины турбостартера количество ИК – 1	Гц	от 150 до 1500	±0,1 % от ВП
<i>ИК расхода (прокачки) масла</i>			
Объемный расход (прокачка) масла количество ИК – 1	л/мин	от 15 до 70	±1,0 % от ВП
<i>ИК силы от тяги</i>			
Сила от тяги двигателя количество ИК – 1	Н (кгс)	от 0 до 156280 (от 0 до 15936,1)	±0,5 % от 0,5 ВП (78140 Н) в диапазоне от 0 до 78140 Н; ±0,5 % от ИВ в диапазоне свыше 78140 Н до 156280 Н
<i>ИК расхода воздуха</i>			
Массовый расход воздуха количество ИК – 1	кг/с	от 90 до 130	±0,7 % от ИВ
<i>ИК параметров вибрации</i>			
Виброскорость двигателя в контрольных точках в диапазоне частот от 50 до 250 Гц количество ИК – 8	мм/с	от 10 до 100	±10 % от ВП

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

13.279.01.23.000.00 МП

Продолжение таблицы А.1

Наименование контролируемого параметра, количество ИК	Единица измерения	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
Виброускорение двигателя в контрольных точках в диапазоне частот от 50 до 250 Гц количество ИК – 3	g	от 1 до 6	$\pm 10\%$ от ВП
<i>ИК расхода топлива</i>			
Массовый расход топлива количество ИК – 1	кг/ч	от 400 до 28000	$\pm 0,5\%$ от ВП = 7500 кгс в диапазоне от 400 до 7500 кг/ч, $\pm 0,5\%$ от ИВ в диапазоне свыше 7500 до 28000 кг/ч

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						45

Приложение Б
(справочное)

**Значения коэффициента Стьюдента-Фишера в зависимости
от числа степеней свободы при доверительной вероятности $P=0,95$**

Значения коэффициента Стьюдента-Фишера приведены в таблице Б.1.
Таблица Б.1

Число степеней свободы	Доверительная вероятность $P=0,95$	Число степеней свободы $2n-1$	Доверительная вероятность $P=0,95$
1	12,706	18	2,103
2	4,303	19	2,093
3	3,182	20	2,086
4	2,776	21	2,080
5	2,571	22	2,074
6	2,447	23	2,069
7	2,365	24	2,064
8	2,306	25	2,060
9	2,262	26	2,056
10	2,228	27	2,052
11	2,201	28	2,048
12	2,179	29	2,045
13	2,160	30	2,042
14	2,145	40	2,021
15	2,131	60	2,000
16	2,120	120	1,980
17	2,110	-	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Приложение В
(справочное)

Форма протокола поверки системы измерительной СИ-5/ГТД-96

Протокол № _____
поверки СИ-5/ГТД-96 № _____

1 Дата поверки

.....

2 Средства поверки

.....

.....

3 Условия поверки

Температура окружающего воздуха, °С

.....

Атмосферное давление, мм рт. ст.

.....

Влажность, %

.....

4 Документ, в соответствии с которым проводилась поверка

13.279.01.23.000.00 МП Система измерительная СИ-5/ГТД-96. Методика поверки

.....

5 Результаты экспериментальных исследований

5.1 Внешний осмотр

.....

5.2 Результаты опробования

.....

5.3 Результаты метрологических исследований

.....

Рабочие материалы, содержащие данные по градуировкам ИК и их обработке представлены в рабочей папке №.....

Результаты метрологических исследований системы измерительной СИ-5/ГТД-96 представлены в таблице 1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

- число ступеней нагружения $p = \dots\dots\dots$
 - число циклов нагружения $l = \dots\dots\dots$
 - число опросов на точке $m = \dots\dots\dots$

Таблица 1

Наименование ИК	Диапазон измерений	Тип датчика	Тип вторичной аппаратуры	Наибольшее значение суммарной погрешности	Пределы допускаемой погрешности ИК

.....

.....

_____ (_____)
 ПОДПИСЬ ФИО

_____ (_____)
ПОДПИСЬ ФИО

Приложение Г
(справочное)

Перечень эксплуатационных и нормативных документов

Перечень эксплуатационных и нормативных документов приведен в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 8.009-84 ГСИ	Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ	Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
ГОСТ 6651-2009 ГСИ	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 8.461-2009 ГСИ	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки
ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ	Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 8.338-2002 ГСИ	Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки
ГОСТ Р 8.669-2009 ГСИ	Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми преобразователями. Методика поверки
ГОСТ 22261-94	Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия
ГОСТ 12.1.019-2009 ССБТ	Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ	Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Пожарная безопасность
ГОСТ - OIML R111-1 –2009	Гири классов E ₁ , E ₂ , F ₁ , F ₂ , M ₁ , M ₁₋₂ , M ₂ , M ₂₋₃ и M ₃ . Метрологические и технические требования
ОСТ 1 01021-93	Стенды для испытаний авиационных ГТД в наземных условиях. Общие технические требования
ОСТ 1 02512-84	Системы силоизмерительные испытательных стендов авиационных двигателей. Общие требования
ОСТ 1 02583-86	Силовизмерительные системы испытательных стендов. Программа метрологической аттестации
ОСТ 1 02677-89	Силовизмерительные системы испытательных стендов авиационных газотурбинных двигателей. Общие требования к поверочным и стендовым градуировочным устройствам
ОСТ 1 02555-85	Система измерения расхода воздуха с коллектором на входе авиационных газотурбинных двигателей при стендовых испытаниях. Общие требования
Методика 77-87	Система измерения расхода воздуха с коллектором на входе авиационных газотурбинных двигателей при стендовых испытаниях. Порядок выполнения измерений
РМГ 51-2002 ГСИ	Документы на методики поверки средств измерений
МИ-187-86 ГСИ	Средства измерений. Критерии достоверности и параметры методик поверки
МИ188-86 ГСИ	Средства измерений. Установление значений параметров методик поверки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	13.279.01.23.000.00 МП	Лист
						49

Обозначение	Наименование
МИ 2083-90	Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей
МИ 2539-99	ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки
13.279.01.23.000.00 ИЗ	Система измерительная СИ-5/ГТД-96. Инструкция оператора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N ⁰ документа	Подп.	Дата

13.279.01.23.000.00 МП

Лист
50