


1476

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник ГЦИ СИ «Воентест»
32 ГНИИ МО РФ**

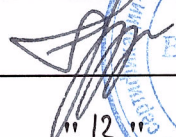

А.Ю. Кузин

" 12 " 12

12

2007 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**Осциллограф цифровой MSO 6012A
фирмы «Agilent Technologies, Inc.», Малайзия**

Методика поверки

**г. Мытищи
2007 г.**

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика распространяется на осциллограф цифровой MSO 6012A зав. № МУ45003329 (далее - осциллограф) фирмы «Agilent Technologies, Inc.», Малайзия, и устанавливает порядок и объем его первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первичной поверке или после ремонта	периодической поверке
1 Внешний осмотр.	8.1	+	+
2 Опробование.	8.2	+	+
3 Определение метрологических характеристик осциллографа	8.3		
3.1 Определение времени нарастания переходной характеристики.	8.3.1	+	+
3.2 Определение относительной погрешности измерений временных интервалов.	8.3.2	+	+
3.3 Определение относительной погрешности измерений амплитуды и напряжения постоянного тока.	8.3.3	+	+
3.4 Определение входного сопротивления каналов осциллографа.	8.3.4	+	-
3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания.	8.3.5	+	+

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки используют средства измерений и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номера пункта документа по методике поверки	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки; номер документа регламентирующего технические требования к рабочим эталонам или вспомогательным средствам; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
1	2
8.3.1, 8.3.2, 8.3.3	Установка измерительная К2С-62 (диапазон установки амплитуды от 40 мкВ до 200 В (1 МОм вход); от 40 мкВ до 5 В (50 Ом вход), погрешность $\pm 0,25$ %; диапазон установки периода повторения от 0,4 нс до 5 с, погрешность $\pm 0,01$ %).

1	2
8.3.4, 8.3.5	Вольтметр универсальный В7-54/2 (диапазон измерений напряжения от 0,1 мкВ до 1000 В, погрешность измерений напряжения от $\pm 0,01$ до $\pm 0,06$ %).
8.3.5	Источник питания постоянного тока Б5-43А (диапазон установки выходного напряжения от 0,01 до 9,99 В).

3.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик приборов, приведенных в таблице 2.

3.3 Все средства поверки должны быть утверждённого типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки осциллографа допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющим опыт работы с радиотехническими установками, ознакомленный с руководством по эксплуатации и документацией по поверке и имеющие право на поверку (аттестованными в качестве поверителей по ГОСТ 20.2.012-94).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в руководстве по эксплуатации на приборы, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверка проводится при следующих условиях:

температура окружающего воздуха, °С	23 ± 5 ;
относительная влажность воздуха, %	65 ± 15 ;
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	100 ± 4 (750 ± 30);
параметры питания от сети переменного тока:	
напряжение, В	$220 \pm 4,4$;
частота, Гц	$50 \pm 0,5$.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать приборы в условиях, указанных в п. 6.1, в течение 1 ч;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации фирмы-изготовителя (ТД) на поверяемый осциллограф по его подготовке к поверке;
- выполнить операции, оговоренные в ТД на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
- осуществить предварительный прогрев приборов для установления их рабочего режима.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра и проверке комплектности установить соответствие осциллографа следующим требованиям:

- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу осциллографа и его органов управления;
- разъемы должны быть чистыми;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность осциллографа должна соответствовать указанной в ТД.

8.2 Опробование

8.2.1 Подготовить осциллограф к работе в соответствии с ТД.

8.2.2 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.



Рисунок 1

8.2.3 Установить на выходе калибратора У установки K2C-62 последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой 1 В и частотой следования 1 кГц. Установить число делений – 1 и импеданс 1 МОм.

8.2.4 На осциллографе нажать кнопку AUTOSCALE.

8.2.5 Результаты опробования считать положительными, если на экране осциллографа наблюдается меандр с периодом 1 мс и амплитудой 1 В.

8.3 Определение метрологических характеристик осциллографа

8.3.1 Определение времени нарастания переходной характеристики

8.3.1.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 2.



Рисунок 2

8.3.1.2 Кнопками группы «коэффициент» установить амплитуду импульса 1 В на выходе калибратора ПХ установки измерительной K2C-62.

8.3.1.3 Нажать на осциллографе кнопку AUTOSCALE и дождаться появления на экране изображения прямоугольного импульса. Установить задержку в ноль и уменьшая коэффициент развертки до 5 нс/дел добиться изображения на экране фронта импульса.

8.3.1.4 В меню автоматических измерений выбрать RISE TIME для измерений длительности фронта импульса. За измеренное значение брать значение MEAN.

8.3.1.5 Уменьшить амплитуду испытательного импульса, повторить измерения по п.п. 8.3.1.2 – 8.3.1.4 для всех значений коэффициента отклонения. Результаты измерений занести в протокол.

8.3.1.6 Рассчитать время нарастания переходной характеристики осциллографа по формуле (1):

$$\tau = \sqrt{\tau_f^2 - \tau_i^2}, \quad (1)$$

где: τ_f – длительность фронта импульса на экране осциллографа, с;
 τ_i – известная длительность фронта испытательного импульса, с.

Результаты расчета занести в протокол.

8.3.1.7 Результаты поверки считать положительными, если значение времени нарастания переходной характеристики осциллографа не превышает 3,5 нс.

8.3.2 Определение относительной погрешности измерений временных интервалов

8.3.2.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 3.

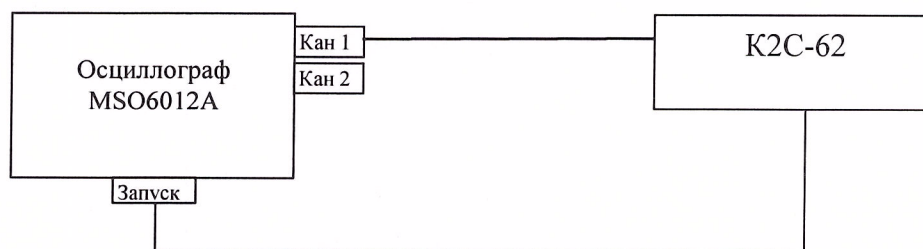


Рисунок 3

8.3.2.2 Установку K2C-62 включить в режим калибратора X. Установить период следования временных меток 0,5 с/дел.

8.3.2.3 На осциллографе нажать AUTOSCALE и на экране получить устойчивое изображение временных меток. С помощью встроенных автоматических измерений провести измерение периода сигнала. За измеренное значение брать значение MEAN.

Провести расчет погрешности измерения временных интервалов по формуле (2):

$$\Delta T = \frac{|T_{изм} - T_{уст}|}{T_{уст}} \cdot 100 \%, \quad (2)$$

где: $T_{изм}$ - измеренное значение периода, с;

$T_{уст}$ - установленное значение периода сигнала (по показаниям установки измерительной K2C-62), с.

Результаты измерений занести в протокол.

8.3.2.4 Повторить п.п. 8.3.2.2 ÷ 8.3.2.3, устанавливая значения периода следования временных меток от 0,1 с/дел до 5 нс/дел.

8.3.2.5 Результаты измерений занести в протокол.

8.3.2.6 Результаты поверки считать положительными, если вычисленные значения погрешности измерений временных интервалов находятся в пределах $\pm 1,2 \%$.

8.3.3 Определение относительной погрешности измерений амплитуды и напряжения постоянного тока

8.3.3.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 4.

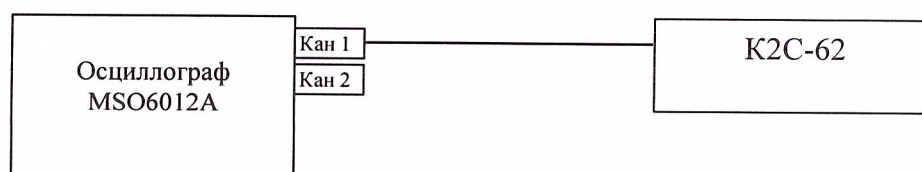


Рисунок 4

8.3.3.2 Установить коэффициент отклонения КАНАЛ 1 равным 5 В/дел, входное сопротивление 1 МОм, коэффициент развертки 500 мкс/дел, синхронизация внутренняя, режим работы развертки внутренний.

8.3.3.3 Установку К2С-62 включить в режим генерации импульсов амплитудой 5 В. Установить число делений 4, импеданс 1 МОм.

8.3.3.4 Нажать кнопку AUTOSCALE на осциллографе и кнопку Vamptd для измерений амплитуды импульсного сигнала. Изменяя кнопкой ДЕВИАЦИЯ установки К2С-62 значение выходного напряжения установки К2С-62, добиться чтобы измеренная на осциллографе амплитуда сигнала была наиболее близка к 20 В.

8.3.3.5 Погрешность коэффициента отклонения определить по индикатору установки К2С-62 в процентах.

8.3.3.6 Результаты занести в протокол.

8.3.3.7 Повторить п.п. 8.3.3.2 ÷ 8.3.3.6 для остальных коэффициентов отклонения, изменяя напряжение на выходе установки К2С-62 в соответствии с таблицей 3. (При числе делений равным 4, установленные коэффициенты отклонения на осциллографе и установке К2С-62 совпадают)

Таблица 3

Установленный коэффициент отклонения	Напряжение на входе К2С-62
5 В/дел	20 В
2 В/ дел	8 В
1 В/ дел	4 В
500 мВ/ дел	2 В
200 мВ/ дел	800 мВ
100 мВ/ дел	400 мВ
50 мВ/ дел	200 мВ
20 мВ/ дел	80 мВ
10 мВ/ дел	40 мВ
5 мВ/ дел	20 мВ
2 мВ/ дел	8 мВ

8.3.3.8 Повторить п.п. 8.3.3.2 - 8.3.3.7 для остальных каналов осциллографа.

8.3.3.9 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности измерений амплитуды и напряжения постоянного тока находятся в пределах $\pm 2,4\%$.

8.3.4 Определение входного сопротивления каналов осциллографа

8.3.4.1 Определение сопротивления входов каналов осциллографа, а также входа внешней синхронизации провести с помощью вольтметра В7-54/2. Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 5.

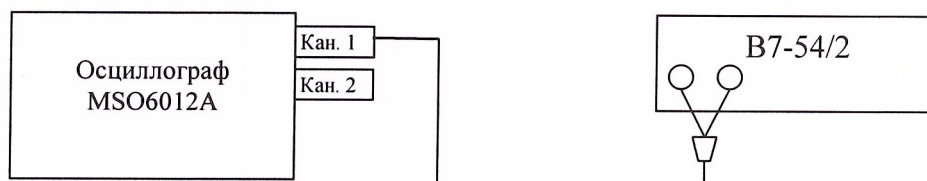


Рисунок 5

8.3.4.2 Измерить входное сопротивление каждого канала осциллографа при установленном сопротивлении входа 1 МОм.

8.3.4.3 Результаты проверки считать положительными, если значение входного сопротивления каждого канала не превышает 1 МОм.

8.3.5 Определение абсолютной погрешности порогового уровня срабатывания

8.3.5.1 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 6.

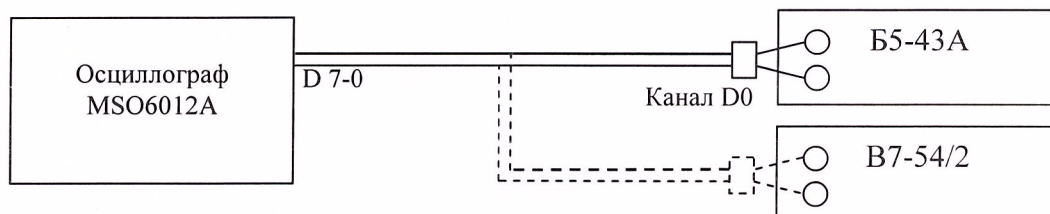


Рисунок 6

8.3.5.2 Нажать кнопку D0-15 на осциллографе для включения цифровых каналов.

8.3.5.3 Установить на выходе B5-43A напряжение 8,8 В.

8.3.5.4 Установить на осциллографе пороговое напряжение 8 В, для этого в окне DIGITAL SETUP на вкладке TRESHOLD установить в выпадающем списке каналов D 7-0 «User defined» и в графе Treshhold ввести 8.

8.3.5.5 Уменьшая напряжение на выходе B5-43A и контролируя его вольтметром B7-54/2, определить пороговое напряжение, при котором сигнал на экране осциллографа перейдет из высокого состояния в низкое. Измеренное значение занести в протокол.

8.3.5.6 Установить на выходе B5-43A напряжение 7,3 В.

8.3.5.7 Увеличивая напряжение на выходе B5-43A и контролируя его вольтметром B7-54/2, определить пороговое напряжение, при котором сигнал на экране осциллографа перейдет из низкого состояния в высокое. Измеренное значение занести в протокол.

8.3.5.8 Повторить п.п. 8.3.5.3 – 8.3.5.7, устанавливая пороговое напряжение 0 и минус 8 В.

8.3.5.8 Результаты проверки считать положительными, если значение погрешности порогового уровня срабатывания находится в пределах $\pm(0,03U_{\text{пор}} + 100 \text{ мВ})$, где: $U_{\text{пор}}$ – установленный пороговый уровень, мВ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительных результатах проверки осциллографа выдается свидетельство установленной формы.

9.2 На обратной стороне свидетельства о поверке записываются результаты проверки.

9.3 В случае отрицательных результатов проверки поверяемый осциллограф к дальнейшему применению не допускается. На такой осциллограф выдается извещение о его непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин.

Начальник отдела
ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ» 32 ГНИИ МО РФ

Научный сотрудник
ГЦИ СИ «ВОЕНТЕСТ» 32 ГНИИ МО РФ

И.М. Малай

А.В. Клеопин