



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора



А.Д. Меньшиков

«22» мая 2024 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
N36100**

Методика поверки

РТ-МП-5208-551-2023

г. Москва
2024 г.

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика распространяется на источники питания постоянного тока N36100 (далее – источники) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок.

1.2 При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается:

- передача единицы электрического напряжения в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 28.07.2023 № 1520, подтверждающая прослеживаемость к государственному первичному эталону ГЭТ 13-2023;

- передача единицы силы постоянного электрического тока в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 01.10.2018 № 2091, подтверждающая прослеживаемость к государственному первичному эталону ГЭТ 4-91.

1.3 В настоящей методике поверки используется метод прямых измерений.

2 Операции поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность проведения при поверке		Номер пункта методики поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средств измерений)	Да	Да	8.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средств измерений)	Да	Да	8.3
Проверка программного обеспечения	Да	Да	8.4
Проверка электрической прочности изоляции	Да	Нет	9
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	10
Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений напряжения постоянного тока	Да	Да	10.1
Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока	Да	Да	10.2
Определение нестабильности выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке	Да	Да	10.3
Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений силы постоянного тока	Да	Да	10.4
Определение нестабильности силы тока при изменении напряжения на нагрузке	Да	Да	10.5

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С..... 23 ± 10
- относительная влажность, %..... от 30 до 80
- атмосферное давление, кПаот 84 до 106

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К поверке источников питания допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, опыт поверки средств измерений, изучившие эксплуатационные документы на поверяемые средства измерений, основные средства измерений и настоящую методику поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяются средства поверки (основные и вспомогательные), перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Основные средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
1	2	3
п.8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средств измерений)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от +13 °С до +33 °С с абсолютной погрешностью ± 1 °С; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 30 % до 80 % с абсолютной погрешностью ± 2 %; Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа, с абсолютной погрешностью $\pm 0,5$ кПа	Прибор комбинированный Testo 622, рег. № 53505-13
п. 9 Проверка электрической прочности изоляции	Установки для проверки электрической безопасности испытательным напряжением от 0 до 1000 В, предел допускаемой основной погрешности установки выходного напряжения $\pm(0,01 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$ диапазон измерений сопротивления изоляции не менее 15 МОм, предел допускаемой основной погрешности измерений ± 5 %	Установка для проверки электрической безопасности GPI-725, рег. № 19971-00

Продолжение таблицы 2

1	2	3
п. 10.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока	Эталоны единицы постоянного электрического напряжения и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда по приказу Росстандарта от 28.07.2023 №1520, в диапазоне значений постоянного электрического напряжения от 0 до 1000 В	Мультиметр цифровой 34470А, рег. № 63371-16 Нагрузка электронная АКИП-1366Е, рег. № 86500-22 Источник питания АКИП-1202/4, рег. № 63132-16
п. 10.2 Определение уровня пульсаций выходного напряжения		
п. 10.3 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке		
п. 10.4 Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений силы постоянного тока		
п. 10.5 Определение нестабильности силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке		
Примечание - Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

6.2 При проведении поверки источников питания необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах на оборудование, применяемое при поверке.

6.3 К работе на оборудовании допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку источников питания, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7 Внешний осмотр средства измерений

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемым СИ требованиям:

- комплектность источников питания в соответствии описанием типа;
- отсутствие механических повреждений корпуса и соединительных элементов, нарушающих работу источника питания или затрудняющих поверку;
- все надписи на панелях должны быть четкими и ясными;
- место нанесения знака утверждения типа в соответствии с описанием типа;
- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

Источники питания, не соответствующие перечисленным требованиям, дальнейшей поверке не подвергаются и бракуются.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки

8.1.1 Перед проведением операций поверки выполнить контроль условий окружающей среды.

8.1.2 Контроль осуществлять измерением влияющих факторов, указанных в п. 3, с помощью прибора контроля условий поверки (или иных средств измерений указанных параметров). Измерения влияющих факторов проводить в комнате, где проводятся операции поверки.

8.1.3 Результат измерений температуры, относительной влажности и атмосферного давления должны находиться в пределах, указанных в п. 3. В противном случае поверку не проводят до приведения условий поверки в соответствии с п. 3.

8.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

8.2.1 Провести технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.27.0-75;

8.2.2 Проверить наличие действия срока поверки основных средств поверки.

8.2.3 Средства поверки и поверяемые источники питания должны быть подготовлены к работе согласно их эксплуатационным документам.

8.3 Опробование

Включение и опробование источников питания производится в следующем порядке:

- включить питание при помощи соответствующей клавиши;
- проверить работоспособность дисплея, функциональных клавиш;
- проверить на соответствие руководству по эксплуатации режимы, отображаемые на ЖКИ, при переключении режимов работы и нажатии соответствующих клавиш.

Результат считается положительным, если корректно отображается информация на дисплее источника питания. В противном случае источник питания признается непригодным к применению и дальнейшей поверке не подлежит.

8.4 Проверка программного обеспечения

Проверка программного обеспечения источников осуществляется путем вывода на дисплей информации о версии программного обеспечения. Вывод системной информации осуществляется по процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации.

Таблица 3 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	FW N36100
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.33
Цифровой идентификатор ПО	-

Результат поверки считается положительным, если номер версии программного обеспечения соответствует номеру, указанному в Таблице 3.

9 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции цепей сетевого питания устройства относительно корпуса выполнить в следующем порядке:

- подготовить пробойную установку;
- выключить источник питания;
- кабели сетевого питания отключить от сети питания;

– общий (соединенный с корпусом) выход пробойной установки соединить с корпусом источника питания;

– высоковольтный выход пробойной установки соединить с первым контактом вилки кабеля, соединяемым с сетью питания;

– в соответствии с эксплуатационными документами на установку для проверки электрической безопасности GPI-725 установить следующий режим проверки электрической прочности изоляции:

– испытательное напряжение среднеквадратического значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц 500 В;

– время нарастания испытательного напряжения до установившегося значения 10 с;

– время выдержки в установившемся состоянии 1 мин;

– минимальный ток измерения 0 мА;

– максимальный ток измерения 10 мА;

– подать испытательное напряжение на проверяемую цепь, выдержать в течение 1 мин, зарегистрировать результат;

– высоковольтный выход пробойной установки отсоединить от первого контакта вилки и соединить его со вторым контактом вилки кабеля, соединяемым с сетью питания;

– подать испытательное напряжение на проверяемую цепь, выдержать в течение 1 мин, зарегистрировать результат;

– отсоединить выходы пробойной установки от контактов вилки кабеля;

– подсоединить кабели к сети питания.

Результат проверки считать положительным, если при выполнении проверки не произошло пробоя электрической изоляции.

Определение сопротивления изоляции цепей сетевого питания источника питания относительно корпуса выполнить в следующем порядке:

- подготовить пробойную установку для работы в режиме измерения сопротивления изоляции;

- испытательное напряжение 500 В;

- диапазон измерений сопротивления изоляции не менее 15 МОм;

- выключить источник питания;

- кабели сетевого питания отключить от сети питания;

- для кабеля питания измерить и зарегистрировать сопротивление изоляции;

- между корпусом источника питания и первым контактом сетевого питания вилки кабеля;

- между корпусом источника питания и вторым контактом сетевого питания вилки кабеля;

- подсоединить кабели к сети питания.

Результат проверки считать положительным, если все измеренные значения сопротивления изоляции имеют величину не менее 15 МОм.

10 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

10.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений напряжения постоянного тока

Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений напряжения постоянного тока проводят в следующей последовательности:

– собрать схему, согласно рисунку 1: выход поверяемого источника соединить с мультиметром 34470А;

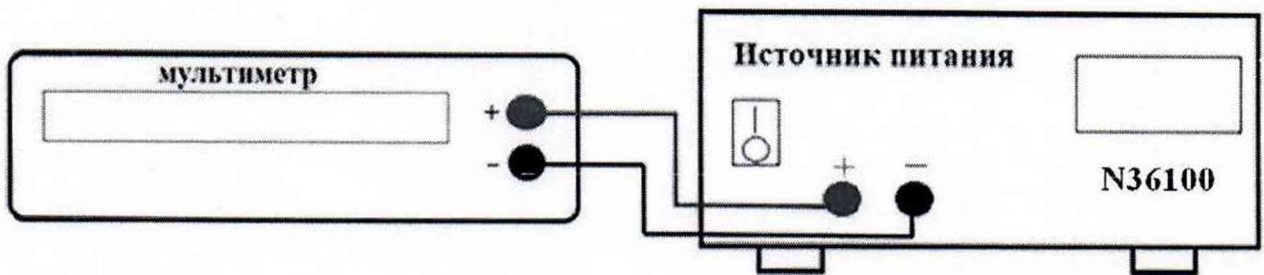


Рисунок 1 – Структурная схема соединения приборов

- на мультиметре установить режим измерения напряжения постоянного тока;
- провести измерения выходного напряжения постоянного тока при значениях, соответствующих 10, 30, 50, 80 и 100 % от максимального значения воспроизводимой величины;
- зафиксировать соответствующие показания мультиметра 34470А, U_{34470A} , В, а также результаты измерений напряжения постоянного тока на выходе поверяемого источника, по показаниям индикатора источника, $U_{изм}$, В;
- абсолютную погрешность воспроизведений выходного напряжения $\Delta U_{воспр}$, В определить по формуле 1:

$$\Delta U_{воспр} = U_{воспр} - U_{34470A} \quad (1)$$

где $U_{воспр}$ – воспроизводимое поверяемым источником значение напряжения, В;
 U_{34470A} – значение напряжения, измеренное мультиметром 34470А, В

- абсолютную погрешность измерений выходного напряжения постоянного тока $\Delta U_{изм}$, В, определить по формуле 2:

$$\Delta U_{изм} = U_{изм} - U_{34470A}, \quad (2)$$

где $U_{изм}$ – значение напряжения постоянного тока поверяемого источника, по показаниям индикатора источника, В.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученные значения допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока не превышают значений, указанных в Таблице А.1 Приложения А к настоящей методике поверки.

10.2 Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока в полосе частот от 20 Гц до 20 МГц

Определение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока проводят в следующей последовательности:

- собрать схему, согласно рисунку 1: выход поверяемого источника соединить с мультиметром 34470А;
- на мультиметре установить режим измерения напряжения постоянного тока;
- на поверяемом источнике питания регуляторами установить максимальное значение силы тока и максимально возможное значение напряжения, исходя из максимальной мощности источника;
- провести измерения уровня пульсаций напряжения по показаниям мультиметра.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученное значение уровня пульсаций выходного напряжения постоянного тока в полосе частот от 20 Гц до 20 МГц не превышает значений, указанных в Таблице А.1 Приложения А к настоящей методике поверки.

10.3 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке

Определение нестабильности выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке проводят в следующей последовательности:

– собрать схему согласно рисунку 2. Источник питания АК ИП-1202/4 соединить с разъемом питания поверяемого источника, установить напряжение, равное номинальному напряжению питания. Разъемы поверяемого источника соединить при помощи измерительных проводов с соответствующими разъемами нагрузки электронной АК ИП-1366Е и мультиметра 34470А;

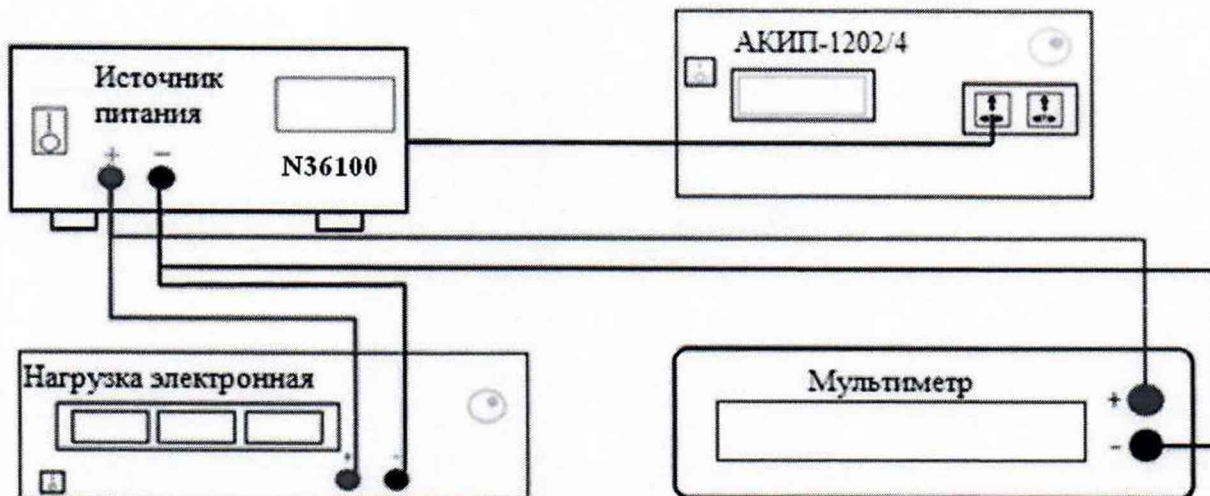


Рисунок 2 – Структурная схема соединения приборов

- на поверяемом источнике установить максимальное значение силы тока и напряжения;
- электронную нагрузку перевести в режим «СС» и установить значение силы тока равное 90 % от максимального значения для поверяемого источника, включить выход;
- на мультиметре 34470А выбрать режим измерения напряжения постоянного тока. Измерить выходное напряжение поверяемого источника по показаниям мультиметра;
- зафиксировать значение нестабильности по показаниям мультиметра 34470А;
- на электронной нагрузке выключить вход и зафиксировать показания напряжения постоянного тока на мультиметре 34470А;
- нестабильность выходного напряжения постоянного тока при изменении силы тока на нагрузке v_U , В, определить по формуле 3:

$$v_U = U_1 - U_2, \quad (3)$$

где U_1 – измеренное значение напряжения постоянного тока мультиметром с нагрузкой, В;
 U_2 – измеренное значение напряжения постоянного тока мультиметром без нагрузки, В.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученное значение нестабильности выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке не превышает значений, указанных в Таблице А.1 Приложения А к настоящей методике поверки.

10.4 Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений силы постоянного тока

Определение допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений силы постоянного тока проводят в следующей последовательности:

– собрать схему, согласно рисунку 1: выход поверяемого источника соединить с мультиметром 34470А;

- на мультиметре установить режим измерения силы постоянного тока;
- на поверяемом источнике питания установить максимальное напряжение, в зависимости от установленного значения силы тока, выбрать режим воспроизведения силы постоянного тока;
- установить значения силы постоянного тока на выходе, соответствующие 10, 50 и 100 % от максимального значения воспроизводимой величины;
- зафиксировать соответствующие показания мультиметра 34470А, I_{34470A} , В, а также результаты измерений силы постоянного тока на выходе поверяемого источника, по показаниям индикатора источника, $I_{ИЗМ}$, В;
- абсолютную погрешность воспроизведений силы постоянного тока $\Delta I_{воспр}$, А, определить по формуле 4:

$$\Delta I_{воспр} = I_{воспр} - I_{34470A}, \quad (4)$$

где $I_{воспр}$ – воспроизводимое значение силы тока на выходе источника питания, А;
 I_{34470A} – значение силы тока, измеренное мультиметром 34470А, А.

- абсолютную погрешность измерений силы постоянного тока $\Delta I_{изм}$, В, определить по формуле 5:

$$\Delta I_{изм} = I_{изм} - I_{34470A}, \quad (5)$$

где $I_{изм}$ – значение силы постоянного тока поверяемого источника, по показаниям индикатора источника, А.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученные значения допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений / измерений силы постоянного тока не превышают значений, указанных в Таблице А.1 Приложения А к настоящей методике поверки.

10.5 Определение нестабильности силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке

Определение нестабильности силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке проводят в следующей последовательности:

- собрать схему согласно рисунку 2, разъемы поверяемого источника с помощью измерительных проводов соединить с соответствующими разъемами источника питания АК ИП-1202/4, нагрузкой электронной АК ИП-1366Е, мультиметром 34470А;
- на источнике АК ИП-1202/4 установить напряжение питания, равное номинальному, установить на поверяемом источнике питания максимальные значения напряжения и силы тока, не превышающие максимальную мощность;
- на нагрузке электронной выбрать режим стабилизации по напряжению («СV»), установить значение напряжения, равное 90 % от максимального значения напряжения поверяемого источника;
- зафиксировать значения силы тока по показаниям мультиметра 34470А;
- собрать схему согласно рисунку 1, выход поверяемого источника соединить с мультиметром 34470А;
- зафиксировать показания силы постоянного тока, измеренные мультиметром 34470А;
- нестабильность силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке v_I , А, определить по формуле 6:

$$v_I = I_1 - I_2, \quad (6)$$

где I_1 – измеренное значение силы постоянного тока мультиметром с нагрузкой, А;
 I_2 – измеренное значение силы постоянного тока мультиметром без нагрузки, А.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если полученное значение стабильности силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке не превышает значений, указанных в Таблице А.1 Приложения А к настоящей методике поверки.

11 Оформление результатов поверки


11.1 Сведения о результатах поверки заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений ФГИС «АРШИН».

11.2 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, в случае положительных результатов поверки выдается свидетельство о поверке средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

11.3 В случае отрицательных результатов поверки выдается извещение о непригодности к применению средства измерений с указанием причин.

11.4 Требования к оформлению протокола поверки не предъявляются.

Начальник лаборатории № 551
ФБУ «Ростест-Москва»

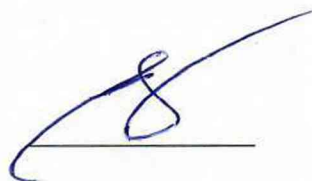

Ю.Н. Ткаченко

Инженер по метрологии 1 категории
лаборатории № 551



М.В. Орехов

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1 - Метрологические характеристики источников питания постоянного тока N36100

Наименование характеристики	Значение
<p>Диапазон воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока, В:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36190-20-100 – для модификаций N36150-40-50, N36190-40-50 – для модификаций N36150-80-25, N36190-80-25 – для модификаций N36150-150-12, N36190-150-12 – для модификаций N36150-300-8, N36190-300-8 	<p>20</p> <p>40</p> <p>80</p> <p>150</p> <p>300</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/измерений напряжения постоянного тока, В</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36190-20-100 – для модификаций N36150-40-50, N36190-40-50 – для модификаций N36150-80-25, N36190-80-25 – для модификаций N36150-150-12, N36190-150-12 – для модификаций N36150-300-8, N36190-300-8 	<p>$\pm(0,0005 \cdot U^1) + 0,01$</p> <p>$\pm(0,0005 \cdot U + 0,02)$</p> <p>$\pm(0,0005 \cdot U + 0,04)$</p> <p>$\pm(0,0005 \cdot U + 0,075)$</p> <p>$\pm(0,0005 \cdot U + 0,15)$</p>
<p>Уровень пульсаций выходного напряжения постоянного тока в полосе частот от 20 Гц до 20 МГц, В, не более</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36190-20-100 – для модификаций N36150-40-50, N36190-40-50 – для модификаций N36150-80-25, N36190-80-25 N36150-150-12, N36190-150-12 – для модификаций N36150-300-8, N36190-300-8 	<p>0,08</p> <p>0,1</p> <p>0,15</p> <p>0,2</p>
<p>Нестабильность выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке, В</p>	<p>$\pm(0,0005 \cdot U)$</p>
<p>Диапазон воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36190-20-100 – для модификаций N36150-40-50, N36190-40-50 – для модификаций N36150-80-25, N36190-80-25 – для модификаций N36150-150-12, N36190-150-12 – для модификаций N36150-300-8, N36190-300-8 	<p>100</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>12</p> <p>8</p>
<p>Максимальное значение выходной электрической мощности, Вт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36150-40-50, N36150-80-25, N36150-150-12, N36150-300-8 – для модификаций N36190-20-100, N36190-40-50, N36190-80-25, N36190-150-12, N36190-300-8 	<p>500</p> <p>900</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведений/измерений силы постоянного тока, А</p> <ul style="list-style-type: none"> – для модификаций N36150-20-100, N36190-20-100 – для модификаций N36150-40-50, N36190-40-50 – для модификаций N36150-80-25, N36190-80-25 – для модификаций N36150-150-12, N36190-150-12 – для модификаций N36150-300-8, N36190-300-8 	<p>$\pm(0,001 \cdot I^2) + 0,1$</p> <p>$\pm(0,001 \cdot I + 0,05)$</p> <p>$\pm(0,001 \cdot I + 0,025)$</p> <p>$\pm(0,001 \cdot I + 0,012)$</p> <p>$\pm(0,001 \cdot I + 0,008)$</p>
<p>Нестабильность силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке, А:</p>	<p>$\pm(0,001 \cdot I)$</p>
<p>Примечания</p> <p>1) U – воспроизводимое/измеренное значение напряжения постоянного тока, В;</p> <p>2) I – воспроизводимое/измеренное значение силы постоянного тока, А.</p>	