


ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора  
ФГБУ «ВНИИМС»

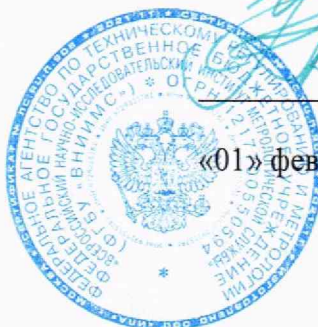

Ф.В. Булыгин

«01» февраля 2024 г.

Государственная система обеспечения единства измерений  
Уровнемеры буйковые МFT

Методика поверки  
МП 208-065-2024

г. Москва  
2024

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2 Перечень операций поверки средства измерений .....	3
3 Требования к условиям проведения поверки.....	3
4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку .....	3
5 Метрологические и технические требования к средствам поверки .....	4
6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки.....	5
7 Внешний осмотр средства измерений .....	5
8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений.....	5
9 Проверка программного обеспечения средства измерений .....	6
10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям .....	6
10.1 Первичная или периодическая поверка с полным или частичным демонтажем уровня.....	6
11 Оформление результатов поверки .....	11
Приложение А (рекомендуемое).....	12

### 1. Общие положения

1.1 Настоящая методика распространяется на уровнемеры буйковые МФТ (далее - уровнемеры), и устанавливаемые методы и средства их первичной и периодической поверки.

1.2 Реализация данной методики обеспечивает метрологическую прослеживаемость уровнемеров к Государственному первичному эталону единицы длины (уровня) ГЭТ 2-2021, в соответствии с ГПС для средств измерений уровня жидкости и сыпучих материалов, согласно Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3459. Реализован метод прямых измерений и непосредственного сличения с рабочими эталонами.

### 2 Перечень операций поверки средства измерений

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции, выполняемые при поверке

Операции поверки	Номер пункта методики	Вид поверки	
		первичная	периодическая
Внешний осмотр		Да	Да
Опробование		Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям: - поверка в лабораторных условиях (полный демонтаж) - поверка без демонтажа или с частичным демонтажем		Да	Да
		Нет	Да

### 3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки в лабораторных условиях при полном демонтаже уровнемеров должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха и поверочной среды (при поверке на установке с непосредственным изменением уровня жидкости), °С от 15 до 25
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

При проведении поверки без демонтажа в условиях эксплуатации должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха и поверочной среды, °С от 5 до 35
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 90
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

Внешние электрические и магнитные поля (кроме земного), вибрация, тряска и удары, влияющие на работу составных частей уровнемеров, отсутствуют.

### 4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки и обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие эксплуатационную документацию на уровнемер, на средства поверки и оборудование, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.



**5 Метрологические и технические требования к средствам поверки**

При проведении поверки должны использоваться следующие средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
3	Средство измерений параметров окружающей среды с диапазоном измерений температуры от минус 20 до плюс 60 °С, погрешность $\pm 0,3$ °С, диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 %, погрешность $\pm 2$ % и $\pm 3$ %, диапазон измерений атмосферного давления от 700 до 1100 гПа, погрешность $\pm 2,5$ гПа	Термогигрометр ИВА-6 мод. ИВА-6Н-Д (рег. № 46434-11)
10.1, 10.2	<p>Рабочий эталон 2-го или 3-го разряда в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. №3459 (рулетка измерительная с грузом/без груза), с диапазоном измерений соответствующим диапазону измерений поверяемого уровнемера и пределами абсолютной погрешности не превышающими 1/3 от основной погрешности поверяемого уровнемера</p> <p>Или для п. 10.1 Рабочий эталон 2-го разряда согласно Государственной поверочной схеме (ГПС) (часть 1), утверждённой приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3459 (установка поверочная уровнемерная с непосредственным изменением уровня жидкости) с диапазоном измерений соответствующим диапазону измерений поверяемого уровнемера и пределами абсолютной погрешности не превышающими 1/3 от основной погрешности поверяемого уровнемера</p> <p>Или для п. 10.1 Рабочие эталоны единицы массы 4 разряда по приказу Росстандарта от 04.07.2022 г. № 1622 – набор гирь суммарной массы равной массе буйка с подвеской</p>	<p>Рулетка измерительная металлическая Fisco мод. TS30/2, поверенная в качестве эталона (рег. № 67910-17)</p> <p>Стенды для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭЛИМЕТРО СПУ исп. Ж (рег. № 56506-14)</p> <p>Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1, поверенные в качестве эталона (рег. № 52768-13)</p>
8.3, 10.1, 10.2	Средство измерений силы постоянного тока с диапазоном измерений постоянного тока от 4 до 20 мА, с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений силы тока не превышающими значений, рассчитываемых по формуле 3 настоящей методики	Калибратор процессов многофункциональный FLUKE-726 (рег. № 52221-12)
<b>Вспомогательные средства</b>		
HART модем		
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

## **6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки**

6.1 Перед началом поверки и в процессе ее проведения необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на поверяемое средство измерений.

6.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019 и требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации применяемых средств поверки.

6.3 При проведении поверки на объекте в условиях эксплуатации необходимо выполнять требования охраны труда и правила техники безопасности проведения работ в соответствии с действующими на объекте документами.

**ВНИМАНИЕ! Поверяемое средство измерений при проведении работ во взрывоопасной зоне резервуаров-хранилищ нефтепродуктов должно быть подключено к схеме проверки через соответствующий барьер (блок) искрозащиты.**

## **7 Внешний осмотр средства измерений**

Внешний осмотр проводят визуально.

При внешнем осмотре необходимо установить соответствие уровнемера следующим требованиям:

- должны отсутствовать механические повреждения на уровнемере, препятствующие его применению, нормальной работе или поверке;
- информации на маркировочной табличке уровнемера должна отсутствовать требованиям документации изготовителя;
- комплектность уровнемера должна соответствовать комплектности уровнемера указанной в документации изготовителя.

Результат внешнего осмотра считают положительным, если при его проведении было установлено соответствие поверяемого средства измерений вышеуказанным требованиям.

Уровнемер не соответствующий вышеуказанным требованиям к дальнейшим процедурам по методике поверки не допускается.

## **8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

8.1 Перед проведением первичной поверки выполняют следующие подготовительные работы:

Если уровнемер поверяется на поверочной установке с непосредственным изменением уровня жидкости, то его монтаж производится в соответствии с руководством по эксплуатации установки.

Если уровнемеры поверяют при помощи измерительной рулетки и вспомогательной трубы с жидкостью, то уровнемеры должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением указаний руководства по эксплуатации на них.

Если уровнемеры поверяют при помощи набора гирь, то преобразователи должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением указаний руководства по эксплуатации на них.

8.2 Перед проведением периодической поверки выполняют следующие подготовительные работы:

При поверке с полным демонтажем необходимо:

- демонтировать уровнемер с резервуара;
- провести подготовку, руководствуясь п. 8.1 данной методики.

При поверке без демонтажа в условиях эксплуатации необходимо:

- остановить технологический процесс и обеспечить перекачку контролируемой среды из одной емкости в другую;
- произвести отстой контролируемой среды в емкости не менее 2 ч.

8.3 Работоспособность уровнемера проверяют, изменяя уровень жидкости в уровнемерной установке, либо во вспомогательной трубе (мере вместимости), или изменяя



массу разновесов, имитирующую изменение измеряемого уровня от нижнего предельного значения до верхнего. Результат считают положительным, если наблюдается изменение выходного измерительного сигнала уровнемера.

В каждом из случаев опробования показания уровня, считываемые по показывающему устройству, либо по цифровому выходу (или значения уровня передаваемые по аналоговому токовому выходу 4-20 мА), либо по местному индикатору с магнитными роликами должны равномерно увеличиваться и уменьшаться в зависимости от направления перемещения жидкости, магнитного поплавка, или имитатора уровня. Данную операцию проводят на всем диапазоне измерений поверяемого уровнемера.

Результат опробования считается положительным, если при увеличении (уменьшении) уровня показания уровнемера изменялись соответствующим образом.

### **9 Проверка программного обеспечения средства измерений**

В рамках процедуры проверки программного обеспечения необходимо согласно эксплуатационной документации вывести на показывающее устройство идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения средства измерений.

Результат проверки программного обеспечения считается положительным, если идентификационное наименование программного обеспечения, выводимое на показывающее устройство и указанное в паспорте уровнемера, идентичны и соответствуют значениям MFT номер версии V1.X\*, где символ X изменяется от 0 до 9.

### **10 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

#### **10.1 Первичная или периодическая поверка с полным или частичным демонтажем уровнемера**

Первичная поверка или периодическая поверка с полным демонтажем выполняется одним из следующих способов.

10.1.1 Определение основной приведенной погрешности измерений уровня уровнемером при помощи уровнемерной установки, либо вспомогательной трубы с жидкостью и эталонной рулетки.

10.1.1.1 Основную приведенную погрешность определяют при повышении или понижении уровня жидкости.

10.1.1.2 Определение основной приведенной погрешности измерений уровня проводят следующим образом. Задают пять поверяемых точек, равномерно распределенных по всему диапазону измерений уровня:

$$H_n; 0,25 \cdot H_v; 0,5 \cdot H_v; 0,75 \cdot H_v; H_v,$$

где  $H_n$ ,  $H_v$  – значение нижнего и верхнего пределов диапазона измерений уровня поверяемого уровнемера согласно паспорта.

10.1.1.3 Основную приведенную погрешность определяют при прямом и обратном ходу, т.е. при повышении или понижении уровня жидкости.

В процессе поверки жидкость устанавливают на требуемое значение уровня. После этого одновременно снимаются показания поверяемого уровнемера и эталона.

Число измерений на каждой поверяемой отметке должно быть не менее трех.

За результат измерений в каждой поверяемой точке принимают среднее арифметическое значение результатов измерений, определяемое по формуле:

$$\bar{H} = \frac{\sum_{i=1}^n H_i}{n}, \quad (1)$$

где  $H_i$  – значение уровня по показаниям уровнемера, мм,  
 $n$  – число измерений.

10.1.1.4 Основную приведенную погрешность измерения уровня в каждой поверяемой точке определяют по формуле:

$$\gamma_H = \frac{\bar{H} - H_{\text{э}}}{H_{\text{max}} - H_{\text{min}}} \cdot 100\% \quad (2)$$

где  $H_{\text{э}}$  – значение уровня, измеренное с помощью эталона, мм;

$H_{\text{min}}, H_{\text{max}}$  – минимальное и максимальное значение диапазона измерений уровнемера уровня, мм.

10.1.1.5 При использовании средств поверки для измерения выходного токового сигнала уровнемера (4-20 мА), значение измеряемого уровнемером уровня вычисляют по формуле:

$$\bar{H} = C + H_{\text{max}} - \frac{(H_{\text{max}} - H_{\text{min}})}{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}} \cdot (\bar{I} - I_{\text{min}}), \quad (3)$$

где

$I_{\text{max}}, I_{\text{min}}$  – соответствующие значения силы тока диапазона выходного сигнала уровнемера;

$C$  – подстроечный коэффициент (постоянная сдвига начала отсчета), мм

$\bar{I}$  – среднее арифметическое значение результатов измерений силы тока в каждой поверяемой точке, определяемое по формуле:

$$\bar{I} = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n} \quad (4)$$

где  $I_i$  – значение токового выходного сигнала с уровнемера, измеренное миллиамперметром, в мА.

Далее значение основной приведенной погрешности в каждой точке определяют по формуле 2.

10.1.1.6 Для варианта снятия показаний по токовому выходу производится расчет пределов допускаемой погрешности измерений уровня при использовании выходного токового сигнала  $\gamma H_{\text{доп}}$  по формуле 5:

$$\gamma H_{\text{доп}} = \sqrt{\gamma_{\text{доп}}^2 + \gamma^2} \quad (5)$$

где  $\gamma_{\text{доп}}$  – пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений уровня, %;

$\gamma$  – пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования значения уровня в стандартный токовый выходной сигнал, %;

10.1.1.7 Результаты поверки считают положительными, если основная приведенная погрешность измерений уровня по цифровому выходу или показывающему устройству в любой точке не превышает нормируемого значения в соответствии с таблицей 3, а по токовому выходу значений  $\gamma H_{\text{доп}}$ , определяемых по формуле 5 по данным таблицы 3.

Таблица 3 – Пределы допускаемой погрешности

Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности измерений уровня контролируемой (измеряемой) среды для цифровых кодированных выходных сигналов, %:	±0,5
Пределы допускаемой основной приведённой к диапазону измерений погрешности преобразования измеренного значения уровня контролируемой (измеряемой) среды в аналоговый унифицированный токовый выходной сигнал (4 – 20) мА, %	±0,05



10.1.2 Определение основной приведенной погрешности измерений уровня уровнемером при помощи набора гирь.

10.1.2.1 При определении основной погрешности выходного сигнала изменение измеряемого уровня имитируют изменением массы настроечного груза (разновесов), воздействующего на рычаг уровнемера в точке подвески буйка.

При нулевом уровне масса настроечного груза равна массе буйка с подвеской. Увеличению уровня соответствует уменьшение массы настроечного груза на величину  $m_{\max}$ , рассчитываемую по формуле:

$$m_{\max} = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \rho_{\text{ж}} \cdot H_{\max} = V \cdot \rho_{\text{ж}}, \quad (6)$$

где  $d$  – диаметр буйка по паспорту, см;

$\rho_{\text{ж}}$  – плотность контролируемой жидкости для уровнемера по паспорту, г/см<sup>3</sup>;

$H_{\max}$  – верхний предел измерений уровнемера, см;

$V$  – объём буйка по паспорту, см<sup>3</sup>.

10.1.2.2 Основную погрешность уровнемеров определяют следующими способами:

Устанавливают массу разновесов, соответствующую номинальным значениям уровня, и измеряют действительный выходной сигнал уровнемера.

10.1.2.3 Определение значения выходного сигнала производят непосредственно в мА по показаниям миллиамперметра.

10.1.2.4 При выборе средств для определения погрешности должны быть соблюдены следующие условия:

$$\left( \frac{\Delta m}{m_{\max}} + \frac{\Delta J}{J_{\max} - J_0} \right) \cdot 100 \leq C \cdot \gamma_{\text{д}}, \quad (7)$$

где  $\Delta m$  – предел допускаемой абсолютной погрешности суммы разновесов, создающих  $m_{\max}$ , г;

$\Delta J$  – предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, контролирующего выходной сигнал, при верхнем предельном значении выходного сигнала поверяемого уровнемера, мА;

$J_{\max}$  – верхнее предельное значение выходного сигнала, мА;

$J_0$  – нижнее предельное значение выходного сигнала, мА;

Примечание.  $J_0 = 4$  мА,  $J_{\max} = 20$  мА для уровнемеров с выходным сигналом 4-20 мА.

$\gamma_{\text{д}}$  – предел допускаемой основной погрешности поверяемого уровнемера в процентах согласно таблице 10.1;

$C$  – коэффициент, равный 1/4.

10.1.2.5 Основную погрешность определяют сравнением действительных значений выходного сигнала с расчетными.

10.1.2.6 Расчетные значения выходного сигнала для заданного номинального значения измеряемого уровня определяются по формуле:

$$H_{\text{р}} = \frac{m}{m_{\max}} (H_{\max} - H_0) + H_0, \quad J_{\text{р}} = \frac{m}{m_{\max}} (J_{\max} - J_0) + J_0, \quad (8)$$

где  $m$  – значение массы настроечного груза, соответствующее измеряемому уровню, в тех же единицах, что и  $m_{\max}$ .

$H_{\text{р}}$  – расчетное значение цифрового выходного сигнала, соответствующее измеряемому уровню, мм;

$J_{\text{р}}$  – расчетное значение токового выходного сигнала, соответствующее измеряемому уровню, мА;



Значение массы настроечного груза  $m$  в граммах рассчитывают по формуле:

$$m = \frac{\pi d^2}{4} (\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{г}}) \cdot H = V(\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{г}}) \cdot \frac{H}{H_{\text{max}}}, \quad (9)$$

где  $H$  – проверяемое значение измеряемого уровня в тех же единицах измерения, что и  $H_{\text{max}}$ ;

$\rho_{\text{г}}$  – плотность газа в условиях измерения, в тех же единицах измерения, что и  $\rho_{\text{ж}}$ .

10.1.2.7 Основную погрешность определяют не менее чем на пяти значениях измеряемого уровня, достаточно равномерно распределенных в диапазоне измерения, в том числе при значениях, соответствующих нижнему и верхнему предельным значениям выходного сигнала. Интервал между значениями измеряемого уровня не должен превышать 30 % диапазона измерений.

Основную погрешность определяют при значении измеряемого уровня, полученном при приближении к нему как от меньших значений к большим, так и от больших к меньшим (при прямом и обратном ходе).

Перед проверкой при обратном ходе уровнемер выдерживают в течение 5 мин под действием верхнего предельного значения измеряемого уровня.

Перед определением основной погрешности должно быть проверено и, в случае необходимости, откорректировано значение выходного сигнала, соответствующее нулевому значению измеряемого уровня.

Установка значения входного сигнала производится после выдержки уровнемера при включенном питании в течение 0,5 ч после подачи и сброса измеряемого уровня, равного 80-100 % верхнего предела измерений.

Точность установки выходного сигнала должна быть не хуже  $0,2\gamma_{\text{д}}$  ( $\gamma_{\text{д}}$  – пределы допускаемой основной приведенной погрешности) без учета погрешности контрольных средств.

10.1.2.12 Основную приведенную погрешность в процентах от верхнего предела измерений вычисляют по формулам:

- при проверке по цифровому выходному сигналу или по дисплею:

$$\gamma = \frac{H - H_{\text{p}}}{H_{\text{max}} - H_0} \cdot 100 \quad (10)$$

где  $H$  – действительное значение выходного сигнала (среднее арифметическое действительных значений выходного сигнала при многократных поверках), мм.

- при проверке по токовому выходному сигналу:

$$\gamma = \frac{I - I_{\text{p}}}{I_{\text{max}} - I_0} \cdot 100 \quad (11)$$

где  $I$  – действительное значение выходного сигнала (среднее арифметическое действительных значений выходного сигнала при многократных поверках) при измерении на выходе тока, мА;

10.1.2.13 Результаты проверки считают положительными, если основная приведенная погрешность измерений уровня по цифровому выходу или показывающему устройству в любой точке не превышает нормируемого значения в соответствии с таблицей 3, а по токовому выходу значений  $\gamma H_{\text{доп}}$ , определяемых по формуле 5 по данным таблицы 3.

### 10.2 При периодической поверке без демонтажа

Проводят измерение уровня при исходном уровне жидкости в мере вместимости. Измерение уровня осуществляют при помощи рулетки измерительной с грузом. Если имеется возможность заполнения/опорожнения меры вместимости до определенных уровней, значение которых однозначно определены, например, конструкцией резервуара, проходящих трубопроводов или технологическим процессом, то поверку можно проводить по данным уровням.

Порядок поверки следующий.

Уровнемеры подготавливают к поверке согласно п. 8 настоящей методики.

Включить поверяемый преобразователь уровня и зафиксировать на нем нулевую контрольную точку, опустить эталонную измерительную рулетку через измерительный люк меры вместимости и по ее шкале зафиксировать высоту поверхности раздела «жидкость - газовое пространство» (далее – высота газового пространства).

Поправку  $\Delta H_0$ , мм, определяют по формуле:

$$\Delta H_0 = H_0^{\text{п}} - H_0^{\text{э}} \quad (12)$$

где  $H_0^{\text{п}}$  - показания проверяемого преобразователя уровня, мм,

$H_0^{\text{э}}$  - показание эталонного средства измерений уровня, мм.

Примечание - При применении эталонной измерительной рулетки за значение  $H_0^{\text{э}}$ , мм, принять среднее арифметическое значение результатов измерений уровня, вычисляемое по формуле:

$$H_{\text{э}} = H_{\text{б}} \cdot [1 + \alpha_{\text{ст}} \cdot (T_{\text{В}}^{\Gamma} - T_{\text{В}}^{\text{п}})] - \frac{\sum_{i=1}^m H_{\text{ji}}^{\Gamma}}{m} \cdot [1 + \alpha_{\text{s}} \cdot (20 - T_{\text{В}}^{\Gamma})], \quad (13)$$

где  $H_{\text{б}}$ — базовая высота резервуара, значение которой определить по протоколу поверки резервуара, мм;

$\alpha_{\text{ст}}$  - температурный коэффициент линейного расширения материала стенки резервуара, значение которого принимают равным  $12,5 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$  для стали и  $10 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$  для бетона;

$\alpha_{\text{s}}$  - температурный коэффициент линейного расширения материала ленты эталонной измерительной рулетки, значение которого принимают равным  $12,5 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$  для стали и  $23 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$  для алюминия;

$T_{\text{В}}^{\text{п}}$  - температура воздуха при поверке резервуара, значение которой определить по протоколу поверки резервуара,  $^\circ\text{C}$ ;

$T_{\text{В}}^{\Gamma}$  - температура воздуха при измерении высоты газового пространства,  $^\circ\text{C}$ ;

$(H_0^{\Gamma})_i$  - высота газового пространства при  $i$ -том измерении, мм;

$m$  - число измерений высоты газового пространства, принимаемое не менее пяти. Повышают уровень жидкости до контрольной отметки, устанавливаемой по эталонной измерительной ленте, затем уровень жидкости понижают до каждой контрольной отметки, снимают показания средств измерений и результаты, полученные с эталонной измерительной рулетки вносят в протокол поверки преобразователя.

Уровень жидкости  $H_{\text{y}}$ , мм, измеренный преобразователем в  $j$ -той контрольной отметке, с учетом поправки, определяют по формуле:

$$H_{\text{y}} = H_{\text{пуj}} - \Delta H_0. \quad (14)$$

где  $H_{\text{пуj}}$  – показание поверяемого уровнемера, мм;

$\Delta H_0$  – поправка на несоответствие показаний поверяемого преобразователя и эталонной измерительной рулетки, найденная по формуле (12).

Высоту газового пространства в каждой контрольной точке при каждом измерении, определить в следующей последовательности:

- эталонную измерительную рулетку, опустить через измерительный люк меры вместимости ниже поверхности жидкости на глубину около 1000 мм;



- первый отсчет (верхний) взять по шкале измерительной рулетки. При этом, для облегчения измерений и расчетов рекомендуется совмещать отметку целых значений метра на шкале ленты измерительной эталонной рулетки с верхним краем измерительного люка;

- измерительную рулетку поднять (строго вверх без смещения в стороны) до появления над верхним краем измерительного люка смоченной части ленты и взять отсчет по шкале ленты (нижний отсчет) с точностью до 1 мм.

Для более точного измерения уровня поверхность ленты измерительной рулетки необходимо натереть пастой, чувствительной к хранимому продукту.

Измерить высоту газового пространства в каждой контрольной точке не менее пяти раз.

Уровень жидкости в каждой контрольной точке  $H_3$ , мм, вычислить по формуле:

$$H_3 = H_6 \cdot [1 + \alpha_{ст} \cdot (T_B^\Gamma - T_B^\Pi)] - \frac{\sum_{i=1}^m H_{ji}^\Gamma}{m} \cdot [1 + \alpha_s \cdot (20 - T_B^\Gamma)] \quad (15)$$

Определение основной приведенной погрешности измерений уровня производят по формуле (2).

При использовании миллиамперметра для измерения выходного токового сигнала уровнемера (4-20 мА), значение измеряемого средством измерений уровня вычисляют по формуле (3).

Результаты поверки считают положительными, если основная приведенная погрешность измерений уровня по цифровому выходу или показывающему устройству в любой точке не превышает нормируемого значения в соответствии с таблицей 3, а по токовому выходу значений  $\gamma H_{доп}$ , определяемых по формуле 5 по данным таблицы 3.

## 11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляются протоколом поверки, рекомендуемая форма которого приведена в Приложении А.

11.2 Сведения о результатах поверки уровнемеров передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, предусмотренным действующим законодательством РФ в области обеспечения единства измерений.

11.3 Положительные результаты поверок оформляются записью в паспорте на уровнемер. Знак поверки наносится в паспорт уровнемера.

По заявлению владельца средств измерений или лица, предоставившего их на поверку, на положительные результаты поверки выдается свидетельство о поверке по установленной форме, соответствующей действующему законодательству РФ в области обеспечения единства измерений.

11.4 При отрицательных результатах поверки уровнемер к применению не допускается.

По заявлению владельца средств измерений или лица, предоставившего их на поверку, на отрицательные результаты поверки выдается извещение о непригодности к применению средства измерений в соответствии с действующим законодательством РФ в области обеспечения единства измерений.

Заместитель начальника отдела 208  
ФГБУ «ВНИИМС»



А.М. Шаронов

Научный сотрудник отдела 208  
ФГБУ «ВНИИМС»



Д.Ю. Семенюк

**Приложение А  
(рекомендуемое)**

**Протокол поверки уровнемера буйкового МФТ \_\_\_\_\_**

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Диапазон измерений уровня, мм: \_\_\_\_\_

Место проведения поверки \_\_\_\_\_

Методика поверки \_\_\_\_\_

Условия поверки \_\_\_\_\_

Средства поверки \_\_\_\_\_  
(наименование, тип, заводской номер)

**Результаты поверки**

- 1 Внешний осмотр: \_\_\_\_\_
- 2 Опробование:
  - 2.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения  
Получены идентификационные данные ПО (см. таблицу 1).  
Таблица 1.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	

- 2.2 Проверка функционирования \_\_\_\_\_

- 3 Определение погрешности измерений уровня

По цифровому выходу								
Точка	$H_{эт}, мм$	Прямой ход			Обратный ход			Вариация, мм
		$H_y, мм$	$\gamma H, \%$	$\gamma_{доп}, \%$	$H_y, мм$	$\gamma H, \%$	$\gamma_{доп}, \%$	
$H_1$								
$H_2$								
$H_3$								
$H_4$								
$H_5$								

Аналоговый токовый выход 4-20 мА											
Точка	$H_{эт}, мм$	Прямой ход					Обратный ход				
		$I_y, мкА$	$\bar{I}_y, мкА$	$H_y, мм$	$\gamma H, \%$	$\gamma H_{доп}, \%$	$I_y, мкА$	$\bar{I}_y, мкА$	$H_y, мм$	$\gamma H, \%$	$\gamma H_{доп}, \%$
$H_1$											
$H_2$											
$H_3$											
$H_4$											
$H_5$											



Поверка с использованием гирь					
Тарировочное усилие, г	Расчетное значение выходного сигнала, мА	Действительное значение выходного сигнала, мА		Основная приведенная погрешность, %	
		ПХ	ОХ	ПХ	ОХ

Результат поверки: \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)