

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель «ФГУП «НИИИМС»»
 _____ Яншин
 " 5 " _____ 2009 г.



Приборы весоизмерительные ИТ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>42010-09</u> Взамен № _____
---------------------------------	---

Выпускаются в соответствии с технической документацией фирмы "SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH", Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы весоизмерительные ИТ (далее - приборы) предназначены для измерения и преобразования аналоговых и дискретных выходных сигналов тензорезисторных датчиков, отображения измерительной информации на встроенном цифровом табло и передачи этой информации через интерфейсы внешнему электронному оборудованию. Приборы применяются как комплектующие изделия в весах для статического взвешивания различных типов, соответствующих требованиям ГОСТ 29329 (МР МОЗМ 76) на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия приборов весоизмерительных ИТ основан на измерении и преобразовании рабочего коэффициента преобразования (РКП) одного или нескольких электрически подключенных параллельно весоизмерительных тензорезисторных датчиков, (далее - датчики) и отображении измерительной информации на цифровом табло, а также передачи этой информации через интерфейсы внешнему электронному оборудованию. Электрическое питание тензорезисторных датчиков осуществляется стабилизированным источником постоянного тока прибора.

Прибор выполнен в отдельном корпусе и состоит из стабилизированного источника питания, усилителя электрических сигналов тензорезисторных датчиков, аналого-цифрового преобразователя, процессора, программируемого ПЗУ для хранения параметров конфигурации преобразователя, настройки и другой служебной информации.

Питание приборов может осуществляться как через адаптер сетевого питания так и от источника питания постоянного тока. Приборы могут быть оснащены интерфейсами RS-232, RS-485, RS-422, CL/20mA, Profibus DP, Ethernet, MF2, двухпроводным RS-485, Fieldbus, USB, интерфейсом для CAN-Bus, а также выходами для управления технологическими процессами.

Приборы снабжены устройствами автоматического слежения за нулем; автоматической и полуавтоматической установки нуля; автоматического изменения цены поверочного деления и дискретности отсчета.

Приборы выпускаются в 10 модификациях IT1000, IT3000A, IT3000AP, IT3000E, IT3000Ex, IT6000A/2006, IT8000, IT8000Ex, IT9000, IT9000E, отличающихся функциональными возможностями и габаритными размерами. Модификация IT3000AP оснащается интерфейсом Profibus DP, а IT3000E - интерфейсом Ethernet. Кроме того модификации IT3000A, IT3000AP, IT3000E дополнительно могут оснащаться устройством DUAL-ADM, позволяющим подключить одновременно две грузоприемные платформы.

Программное обеспечение прибора позволяет осуществлять обработку, отображение и передачу измерительной информации в любом удобном для пользователя виде (свободно программируемое ПО).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приборов приведены в таблице 2.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на прибор и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование	Количество	Примечание
Прибор весоизмерительный IT	1 шт.	
Эксплуатационная документация	1 экз.	
Методика поверки	1 экз.	

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «Приборы весоизмерительные IT фирмы "SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH", Германия. Методика поверки», разработанным и утвержденным ФГУП "ВНИИМС" 5 ноября 2008г.

Основное поверочное оборудование:

- имитатор сигналов тензорезисторных силоизмерительных датчиков 0-10 мВ с пределами допускаемой погрешности не более ± 1 мкВ;

- измеритель напряжения постоянного тока с пределами измерений 0-10 В, пределами допускаемой погрешности ± 1 мкВ;

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH", Германия.

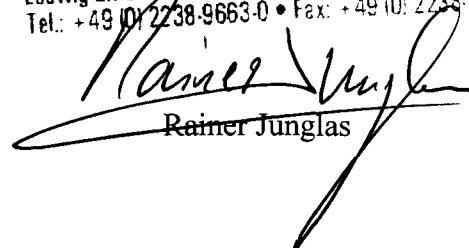
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип приборов весоизмерительных ИТ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: фирма "SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH", Германия
Ludwig-Erhard-Str. 6
D-50129 Bergheim-Glessen, Germany

Представитель фирмы
"SysTec Systemtechnik und
Industrieautomation GmbH "

SYSTEC Systemtechnik und
Industrieautomation GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6 • D-50129 Bergheim-Glessen
Tel.: +49 (0) 2238-9663-0 • Fax: +49 (0) 2238-9663-10


Rainer Junglas

М.П.

Основные технические характеристики приборов весоизмерительных ИТ

Таблица 2

Техническая характеристика	Модификации								
	IT1000	IT3000A, IT3000AP	IT3000E	IT3000Ex	IT6000A/ 2006	IT8000	IT8000Ex	IT9000	IT9000E
Диапазон измеряемых значений рабочего коэффициента передачи (РКП) тензорезисторных датчиков мВ/В	0-3								
Число поверочных делений для весовых устройств и весов класса точности III по МР МОЗМ № 76 и ГОСТ 29329 (n)	6000								
Минимальное значение входного сигнала датчика, мкВ/е	0,33								
Пределы допускаемой погрешности прибора, приведенные к выходу по III классу точности по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ 76 при первичной (периодической) поверке, в ценах поверочного деления (е): от НмПВ до 500е вкл. св. 500е до 2000е вкл. св. 2000е	$\pm 0,25 (\pm 0,5)$ $\pm 0,5 (\pm 1)$ $\pm 0,75 (\pm 1,5)$								
Число тензорезисторных датчиков, подключаемых к прибору при питании от сети переменного тока (при питании от источника питания постоянного тока), шт.	до 16	до 16 (до 6)	до 8 (до 6)	до 4	до 16	до 16	до 4	до 16	до 16
Тип линии связи датчика	4-х или 6-и проводная								
Длина кабеля соединяющего датчики с прибором*, не более, м	200								
Диапазон входных сопротивлений датчика (датчиков), Ом	21...4500	21...4500	21...4500	87,5...4500	21...4500	21...4500	87,5...4500	21...4500	21...4500
Напряжение питания датчика, В	5								
Время измерения, мс	20								

Техническая характеристика	Модификации								
	IT1000	IT3000A, IT3000AP	IT3000E	IT3000Ex	IT6000A/ 2006	IT8000	IT8000Ex	IT9000	IT9000E
Составляющие погрешности при измерении выходных сигналов тензорезисторных датчиков не более, в % от верхнего предела измерений изменение нулевого сигнала на выходе при изменении температуры не более, %/10 °C	0,002								
изменение чувствительности при изменении температуры не более, %/10 °C	0,0037								
Диапазон рабочих температур, °C	От минус 10 до +40								
Параметры электрического питания от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц	93,5...264 47...63	93,5...264 47...63	93,5...264 47...63	93,5...253 47...63	93,5...264 47...63	93,5...264 47...63	93,5...253 47...63	93,5...264 47...63	93,5...264 47...63
Потребляемая мощность, ВА	7,5	15	15	4,5	20	20	10	25	30
Питание от источника постоянного тока напряжение, В	12...30	12...30	12...30	12/24	12...30	12...30	12/24	12...30	12...30
Габаритные размеры, мм	168x167x115	225x190x145	225x190x145	252x190x154	230x210x150	260x210x170	270x210x180	300x210x150	376x265x140
Масса прибора, не более, г	2,2	2,7	2,7	2,9	3,4	3,3	3,2	4,0	5,0
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92								
Средний полный срок службы, лет	10								

* - при соотношении длины кабеля к площади его поперечного сечения менее или равному 270 м/мм²