

СОГЛАСОВАНО


Начальник ГЦИ СН "Воентест"
32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Храменков

"28" 04 2004 г

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГУП
"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе"

 В. В. Коваленко

"28" 04 2004 г

Гитара-ЛА

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

Г4-211, Г4-212, Г4-213
Руководство по эксплуатации

Проверка


Часть 2

Лист утверждения

ЯНТИ.410160.006РЭ1 - ЛУ

СОГЛАСОВАНО

Начальник 14 ПЗ


 В.А. Максимов

"28" 04 2004 г

СОГЛАСОВАНО

Главный метролог ФГУП

"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе"

 В.Н. Самсонов

"28" 04 2004 г

2004

26/25 16.02.05

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЦИ СИ "Воентест"
32 ГНИИ МО РФ

Главный инженер ФГУП
"Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе "

_____ В.Н. Храменков

_____ В. В. Коваленко

" ____ " 2004 г

" ____ " 2004 г

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558036

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Г4-211, Г4-212, Г4-213

Руководство по эксплуатации

Проверка

Часть 2

Лист утверждения

ЯНТИ.410160.006РЭ1 - ЛУ

СОГЛАСОВАНО

Начальник 14 ПЗ

Главный метролог ФГУП

"Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе "

_____ В.А. Максимов

_____ В.Н. Самсонов

" ____ " 2004 г

" ____ " 2004 г

2004

Г4-211 ОКП 6686140211

Г4-212 ОКП 6686140212

Г4-213 ОКП 6686140213

УТВЕРЖДЕН

ЯНТИ.410160.006РЭ1 - ЛУ

"__" 2004 г

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Г4-211, Г4-212, Г4-213

Руководство по эксплуатации

Проверка

Часть 2

ЯНТИ.410160.006РЭ1

Разработал _____ Н.Д. Малова

Проверил _____ А.Н. Толоконников

Н. контроль _____

Утвердил _____ Ю.И. Алексин

2004

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	
		Год
Взам. инв. №	Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата	
558035		
1 Проверка прибора 3		
1.1 Общие сведения 3		
1.2 Операции поверки 3		
1.3 Организация рабочего места 5		
1.4 Требования безопасности при поверке 7		
1.5 Условия поверки 8		
1.6 Подготовка к поверке 8		
1.7 Проведение поверки 9		
1.8 Оформление результатов поверки 28		
Литера О₁ 2		
Всего листов 29		

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

1 Проверка прибора

1.1 Общие сведения

1.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки генераторов сигналов высокочастотных Г4-211, Г4-212 и Г4-213. Приборы подвергаются поверке только органами Государственной метрологической службы или метрологическими службами юридических лиц, аккредитованными на право поверки.

1.1.2 Порядок организации и проведения поверки должен соответствовать порядку, установленному в ГОСТ Р В 8.576 или ПР 50.2.006.

1.1.3 Периодичность поверки должна быть 2 года.

При необходимости изменения межповерочного интервала по результатам эксплуатации, его пересмотр должен производиться в соответствии с ГОСТ Р В 8.576 или ПР 50.2.006.

1.1.4 Перед проведением поверки следует провести коррекцию уровня мощности прибора в соответствии с указаниями, приведенными в пункте 11.5.7 части 1 руководства по эксплуатации ЯНТИ.410160.006РЭ.

1.2 Операции поверки

1.2.1 При проведении поверки следует провести операции, перечисленные в таблице 1.1

1.2.2 Проверку прекращают в случае получения отрицательных результатов при проведении той или иной операции.

Таблица 1.1

Наименование операции	Пункт методики	Обязательность проведения операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
Внешний осмотр	1.7.1	да	да
Самоконтроль прибора	1.7.2	да	да
Опробование	1.7.3	да	да
Определение метрологических характеристик: - основной погрешности установки частоты ; - нестабильности частоты за любые 15 мин ; - основной погрешности установки опорного уровня ; - основной погрешности установки ослабления ; - нестабильности выходной мощности за любые 15 мин ; - основной погрешности установки девиации частоты при работе от внутреннего источника ; - основной погрешности установки девиации частоты в режиме внешней модуляции ; - основной погрешности установки коэффициента АМ при работе от внутреннего источника ; - основной погрешности установки коэффициента АМ (M) в режиме внешней модуляции ; - отклонения частоты модулирующего сигнала в режиме внутренней модуляции ;	1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9 1.7.9 1.7.10 1.7.10 1.7.11	да да да да да да да да да да да	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Продолжение таблицы 1.1

Наименование операции	Пункт методики	Обязательность проведения операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
- основной погрешности установки длительности выходного ВЧ импульса в режиме внутренней ИМ;	1.7.12	да	да
- отличия длительности выходного ВЧ импульса от длительности модулирующего импульса в режиме ИМ от внешнего источника ;	1.7.13	да	нет
- основной погрешности установки начальной и конечной частот полосы свипирования ;	1.7.14	да	да

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

1.3 Организация рабочего места

1.3.1 При размещении прибора на рабочем месте должна быть обеспечена естественная вентиляция поверяемого прибора и всех средств поверки.. Допускается установка на прибор других приборов при наличии между ними зазора.

1.3.2 Рабочее место поверки должно быть оборудовано трехпроводными клеммами питания, обеспечивающими заземление прибора с помощью трехпроводного сетевого шнура.

1.3.3 При проведении поверки должны применяться средства поверки и вспомогательное оборудование, перечисленные в таблице 1.2

1.3.4 На рабочем месте необходимо иметь руководства по эксплуатации поверяемого прибора и средств поверки.

Таблица 1.2

Наименование	Тип или обозначение документа	Требуемые характеристики	Категория средства поверки
Частотомер электронно-счетный	ЧЗ-66 или ЧЗ-71	Диапазон частот от 1 до 18 ГГц, погрешность $\pm 10^{-6} f_k$	Эталон
Анализатор спектра	C4-85	Диапазон частот от 1 до 22 ГГц, погрешность измерения уровней $\pm 1 \text{ дБ}$	Эталон
Ваттметр поглощаемой мощности	M3-90	Диапазон частот от 1 до 17,85 ГГц, измеряемая мощность от 10^{-7} до 10^{-2} Вт, погрешность $\pm 6 \%$	Эталон
Ваттметр поглощаемой мощности	M3-93	Диапазон частот от 1 до 17,85 ГГц, измеряемая мощность от 10^{-3} до 1 Вт, погрешность $\pm 6 \%$	Эталон
Генератор сигналов низкочастотный	Г3-118	Диапазон частот от 50 Гц до 100 кГц, $U_{\text{вых}} = 3 \text{ В}$	Вспомогательное средство поверки
Генератор импульсов	Г5-75	Длительность импульсов от 0,1 до 10^4 мкс, $f_{\text{след}} \text{ от } 0,05 \text{ до } 200 \text{ кГц}$	Вспомогательное средство поверки
Установка для измерения ослабления и сдвига фазы образцовая	ДК1-16	Диапазон ослаблений от 0 до 100 дБ на частотах от 1 до 17,85 ГГц погрешность от 0,04 до 0,8 дБ	Эталон

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

Продолжение таблицы 1.2

Наименование	Тип или обозначение документа	Требуемые характеристики	Категория средства поверки
Измеритель модуляции вычислительный с блоком Я4С-103А	СКЗ-45	Диапазон модулирующих частот от 0,02 до 200 кГц, диапазон измерения девиаций от 0 до 1 МГц, диапазон измерений коэффициента АМ от 1 до 60 %, погрешность измерения коэффициента АМ и девиации частоты $\pm 2 \%$	Эталон
Осциллограф универсальный	C1-152	Полоса пропускания от 0 до 100 МГц, погрешность коэффициента развертки $\pm 4 \%$	Эталон
Усилитель высокочастотный	РУ3-33	Диапазон частот от 1 до 50 МГц Коэффициент усиления 20 дБ	Вспомогательное оборудование
Детектор коаксиальный	ЯНТИ.467732.010	Детектирование радиоимпульсов длительностью от 0,1 до 100000 мкс	Вспомогательное оборудование

1.4 Требования безопасности при поверке

1.4.1 При проведении поверки прибор и все средства поверки должны быть надежно заземлены.

1.4.2 Основной выход прибора должен быть нагружен на согласованную экранированную нагрузку или подключен к измерительной аппаратуре.

Инв. № подл. 558035
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата
Годность и дата
Инв. № подл.

1.5 Условия поверки

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

1.5.1 Поверку прибора проводят в нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ 20 ± 5 ;
- относительная влажность окружающего воздуха, % . . от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.). от 84 до 106 (от 630 до 795) ;
- напряжение питающей сети, В $220 \pm 4,4$;
- частота и гармоники питающей сети, Гц по ГОСТ 13109

1.6 Подготовка к поверке

1.6.1 Проверьте соответствие установленного в приборе напряжения питания и рабочего тока плавкой вставки действительному напряжению сети на рабочем месте.

1.6.2 Установите тумблер включения сети на передней панели прибора в выключенное (левое) положение.

1.6.3 Разместите прибор на рабочем месте и подключите его трехпроводным соединительным шнуром из комплекта поставки прибора к сети электропитания.

1.6.4 Разместите на рабочем месте средства поверки, подключите их к сети электропитания и поверяемому прибору.

1.6.5 Прогрейте поверяемый прибор и средства поверки в течение времени установления рабочего режима, установленного для них в руководствах по эксплуатации.

1.7 Проведение поверки

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

1.7.1. В процессе внешнего осмотра проверьте соответствие прибора следующим требованиям:

- наличие и состояние пломб на задней панели прибора;
- отсутствие видимых механических повреждений;
- соответствие комплектности согласно таблице 4.1 ЯНТИ.410160.006РЭ;
- наличие чистоты гнезд и разъемов;
- незначительное усилие нажатия кнопок и вращения ручки установки параметров.

1.7.2. При включении прибора тумблером СЕТЬ автоматически запускается программа самоконтроля, проверяющая правильность работы основных узлов прибора. Во время работы программы на индикаторе присутствует надпись ИДЕТ САМОКОНТРОЛЬ ПРИБОРА.

После завершения самоконтроля проверьте по индикатору наличие установки прибора в начальное состояние. В случае отсутствия свечения индикатора или индикации на нем произвольных символов прибор выключают и поверку прекращают.

При обнаружении программой самоконтроля неисправного узла с индикацией кода неисправности (таблица 8.5 ЯНТИ.410160.006РЭ) на индикаторе прогрейте прибор в течение 30 минут и включите спецрежим 10, устанавливающий прибор в начальное состояние. При повторении на индикаторе сообщения о неисправности проведите дополнительный самоконтроль неисправного узла включением соответствующего спецрежима с кодом от 31 до 35.

В случае появления после прогрева индикации начального состояния без кодов неисправностей или неисправностей с кодами 00 или 99 перейдите к следующей операции поверки. В противном случае прибор бракуют и поверку прекращают.

1.7.3 Опробование функционирования прибора проводите проверкой действия клавиатуры и ручки установки параметров в соответствии с указаниями пунктов 8.3.4 и 8.3.5 ЯНТИ.410160.006РЭ.

1.7.4 Определение основной относительной погрешности установки частоты проводите путем измерения частоты генерируемых колебаний в режиме немодулированных колебаний с помощью электронно-счетного частотомера, подсоединеного к основному выходу. Измерения проводите на трех частотах, включая верхнюю и нижнюю частоты рабочего диапазона.

Время счета частотомера установите равным 1 мс. Мощность прибора установите равной 0 дБм. Необходимую для проверки частоту установите по индикатору проверяемого прибора.

Основную относительную погрешность установки частоты $df, \%$, вычислите по формуле

$$df = 100 \cdot (f_{изм} - f_{уст}) / f_{уст}, \quad (1)$$

где $f_{уст}$ - установленное значение частоты, МГц;

$f_{изм}$ - измеренное значение частоты, МГц.

Результаты операции поверки считаю удовлетворительными, если погрешность, вычисленная по формуле (1), находится в пределах $\pm 0,5 \%$ на любой установленной частоте.

1.7.5 Определение нестабильности частоты проводите измерением частоты по методике п.1.7.4 на крайних частотах рабочего диапазона генератора.

После включения генератора установите верхнюю частоту, выдержите в течение 1 ч и проведите измерения частоты через каждые 3 мин в пятнадцатиминутном интервале времени. Затем генератор перестройте на нижнюю частоту, выдержите в течение 30 мин и проведите аналогичные измерения.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

Значения нестабильности частоты вычислите по формуле

$$d = (f_{\max} - f_{\min}) / f_0 \quad (2)$$

где f_{\max} , f_{\min} - наибольшее и наименьшее значение частоты в пятнадцатиминутном интервале времени;

f_0 - значение частоты, измеренное в начале пятнадцатиминутного интервала времени.

Результаты операции поверки считают удовлетворительными, если вычисленная по формуле (2) нестабильность частоты не превышает $1' 10^{-4}$ от несущей частоты.

1.7.6 Определение основной погрешности опорного уровня выходной мощности проводите с помощью ваттметра поглощаемой мощности путем измерения мощности на основном выходе в режиме немодулированных колебаний.

Перед началом измерений проведите коррекцию дрейфа нуля АРМ включением спецрежима 39 и установите опорный уровень мощности + 10 дБм для приборов Г4-211, Г4-212 и 0 дБм для прибора Г4-213. В процессе измерений частоту выходного сигнала прибора изменяйте от минимального до максимального значения (или от максимального до минимального значения) с шагом 100 МГц. На каждой частоте измеряйте мощность выходного сигнала и из полученного ряда выберите максимальное и минимальное значения мощности. Для этих значений мощностей вычислите относительное отклонение мощности d_1 по формуле

$$d_1 = (P_{\text{изм}} - P_{\text{уст}}) / P_{\text{уст}}, \quad (3)$$

где $P_{\text{изм}}$ – измеренные максимальное и минимальное значения мощности, мВт;

$P_{\text{уст}}$ – установленное значение опорного уровня мощности, мВт.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

После этого рассчитайте основную погрешность установки опорного уровня мощности в децибелах при поверке прибора по формуле:

$$\Delta P_{\text{оп}} = 10 \lg (1 + \Delta_1) \quad (4)$$

Для удобства обработки результатов измерений в таблице 1.3 приведены значения погрешностей, рассчитанных по формулам (3) и (4) для некоторых отношений $P_{\text{изм}} / P_{\text{уст.}}$.

Затем вычислите значение основной погрешности установки опорного уровня мощности в процессе эксплуатации прибора с КСВн нагрузки 1,4 по формуле:

$$\Delta P_{\text{эк}} = \pm (\Delta P_{\text{оп}} + \Delta P_{\text{н}}) \quad (5)$$

где $\Delta P_{\text{н}}$ – максимальное значение составляющей основной погрешности за счет КСВн нагрузки, равное 0,29 дБ для приборов Г4-211, Г4-212 и равное 0,4 дБ для прибора Г4-213.

В формуле (5) знак плюс относится к положительному значению относительного отклонения мощности, а знак минус - к отрицательному.

Результаты операции поверки считаются удовлетворительными, если погрешность установки опорного уровня мощности, вычисленная по формуле (5), не выходит за пределы $\pm 1,0$ дБ для приборов Г4-211, Г4-212 и $\pm 1,5$ дБ для прибора Г4-213.

Таблица 1.3

Отношение $P_{изм} / P_{уст}$	Погрешность, дБ	Отношение $P_{изм} / P_{уст}$	Погрешность, дБ
1,00	0,00	1,00	- 0,00
1,05	0,21	0,95	- 0,22
1,07	0,29	0,92	- 0,36
1,10	0,41	0,90	- 0,46
1,12	0,49	0,87	- 0,60
1,15	0,61	0,85	- 0,70
1,17	0,68	0,83	- 0,81
1,20	0,79	0,82	- 0,86
1,22	0,86	0,80	- 0,97
1,25	0,97	0,78	- 1,08
1,27	1,04	0,77	- 1,14
1,30	1,14	0,75	- 1,25
1,32	1,20	0,73	- 1,37
1,35	1,30	0,72	- 1,43
1,40	1,46	0,71	- 1,49
1,45	1,61	0,70	- 1,55
1,50	1,76	0,67	- 1,74

Инв. № подл. 558035
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата

1.7.7 Определение основной погрешности установки ослабления проводите с помощью установки для измерения ослабления. В диапазоне ослаблений от 0 до 20 дБ допускается проводить проверку ваттметром поглощаемой мощности.

Испытания проводят на одной произвольно выбранной частоте выходного сигнала, изменяя мощность ступенями через 1 дБм в диапазоне ослаблений от 0 до 20 дБ и через 10 дБм в остальном диапазоне ослаблений.

При измерениях основной погрешности установки ослабления ваттметром поглощаемой мощности, подключите его к основному выходу прибора.

Затем установите опорный уровень мощности и, уменьшая мощность ступенями через 1 дБм в диапазоне ослаблений от 0 до 20 дБ, произведите измерение мощности выходного сигнала. По результатам измерений для каждого установленного значения мощности $P_{уст}$ вычислите относительное отклонение мощности d_1 по формуле (3).

Для определения основной погрешности установки ослабления в децибелах используйте формулу:

$$d A = 10 \lg (1 + d_1) \quad (6)$$

При измерениях с помощью установки для измерения ослаблений приборы подключите в соответствии с рисунком 1. В диапазоне частот (1 – 4) ГГц используйте преобразователь частоты 1,07 - 4,0 GHz, в диапазоне частот (4 - 8,15) ГГц используйте преобразователь частоты 3,2 - 8,2 GHz, а в диапазоне частот (8,15 - 17,85) ГГц используйте преобразователь частоты 8,15 - 17,85 GHz.

Перед началом измерений установите на выходе прибора максимальный уровень мощности в проверяемом диапазоне ослаблений и ослабление 0,0 дБ на шкале установки для измерения ослаблений. Затем последовательно уменьшайте уровень мощности на выходе прибора и записывайте величину измеренного ослабления $N_{изм.}$

При измерении ослаблений выше 90 дБ из тракта измерений исключите аттенюатор 10 дБ и проводите коррекцию результатов с учетом возможных паразитных пролезаний опорного сигнала в цепь измеряемого сигнала.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Подпись и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

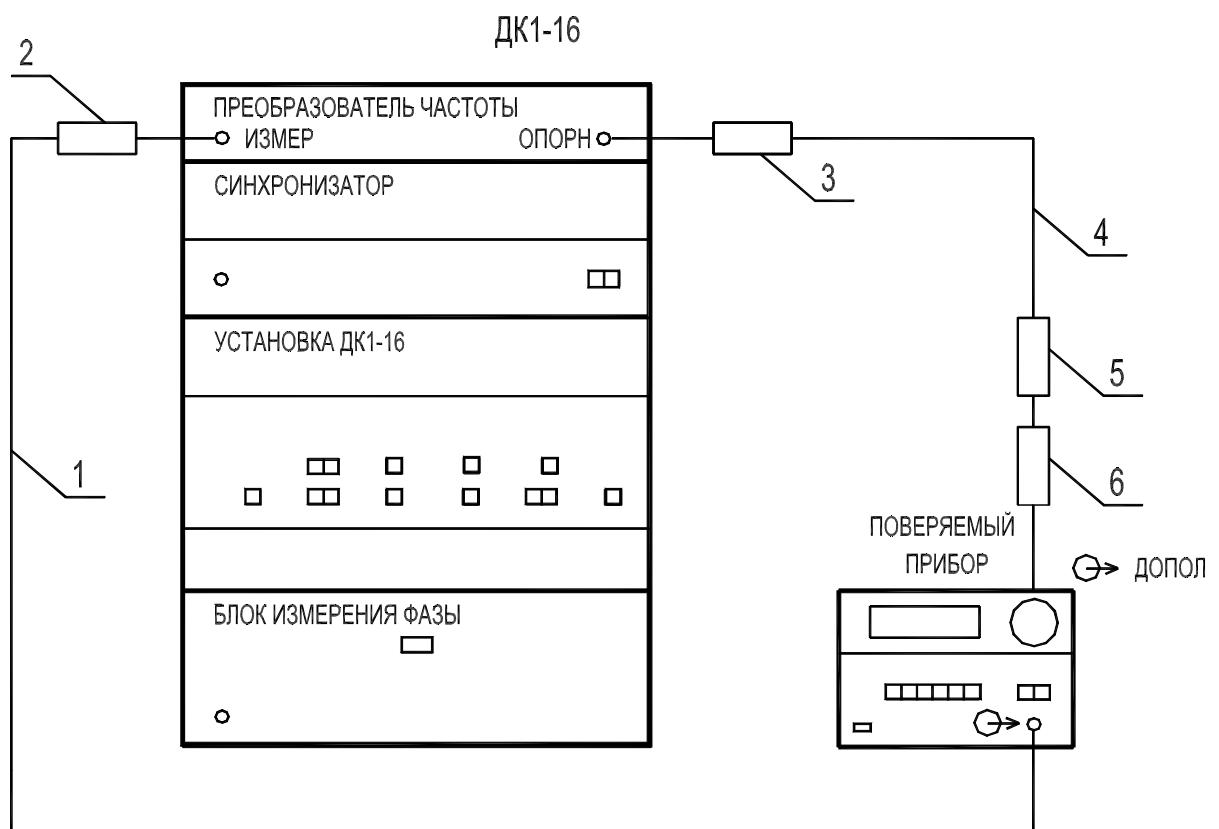

1, 4 – кабель соединительный ЕЦ4.850.394-03 из комплекта установки ДК1 - 16

2, 3 – аттенюатор 10 дБ из комплекта установки ДК1 - 16

5, 6 – аттенюатор 20 дБ из комплекта установки ДК1 - 16

Рисунок 1 – Схема подключения приборов для определения основной погрешности ослабления установкой для измерения ослаблений

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

Основную погрешность установки ослабления определите как разность между установленным и измеренным ослаблением в децибелах:

$$\Delta A = N_{\text{уст}} - N_{\text{изм}}, \quad (7)$$

где $N_{\text{уст}}$ - ослабление сигнала на выходе прибора относительно уровня 0,0 дБ.

Результаты операции поверки считают удовлетворительными, если вычисленная по формулам (6) и (7) погрешность во всем диапазоне ослаблений A_x не выходит за пределы, указанные в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Диапазон ослаблений, дБ	Допустимые пределы основной относительной погрешности, дБ
0 - 9,9	$\pm 0,5$
10 - 59,9	$\pm 1,0$
60 - 99,9	$\pm (1,0 + 0,03' (A_x - 60))$
100 - 119,9	$\pm (2,2 + 0,10' (A_x - 100))$

1.7.8 Определение нестабильности уровня выходной мощности за любые 15 мин проводите ваттметром поглощаемой мощности в режиме немодулированных колебаний на верхней частоте рабочего диапазона прибора.

После включения прогрейте прибор в течение 30 мин и установите на нем верхнюю частоту рабочего диапазона и уровень выходной мощности равный 0 дБм. Затем проведите измерения выходной мощности через каждые 3 мин в пятнадцатиминутном интервале времени и выберите из полученных результатов измерений максимальное и минимальное значения мощности.

Нестабильность выходной мощности ΔP_h в децибелах вычислите по формуле:

$$\Delta P_h = 10 \lg (P_{\text{макс}} / P_{\text{мин}}), \quad (8)$$

где $P_{\text{макс}}, P_{\text{мин}}$ - измеренное максимальное и минимальное значение мощности, мВт.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Установите нижнее значение частоты диапазона и после выдержки в течение 15 мин повторите измерения мощности через каждые 3 мин в течение 15 мин и вычисления по формуле (8).

Результаты операции поверки считаю удовлетворительными, если нестабильность уровня выходной мощности, вычисленная по формуле (8), не более 0,1 дБ

1.7.9 Определение основной погрешности установки девиации частоты при работе от внутреннего источника и погрешности установки девиации частоты в режиме внешней модуляции проводите измерением девиации частоты с помощью измерителя модуляции вычислительного для девиаций не более 1 МГц и с помощью анализатора спектра для девиаций от 1 МГц до 25 МГц. При работе от внутреннего источника измерения проводите не менее чем на трех частотах, включая нижнюю и верхнюю частоты рабочего диапазона прибора, в режиме внешней модуляции измерения проводите на верхней частоте рабочего диапазона.

При измерении девиации частоты с помощью измерителя модуляции приборы подключите в соответствии с рисунком 2.

Уровень выходной мощности прибора установите равным 0 дБм и включите режим внутренней ЧМ. При необходимости отрегулируйте уровень мощности для обеспечения работы измерителя модуляции вычислительного.

По индикатору прибора установите последовательно значения девиации 0,1; 1 МГц и измерьте величину девиации при полосе пропускания НЧ тракта равной 0,3 - 3,4 кГц.

Переведите прибор в режим внешней ЧМ и установите напряжение модулирующего сигнала в пределах $(3 \pm 0,1)$ В. Затем установите последовательно девиацию 0,1; 1 МГц и измерьте девиацию вверх D_+ и вниз D_- на модулирующих частотах 0,05; 10; 100 кГц при полосе пропускания НЧ тракта равной 0,02 – 200 кГц. За измеренное значение девиации частоты $D_{изм}$ в мегагерцах принимают значение, вычисленное по формуле :

$$D_{изм} = (D_+ + D_-) / 2 \quad (9)$$

Подпись и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

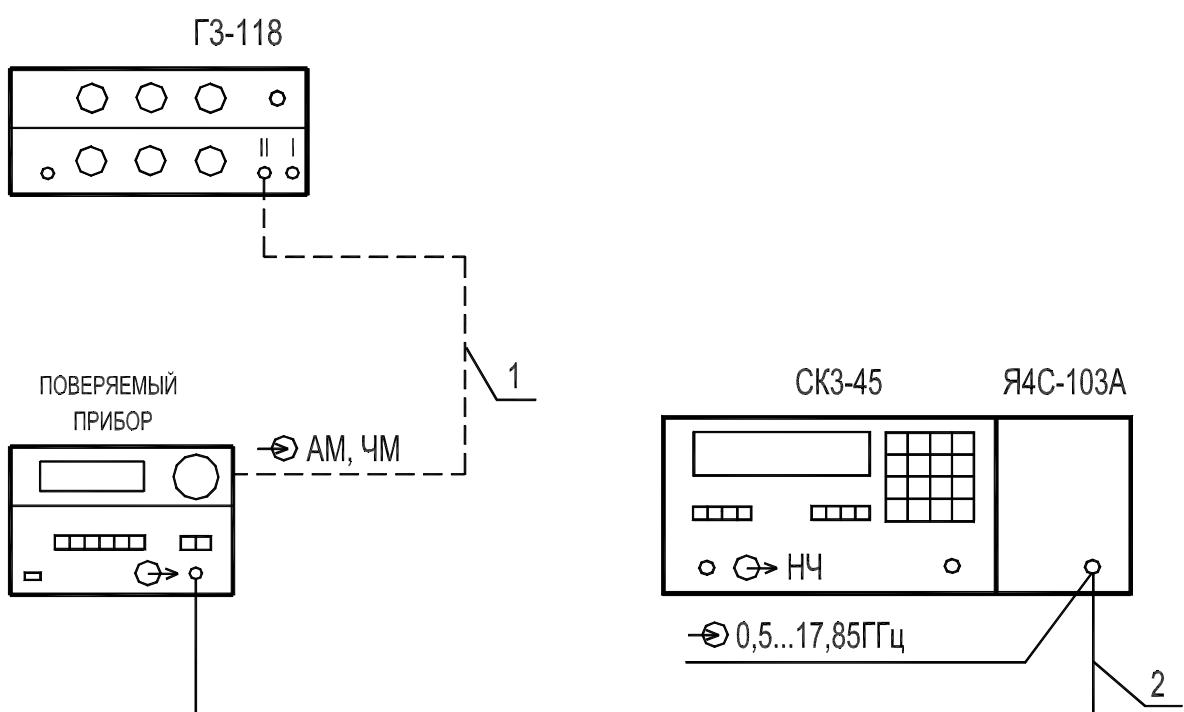

1 - кабель соединительный ВЧ НЕЭ4.851081-8 Сп из комплекта генератора Г3-118

2 - кабель соединительный ВЧ ЕЭ4.895.433 из комплекта прибора

Рисунок 2 - Схема подключения приборов для определения основной погрешности установки девиации частоты не более 1 МГц в режиме ЧМ

При измерении девиации частоты анализатором спектра приборы подключите в соответствии с рисунком 3. При этом на анализаторе спектра установите следующий режим измерения:

- полоса обзора ПО = 100 МГц;
- полоса пропускания ПП = 1 кГц;
- полоса видеофильтра ВФ = 300 кГц;
- время считывания Т = 10,0 с.

Измерения проводите при установленном значении девиации 10 и 25 МГц в режиме внутренней ЧМ и при тех же девиациях на модулирующих частотах 0,05; 10; 100 кГц в режиме внешней ЧМ. За величину девиации $D_{изм}$, МГц, принимают половину ширины спектра частотно-модулированного сигнала на экране анализатора спектра. Для измерения ширины спектра используйте маркеры анализатора спектра. Маркер M установите с одного края полосы спектра на уровне составляющих спектра, ослабленных на 30 дБ по отношению к составляющей с наибольшей амплитудой, маркер DM установите к другому краю полосы при разнице по уровню между маркерами не более 3 дБ.

Основную погрешность установки девиации частоты в режимах внутренней и внешней ЧМ δD , %, вычислите по формуле

$$\delta D = 100 \cdot (D_{изм} - D_{уст}) / D_{уст}, \quad (10)$$

где $D_{уст}$ - установленное значение девиации, МГц.

Результаты операции поверки считают удовлетворительными, если основная погрешность установки девиации частоты, вычисленная по формуле (10) при работе от внутреннего источника не выходит за пределы $\pm 15\%$ при девиации до 1 МГц включительно и $\pm 20\%$ при девиации выше 1 МГц и при работе в режиме внешней модуляции не выходит за пределы $\pm 25\%$.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Подпись и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

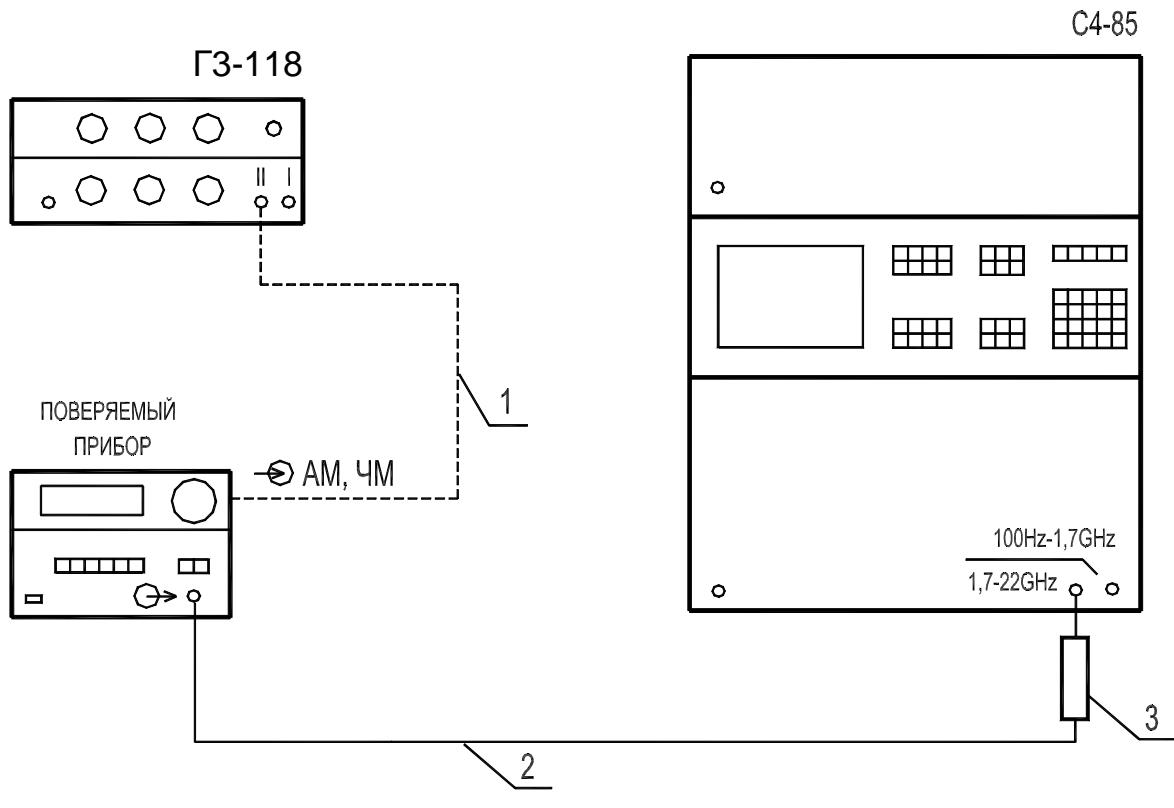

1 - кабель соединительный ВЧ НЕЭ4.851081-8 Сп из комплекта генератора Г3-118

2 - кабель соединительный ВЧ ЕЭ4.895.433 из комплекта прибора

3 – аттенюатор 20 дБ из комплекта анализатора спектра С4-85

Рисунок 3 – Схема подключения приборов для определения основной погрешности установки девиации частоты свыше 1 МГц в режиме ЧМ

1.7.10 Определение основной погрешности установки коэффициента АМ при работе от внутреннего источника и в режиме внешней модуляции проводите измерением коэффициента АМ на промежуточной частоте, получаемой путем преобразования выходной частоты прибора вниз. Для преобразования частоты используйте анализатор спектра, настроенный на частоту выходного сигнала прибора. Приборы подключите в соответствии с рисунком 4.

Допускается проводить измерение параметров АМ сигнала измерителем модуляции СКЗ-45 с блоком Я4С-103А. Приборы в этом случае подключите в соответствии с рисунком 2.

Полосу пропускания НЧ тракта измерителя модуляции установите равной от 0,3 до 3,4 кГц при работе от внутреннего источника и равной от 0,02 до 20 кГц в режиме внешней модуляции.

Измерения проводите на трех частотах, включая нижнюю и верхнюю частоты рабочего диапазона прибора при максимально допустимом уровне выходной мощности, равном плюс 7 дБм для приборов Г4-211, Г4-212 и минус 3 дБм для прибора Г4-213.

При работе в режиме АМ от внутреннего источника установите на приборе последовательно значения коэффициента АМ, равные 3, 30, 60 %, настройте анализатор спектра на частоту модулированного сигнала и измерьте на промежуточной частоте анализатора спектра коэффициент АМ с помощью измерителя модуляции.

Затем включите режим внешней АМ, установите напряжение внешнего модулирующего сигнала в пределах $(3,0 \pm 0,1)$ В и подайте его на вход прибора. Последовательно установите частоту модулирующего сигнала 0,05; 3,0; 5,0 кГц и при установленном на приборе коэффициенте АМ, равном 60 %, измерьте коэффициент АМ измерителем модуляции.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Подпись и дата


Инв. № подл. 558035
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

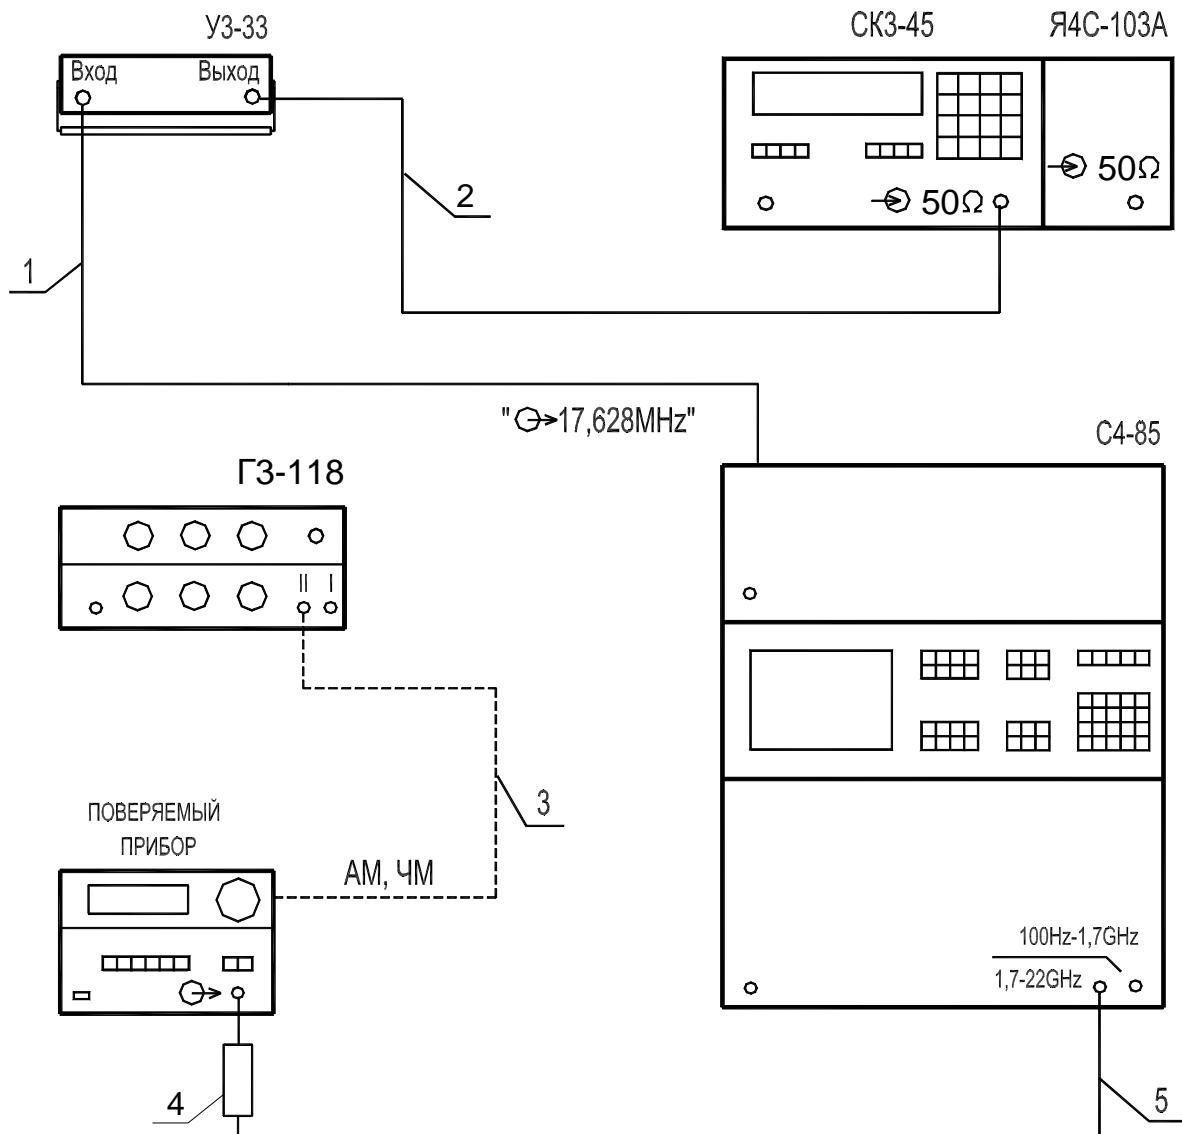

- 1 - кабель соединительный ВЧ Е4.895.209-01 из комплекта анализатора спектра С4-85
- 2 - кабель соединительный ВЧ 4.850.116 из комплекта прибора СК3-45
- 3 - кабель соединительный ВЧ НЕ4.851081-8 Сп из комплекта генератора Г3-118
- 4 - аттенюатор фиксированный 20 дБ Е2.260.224-01 из комплекта анализатора спектра С4-85
- 5 - кабель соединительный ВЧ Е4.895.433 из комплекта прибора

Рисунок 4 - Схема подключения приборов для определения основной погрешности установки коэффициента АМ

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

Основную абсолютную погрешность установки коэффициента АМ в процентах вычислите по формуле:

$$\Delta M = 0,5 \cdot (M_b + M_h) - M_{ust}, \quad (11)$$

где M_{ust} - установленное значение коэффициента модуляции;

M_b, M_h - измеренное значение коэффициента модуляции "вверх" и "вниз" соответственно.

Результаты операции поверки считают удовлетворительными, если основная погрешность установки коэффициента АМ (M), вычисленная по формуле (11), не выходит за пределы $\pm (0,2 M + 0,6) \%$ при работе от внутреннего источника и $\pm (0,3 M + 0,6) \%$ в режиме внешней модуляции .

1.7.11 Определение отклонения частоты модулирующего сигнала от номинального значения при работе от внутреннего источника проводите измерением частоты модуляции с помощью измерителя модуляции вычислительного. Измерения проводите в режиме внутренней ЧМ с девиацией частоты 1 МГц на средней частоте рабочего диапазона.

Уровень выходной мощности прибора установите равным 0 дБм.

Результаты операции поверки считают удовлетворительными, если разность между измеренным и установленным значениями частоты модулирующего сигнала находится в пределах ± 100 Гц.


1.7.12 Определение основной погрешности установки длительности ВЧ импульса в режиме внутренней ИМ проводите измерением длительности огибающей ВЧ импульса на выходе детектора с помощью осциллографа. Приборы подключите в соответствии с рисунком 5.

Измерения проводите на нижней и верхней частотах рабочего диапазона.

Инв. № подл. 558035
Подпись и дата
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №
Подпись и дата

Инв. № подл.

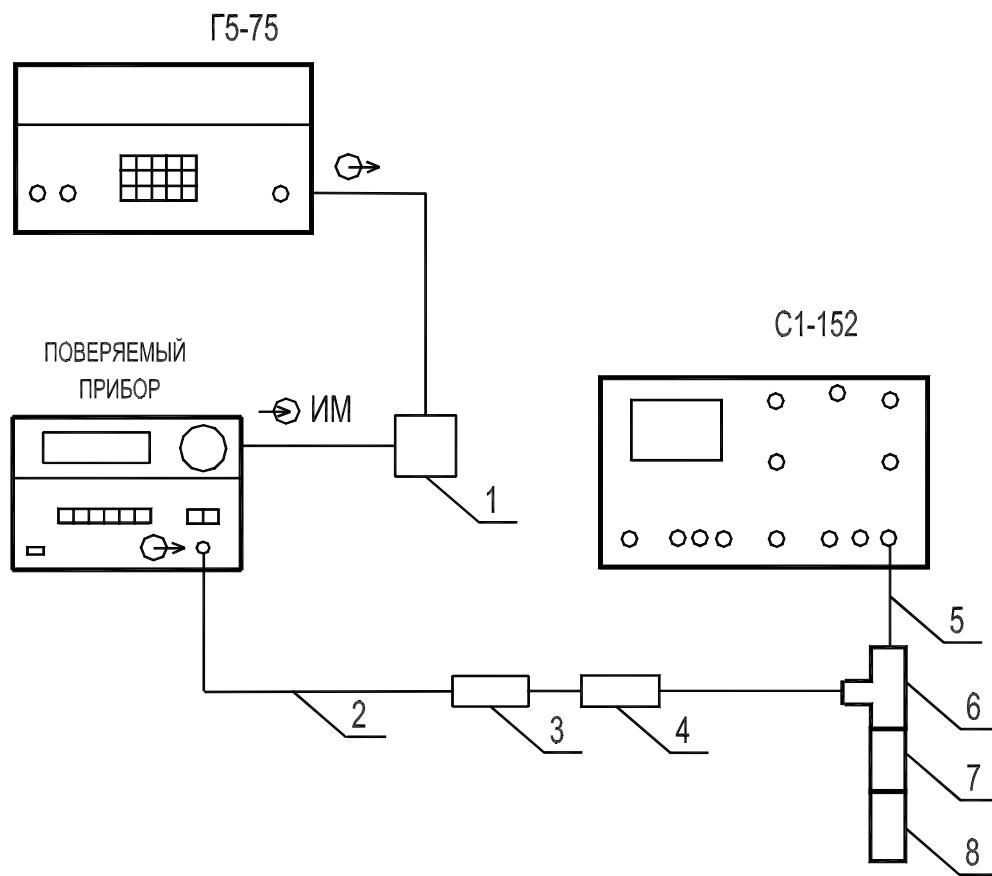

- 1 - блок выносной генератора Г5-75
- 2 - кабель соединительный ВЧ ЕЭ4.895.433 из комплекта прибора
- 3 – переход коаксиальный ЯНТИ.434541.003 из комплекта прибора
- 4 – детектор коаксиальный ЯНТИ.467732.010
- 5 - кабель соединительный ВЧ ЯНТИ.685661.068 из комплекта прибора
- 6 – Тройник СР-50-95-ФВ из комплекта осциллографа С1-152
- 7 – Переход коаксиальный Э2-114 / 4 из комплекта частотометра ЧЗ-66
- 8 – Аттенюатор фиксированный 3 дБ из комплекта анализатора спектра С4-85

Рисунок 5 - Схема подключения приборов для определения основной погрешности установки длительности ВЧ импульса

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Перед началом измерений уровень выходной мощности прибора установите равным 0 дБм. Допускается устанавливать другой уровень, удобный для проведения отсчета и наблюдения формы огибающей, если этот уровень не превышает допустимого для детектора.

Определение основной погрешности установки длительности ВЧ импульсов в режиме внутренней модуляции проводите для импульсов длительностью 0,5; 5; 10; 100 мкс и 2мс с частотой повторения 200, 100, 20, 2 и 0,2 кГц соответственно.

Основную погрешность установки длительности импульсов Δt_i в процентах вычислите по формуле :

$$\Delta t_i = 100 \cdot (t_{изм} - t_{уст}) / t_{уст}, \quad (12)$$

где $t_{уст}$ - установленная длительность импульса;

$t_{изм}$ - измеренная длительность импульса.

Результаты операции поверки считаю удовлетворительными, если основная погрешность установки длительности ВЧ импульсов, вычисленная по формуле (12), находится в пределах $\pm 20\%$.

1.7.13 Определение отличия длительности выходного ВЧ импульса от длительности модулирующего импульса проводите при крайних значениях рабочих температур измерением длительности выходного ВЧ импульса по методике п.1.7.12.

Измерения проводите на верхней частоте диапазона при подаче на вход прибора импульсов длительностью 0,1 мкс с частотой следования 200 кГц. По результатам измерений вычислите отличие длительности выходного импульса в процентах по формуле:

$$\Delta t = 100 \cdot (t - t_{мод}) / t_{мод}, \quad (13)$$

где $t_{мод}$ - длительность модулирующего импульса;

t - длительность выходного импульса.

Результаты операции поверки считаются удовлетворительными, если отличие длительности выходного импульса от длительности модулирующего импульса, вычисленное по формуле (13), не выходит за пределы $\pm 30\%$.

1.7.14 Определение основной погрешности установки начальной и конечной частот полосы сканирования проводите измерением частоты на основном выходе с помощью электронно-счетного частотомера. Приборы подключите в соответствии с рисунком 6.

Разрешающую способность частотомера установите равной 10^3 Гц. У прибора установите уровень выходной мощности, равный 0 дБм, и включите режим ручного сканирования.

Затем для минимальной и максимальной полос сканирования ручкой установки параметров поочередно установите на индикаторе значения начальной и конечной частот и измерьте частоту на выходе прибора частотомером. Минимальную полосу установите не менее чем в двух участках диапазона, включая начало и конец диапазона.

После этого в начале диапазона переключите прибор в режим сканирования от внешнего источника. Установите на индикаторе прибора начальную частоту полосы сканирования и измерьте ее значение при отсутствии синхронизирующих тактовых импульсов. Установите конечную частоту для получения полосы сканирования 2000 МГц, подайте на разъем СВИП ТАКТ ИМП импульсы с амплитудой 2,5 В и периодом повторения 10 мс и, наблюдая за показаниями частотомера, зафиксируйте на интервале времени 40 с минимальное значение частоты, соответствующее начальной частоте, и максимальное значение частоты, соответствующее конечной частоте.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Подпись и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035

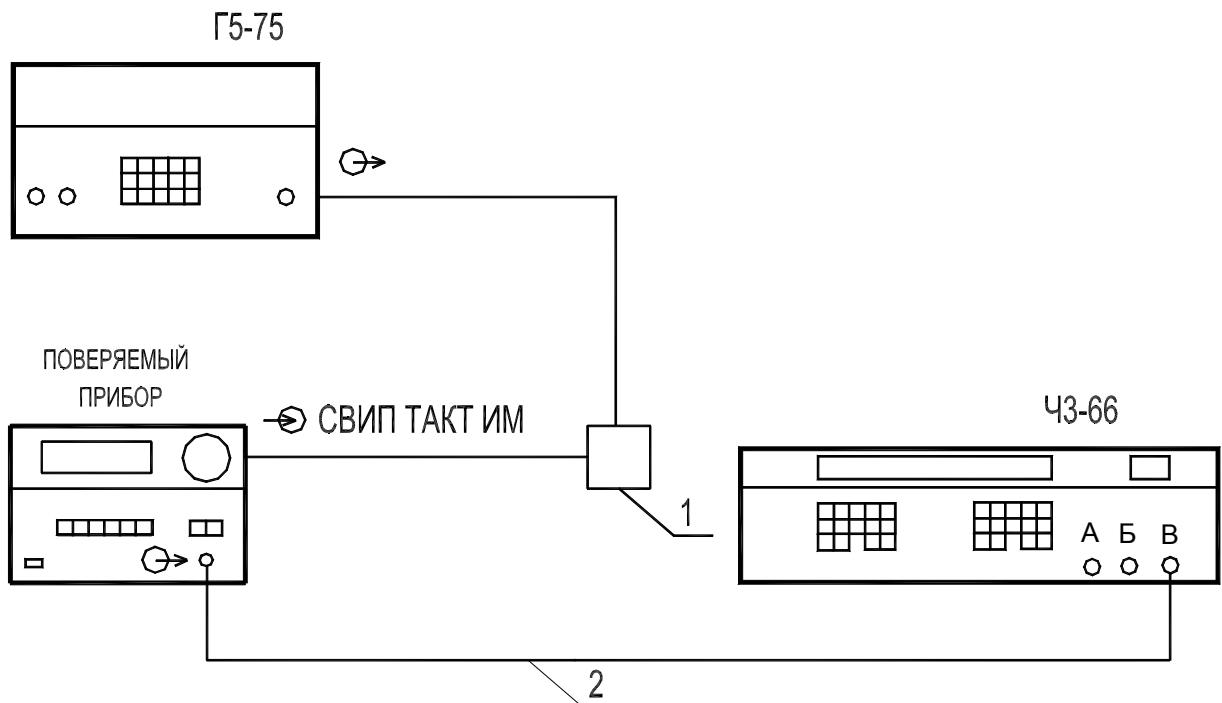

1 - блок выносной генератора Г5-75

2 - кабель соединительный ВЧ ЕЭ4.895.433 из комплекта прибора

Рисунок 6 - Схема подключения приборов для определение основной погрешности установки начальной и конечной частот полосы свипирования

Погрешность установки начальной и конечной частот полосы свипирования Δf

в процентах вычислите по формуле:

$$\Delta f = 100 \cdot (F_{изм} - F_{уст}) / F_{уст}, \quad (14)$$

где $F_{уст}$ - установленное значение начальной (конечной) частоты полосы свипирования в мегагерцах;

$F_{изм}$ - измеренное значение начальной (конечной) частоты полосы свипирования в мегагерцах.

Результаты операции поверки считаются удовлетворительными, если основные погрешности установки начальной и конечной частот полосы свипирования, вычисленные по формуле (14), не выходят за пределы $\pm 0,75\%$.

1.8 Оформление результатов поверки

1.8.1 Результаты поверки оформляются путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой, которая осуществляет поверку в соответствии с ГОСТ Р В 8.576 или ПР 50.2.006.

1.8.2 В случае отрицательных результатов прибор признают негодным и направляют в ремонт. Свидетельство о поверке аннулируют и вносят запись о непригодности в формуляр.

1.8.3 Критерием предельного состояния прибора является невозможность или нецелесообразность его ремонта.

Приборы, не подлежащие ремонту, изымают из обращения и эксплуатации.

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подп.

558035

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	N документа	Входящий N сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Анну лиро ванных					

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

558035