

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
производственной метрологии
ФГБУ «ВНИИМС»



А.Е. Коломин

« 06 » 06 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ «МИРТЕК-12-РУ»

Методика поверки

РИТМ.411152.010Д10

2022 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «МИРТЕК-12-РУ» и устанавливает методы их первичной и периодической поверок.

Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемого средства измерений к государственному первичному эталону:

ГЭТ 153-2019 «Государственный первичный эталон единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц».

Передача размеров единиц величин при поверке осуществляется методами прямых измерений, сличения показаний или компарирования.

В соответствии с приказом Минпромторга РФ №2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» допускается выборочная первичная поверка счетчиков. При этом объем выборки счетчиков из партии, подвергаемых первичной поверке, определяется в соответствии с ГОСТ 24660-81 «Статистический приёмочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей». Пример выбора плана контроля и количества поверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81 приведен в Приложении А настоящей методики поверки.

2 Перечень операций поверки средства измерений приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Обязательность выполнения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Идентификация программного обеспечения	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик:	10		
- Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов	10.1	Да	Да
- Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)	10.2	Да	Да
- Проверка стартового тока (чувствительности)	10.3	Да	Да
- Определение основной относительной погрешности	10.4	Да	Да
- Определение основной абсолютной погрешности часов	10.5	Да	Да
- Определение погрешности измерения параметров электрической энергии	10.6	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да
Оформление результатов поверки	12	Да	Да

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С..... 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, %.....от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа.....от 84 до 106.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на поверяемые средства измерений, основные и вспомогательные средства поверки и настоящую методику поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяются основные средства поверки (эталоны), указанные в таблице 2.

5.2 Допускается применение не приведенных в таблице 2 средств поверки, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений и условий проведения поверки с требуемой точностью.

5.3 Применяемые средства поверки должны быть исправны и поверены, применяемые средства поверки утвержденного типа СИ в качестве эталонов единиц величин должны быть исправны и поверены с присвоением соответствующего разряда, по требованию государственных поверочных схем.

5.4 Применяемые эталоны единиц величин не утвержденного типа СИ должны быть аттестованы и утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в соответствии с пунктом 6 Положения об эталонах единиц величин используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года №734 (с изменениями на 21 октября 2019 года) с присвоением соответствующего разряда по требованию государственных поверочных схем.

Таблица 2 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 3 Контроль условий поверки	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от 15 °С до 25 °С с абсолютной погрешностью не более 1°С; средства измерений относительной влажности в диапазоне от 30 до 80 % с погрешностью не более 2 %; средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106 кПа с погрешностью не более 0,5 кПа	Прибор комбинированный Testo 622 (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 53505-13)
п. 8.2 Проверка электрической прочности изоляции	Измеритель сопротивления изоляции на испытательное напряжение не ниже 4 кВ с погрешностью не более 4 %	Установка для проверки электрической безопасности GPI 725 (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 19971-00)

Продолжение таблицы 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 10 Определение метрологических характеристик	Средства измерений активной, реактивной, полной энергии и мощности в диапазоне токовой нагрузки от 0,01 до 100 А и фазовым углом между напряжением и током первой гармоники от минус 180° до 180° с относительной погрешностью $\pm 1\%$; средства измерений напряжения в диапазоне от 10 до 300 В с абсолютной погрешностью $\pm 0,5\%$; средства измерений тока диапазоне от 0,25 до 100 А с относительной погрешностью $\pm 1\%$; средства измерений коэффициента мощности ($\cos \phi$) в диапазоне от минус 1 до 1 с относительной погрешностью $\pm 2\%$; средства измерений частоты в диапазоне от 42,5 до 57,5 Гц с погрешностью $\pm 0,05$ Гц	Система переносная поверочная PTS 3.3C (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 60751-15). Калибратор электрической мощности Fluke 6105A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 51159-12). Частотомер универсальный CNT-90 (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 70888-18).
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

6.2 При проведении поверки необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах.

6.3 К работе на электроустановках следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям ГОСТ 31818.11-2012, технических условий и эксплуатационных документов на счетчик конкретного типа.

На корпусе и крышке зажимной коробки счетчика должны быть места для навески пломб, все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть исправна, а механические элементы хорошо закреплены.

Приборы, не соответствующие перечисленным требованиям, дальнейшей поверке не подвергаются и бракуются.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 При опробовании необходимо подключить счетчик к поверочной установке, подать номинальное значение напряжения, проверить работоспособность дисплея, функциональных клавиш, режимы, отображаемые на дисплее, должны соответствовать выбранным при нажатии соответствующих клавиш и требованиям руководства по эксплуатации.

Приборы, не соответствующие перечисленным требованиям, дальнейшей поверке не подвергаются и бракуются.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции

8.2.1 Проверка электрической прочности изоляции счётчика напряжением переменного тока проводится на установке GPI 725 или другой установке, которая позволяет плавно повышать испытательное напряжение практически синусоидальной формы частотой 50 Гц от нуля к заданному значению. Мощность источника испытательного напряжения должна быть не менее 500 Вт.

Скорость изменения напряжения должна быть такой, чтобы напряжение изменялось от нуля к заданному значению или от заданного значения к нулю за время от 5 до 20 с. Испытательное напряжение заданного значения должно быть приложено к изоляции в течение 1 мин.

Появление «короны» и шума не являются признаками неудовлетворительной изоляции.

8.2.2 Испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц прикладывают:

- между соединёнными вместе всеми силовыми цепями тока и напряжения и «землей»;
- между соединёнными вместе вспомогательными цепями с номинальным напряжением свыше 40 В и «землей».

Примечание – «Земля» – металлическая фольга, которой закрывают корпус счётчика. Расстояние от фольги до вводов коробки зажимов счётчика должно быть не более 20 мм.

Результаты проверки считают положительными, если электрическая изоляция счётчика выдерживает воздействие прикладываемого напряжения в течение 1 мин без пробоя или перекрытия изоляции.

9 Проверка программного обеспечения

Проверку возможности считывания информации со счётчика по интерфейсу проводить путем считывания идентификационных данных программного обеспечения счётчика (далее – ПО) с помощью компьютера с установленным конфигурационным программным обеспечением и соответствующего адаптера интерфейса.

Для проверки номера версии и контрольной суммы ПО необходимо подать номинальное напряжение питания на счётчик, установить связь счётчика с конфигурационным программным обеспечением в соответствии с разделом 3 руководства по эксплуатации счётчика и считать значения идентификационных данных ПО. Например, отобразится параметр «Версия 1.0 (0x54AD)» (где Версия 1.0 – номер версии (идентификационный номер) 1.0 ПО, 0x54AD – контрольная сумма исполняемого кода (цифровой идентификатор) ПО).

Результаты проверки считаются положительными, если версия программного обеспечения соответствует данным, приведенным в описании типа средства измерений.

10 Определение метрологических характеристик

10.1 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов заключается в установлении их работоспособности – наличия выходного сигнала, регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

10.1.1 Проверку работы индикатора функционирования проводят на поверочной установке при номинальных значениях напряжения и силы тока, путем наблюдения за индикатором функционирования (светодиодным индикатором, расположенным на передней панели).

Результат проверки считают положительным, если наблюдается срабатывание светодиодного индикатора.

10.1.2 Контроль наличия всех сегментов дисплея проводят сразу после подачи на счётчик номинального напряжения сличением индицируемого при этом теста дисплея с образцом, приведенным в руководстве по эксплуатации счётчика.

10.1.3 Правильность работы счетного механизма счётчика при измерении активной (реактивной) энергии проверяют при номинальном напряжении, базовом токе и $\cos \varphi = 1$ (или $\sin \varphi = 1$) по приращению показаний счетного механизма счётчика и числу включений светодиода, включающегося с частотой испытательного выходного устройства (числу импульсов на испытательном выходе).

Результат проверки считают положительным, если на каждое изменение состояния счетного механизма происходит N срабатываний светодиода в соответствии с формулой:

$$N = \frac{k}{10^n} \quad (1)$$

где k – постоянная счётчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

n – число разрядов счетного механизма справа от запятой.

Примечания:

1 Первое после включения счетчика изменение состояния счетного механизма не учитывается.

2 Допускается проводить проверку при напряжении 220 В, токе 10 А и $\cos \varphi = 0,5$ инд. Результат проверки считают положительным, если через 197 с после включения счетчика произошло приращение показаний по активной энергии на $(0,06 \pm 0,01)$ кВт·ч, а по реактивной энергии (при наличии соответствующей функции) – на $(0,10 \pm 0,01)$ квар·ч.

10.2 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)

10.2.1 Проверку проводят на поверочной установке. К цепям напряжения счетчика прилагают напряжение, значение которого равно 115 % номинального значения, при этом ток в токовых цепях счетчика должен отсутствовать.

10.2.2 Контроль числа импульсов на испытательном выходе выполняют по схеме Приложения Б к настоящей методике поверки (частотомер устанавливается в режим счетчика импульсов, напряжение на выходе блока питания – 10 В). Если используемая поверочная установка предусматривает автоматизированную проверку отсутствия самохода счетчиков, то испытания проводят на поверочной установке.

Примечание – Перед началом контроля задают базовое значение силы тока в последовательных цепях счетчика, а для частотомера выполняют команду «СТАРТ» и убеждаются в том, что на цифровом табло частотомера происходит регистрация импульсов. Затем размыкают последовательные цепи счетчика, а зарегистрированное число импульсов принимают за начальное значение. При необходимости уровень сигнала на входе частотомера подстраивается резистором R2.

10.2.3 Счётчик считают выдержавшим проверку, если на испытательном выходе счётчика зарегистрировано не более 1 импульса за время испытаний Δt , мин, вычисленное по формуле:

$$\Delta t = \frac{N \cdot 10^6}{k \cdot U_{ном} \cdot I_{макс}}, \quad (2)$$

где k – постоянная счётчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

N – коэффициент равный 600 для счётчиков класса точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012 и равный 480 для счётчиков классов точности 1 и 2 по ГОСТ 31819.23-2012;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение, В;

$I_{макс}$ – максимальный ток, А.

10.3 Проверка стартового тока (чувствительности)

10.3.1 Проверку чувствительности счётчика проводят при номинальном значении напряжения и $\cos \varphi = 1$ (при измерении активной энергии) или $\sin \varphi = 1$ (при измерении реактивной энергии). Нормированные значения силы тока, которые соответствуют чувствительности для каждого исполнения счётчиков, указаны в таблице 3. Для счётчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

Таблица 3 – Нормированные значения стартового тока

	Класс точности счетчика		
	1 по ГОСТ 31819.21-2012	1 по ГОСТ 31819.23-2012	2 по ГОСТ 31819.23-2012
Стартовый ток	$0,0025 I_b$	$0,0025 I_b$	$0,005 I_b$

10.3.2 Результаты проверки признают положительными, если на испытательном выходе счётчика появится хотя бы 1 импульс за время испытаний Δt , мин, вычисленное по формуле:

$$\Delta t = \frac{1,2 \cdot 6 \cdot 10^4}{k \cdot U_{ном} \cdot I_c}, \quad (3)$$

где k – постоянная счётчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

$U_{ном}$ – номинальное напряжение, В;

I_c – стартовый ток, А (в соответствии с таблицей 4).

10.4 Определение основной относительной погрешности

10.4.1 Определение основной относительной погрешности счетчиков проводят на поверочной установке.

10.4.2 Значение основной относительной погрешности δ_0 в процентах для счётчика определяют по показаниям вычислителя погрешности поверочной установки, используя импульсы оптического испытательного выхода счётчика.

10.4.3 Значения напряжения, силы тока и коэффициента мощности, допускаемые пределы основной относительной погрешности для счётчиков класса точности 1 измерения активной энергии приведены в таблице 4. В таблицах 5 и 6 приведены данные для счётчиков, имеющих класс точности 1 и 2 при измерении реактивной энергии.

Для счётчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

Примечания:

1 Время измерений Δt , с, для каждого номера испытаний должно быть не менее вычисленного по формулам

$$\Delta t = \frac{3,6 \cdot 10^6}{k \cdot U_{ном} \cdot I \cdot \cos \varphi}, \quad (4)$$

или

$$\Delta t = \frac{3,6 \cdot 10^6}{k \cdot U_{ном} \cdot I \cdot \sin \varphi}, \quad (5)$$

где k – постоянная счетчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

$U_{ном}$ – номинальное напряжение, В;

I – ток, А (в соответствии с таблицами 4 – 6);

$\cos \varphi$ – коэффициент мощности (в соответствии с таблицей 4);

$\sin \varphi$ – коэффициент (в соответствии с таблицами 5, 6).

2 Основную погрешность при измерении активной энергии обратного направления для счётчиков класса точности 1 допускается проводить для номеров испытаний 1, 6, 12 таблицы 4.

3 Основную погрешность при измерении реактивной энергии обратного направления счётчиков классов точности 1 и 2 допускается проводить для номеров испытаний 1, 3, 8 таблиц 5 и 6.

10.4.4 Результаты проверки признают положительными, если значения погрешности, не превышают соответствующих заявленных значений.

Таблица 4 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счётчиков класса точности 1 при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %
	Сила тока	Напряжение	$\cos \varphi$, тип нагрузки	
1	$I_{\text{макс}}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 1,0$
2			0,5 инд.	
3			0,8 емк.	
4	$I_{\text{б}}$		0,5 инд.	$\pm 1,0$
5			0,8 емк.	
6			1	
7	0,2 $I_{\text{б}}$		0,5 инд.	$\pm 1,0$
8			0,8 емк.	
9	0,1 $I_{\text{б}}$		1	$\pm 1,0$
10			0,5 инд.	$\pm 1,5$
11			0,8 емк.	
12	0,05 $I_{\text{б}}$		1	$\pm 1,5$

Таблица 5 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счётчиков класса точности 1 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %
	Сила тока	Напряжение	$\sin \varphi$,тип нагрузки	
1	$I_{\max}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 1,0$
2			0,5 инд.	
3	I_b		1	
4			0,5 инд.	
5	$0,2 I_b$		0,5 инд.	$\pm 1,5$
6	$0,1 I_b$		0,5 инд.	
7			1	$\pm 1,0$
8	$0,05 I_b$		0,5 инд.	$\pm 1,5$

Таблица 6 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счётчиков класса точности 2 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %
	Сила тока	Напряжение	$\sin \varphi$,тип нагрузки	
1	$I_{\max}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$
2			0,5 инд.	
3	$I_{\bar{\delta}}$		1	
4			0,5 инд.	
5	$0,2 I_{\bar{\delta}}$		0,5 инд.	$\pm 2,5$
6	$0,1 I_{\bar{\delta}}$		0,5 инд.	
7			1	$\pm 2,0$
8	$0,05 I_{\bar{\delta}}$		0,5 инд.	$\pm 2,5$

10.5 Определение основной абсолютной погрешности часов.

10.5.1 Проверку точности хода часов проводят при номинальном входном напряжении.

10.5.2 Собрать схему, приведенную в Приложении Б, разместив фотоприемник (фототранзистор VT1) напротив светодиода оптического испытательного выхода счётчика.

10.5.3 С помощью конфигурационного программного обеспечения перевести счетчик в режим проверки времени.

10.5.4 Установить на блоке питания напряжение 10 В.

10.5.5 Измерить период сигнала на оптическом выходном устройстве, при необходимости подстроив уровень сигнала на входе частотомера резистором R2.

Результат проверки признают положительным, если усредненный период за четыре последовательных измерения укладывается в диапазон от $(1999988,43 - 3,47 \cdot (t_{\text{окр}} - 20))$ мкс до $(2000011,57 + 3,47 \cdot (t_{\text{окр}} - 20))$ мкс, где $t_{\text{окр}}$ – температура окружающей среды при проведении проверки, °С.

10.6 Определение погрешности измерения параметров электрической энергии.

10.6.1 Определение погрешности измерения параметров электрической энергии проводят на поверочной установке.

10.6.2 Пределы погрешностей измерения параметров электрической энергии приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Пределы погрешностей измерения параметров электрической энергии

Параметр	Пределы погрешности измерений: абсолютной Δ , относительной δ
Частота, Гц	$\pm 0,05 (\Delta)$
Отклонение частоты, Гц	$\pm 0,05 (\Delta)$
Активная мощность, % - в диапазоне $0,05I_b \leq I < 0,1I_b$ - в диапазоне $0,1I_b \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,5 (\delta)$ $\pm 1 (\delta)$
Реактивная мощность, % - в диапазоне $0,05I_b \leq I < 0,1I_b$ - в диапазоне $0,1I_b \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,5 (\delta)$ $\pm 1 (\delta)$
Полная мощность, % - в диапазоне $0,05I_b \leq I < 0,1I_b$ - в диапазоне $0,1I_b \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,5 (\delta)$ $\pm 1 (\delta)$
Положительное отклонение напряжения, %	$\pm 0,5 (\Delta)$
Отрицательное отклонение напряжения, %	$\pm 0,5 (\Delta)$
Напряжение, %	$\pm 1 (\delta)$
Фазный ток, % - в диапазоне $0,05I_b \leq I < 0,1I_b$ - в диапазоне $0,1I_b \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,5 (\delta)$ $\pm 1 (\delta)$
Ток нейтрали, % - в диапазоне $0,05I_b \leq I < 0,1I_b$ - в диапазоне $0,1I_b \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,5 (\delta)$ $\pm 1 (\delta)$
Коэффициент мощности, %	$\pm 2 (\delta)$

10.6.3 Проверка погрешности счетчика при измерении среднеквадратических значений фазного напряжения переменного тока проводится при базовом токе, коэффициенте мощности 1 и следующих значениях напряжения: $0,75U_{\text{ном}}$, $U_{\text{ном}}$, $1,2U_{\text{ном}}$. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение фазного напряжения $U_{\text{сч}}$. С дисплея поверочной установки считать показания фазного напряжения $U_{\text{обр}}$. Определить погрешность измерения напряжения по формуле:

$$\delta U = \frac{U_{\text{сч}} - U_{\text{обр}}}{U_{\text{обр}}} \cdot 100\% . \quad (6)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении напряжения не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.4 Проверка погрешности счетчика при измерении положительного отклонения фазного напряжения проводится при базовом токе, коэффициенте мощности 1 и значении напряжения $1,2U_{\text{ном}}$. Не менее чем через 10 мин после подачи напряжения с помощью конфигурационного программного обеспечения, считать из счетчика значение положительного отклонения напряжения $\delta U_{(+)\text{сч}}$. С дисплея поверочной установки считать показания фазного напряжения $U_{\text{обр}}$. Определить погрешность измерения положительного отклонения напряжения по формуле:

$$\Delta(\delta U_{(+)}) = \delta U_{(+)\text{сч}} - \frac{U_{\text{обр}} - U_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100\% . \quad (7)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении положительного отклонения напряжения не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.5 Проверка погрешности счетчика при измерении отрицательного отклонения фазного напряжения проводится при базовом токе, коэффициенте мощности 1 и значении напряжения $0,75U_{\text{ном}}$. Не менее чем через 10 мин после подачи напряжения с помощью конфигурационного

программного обеспечения, считать из счетчика значение отрицательного отклонения напряжения $\delta U_{(-)сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания фазного напряжения $U_{обр}$. Определить погрешность измерения отрицательного отклонения напряжения по формуле:

$$\Delta(\delta U_{(-)}) = \delta U_{(-)сч} - \frac{U_{ном} - U_{обр}}{U_{ном}} \cdot 100\% . \quad (8)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении отрицательного отклонения напряжения не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.6 Проверка погрешности счетчика при измерении среднеквадратических значений силы переменного тока производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблице 4. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение тока $I_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания тока $I_{обр}$. Определить погрешность измерения тока по формуле:

$$\delta I = \frac{I_{сч} - I_{обр}}{I_{обр}} \cdot 100\% . \quad (9)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении тока не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.7 Проверка погрешности счетчика при измерении частоты проводится при номинальном напряжении и при следующих значениях частоты: 42,5 Гц, 50 Гц, 57,5 Гц. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение частоты сети $F_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания частоты сети $F_{обр}$. Определить погрешность измерения частоты по формуле:

$$\Delta F = F_{сч} - F_{обр} . \quad (10)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении частоты не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.8 Проверка погрешности счетчика при измерении отклонения частоты проводится при номинальном напряжении и при следующих значениях частоты: 42,5 Гц, 50 Гц, 57,5 Гц. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение отклонения частоты сети $\Delta F_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания частоты сети $F_{обр}$. Определить погрешность измерения отклонения частоты по формуле:

$$\Delta f = \Delta F_{сч} - (F_{обр} - 50) . \quad (11)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении отклонения частоты не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.9 Проверка погрешности счетчика при измерении активной мощности производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблице 4. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение активной мощности $P_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания активной мощности $P_{обр}$. Определить погрешность измерения активной мощности по формуле:

$$\delta P = \frac{P_{сч} - P_{обр}}{P_{обр}} \cdot 100\% . \quad (12)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении активной мощности не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.10 Проверка погрешности счетчика при измерении реактивной мощности производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблицам 5, 6, в зависимости от

класса точности. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение реактивной мощности $Q_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания реактивной мощности $Q_{обр}$. Определить погрешность измерения реактивной мощности по формуле:

$$\delta Q = \frac{Q_{сч} - Q_{обр}}{Q_{обр}} \cdot 100\% . \quad (13)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении реактивной мощности не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.11 Проверка погрешности счетчика при измерении полной мощности производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблицам 5, 6, в зависимости от класса точности. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение полной мощности $S_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания полной мощности $S_{обр}$. Определить погрешность измерения полной мощности по формуле:

$$\delta S = \frac{S_{сч} - S_{обр}}{S_{обр}} \cdot 100\% . \quad (14)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении полной мощности не превышает значений, указанных в таблице 7.

10.6.12 Проверка погрешности счетчика при измерении коэффициента мощности производится при номинальном напряжении, базовом токе, и при следующих значениях коэффициента мощности: 0,5 инд, 0,8 инд, 1, 0,8 емк. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение коэффициента мощности $\cos \varphi_{сч}$. С дисплея поверочной установки считать показания коэффициента мощности $\cos \varphi_{обр}$. Определить погрешность измерения коэффициента мощности по формуле:

$$\delta \cos \varphi = \frac{\cos \varphi_{сч} - \cos \varphi_{обр}}{\cos \varphi_{обр}} \cdot 100\% . \quad (15)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность при измерении коэффициента мощности не превышает значений, указанных в таблице 7.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Критериями принятия специалистом, проводившим поверку, решения по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, являются: обязательное выполнение всех процедур, перечисленных в разделах с 7 по 9, и соответствие действительных значений метрологических характеристик счетчика, указанным в пунктах раздела 10.

Конечные результаты расчетов должны быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерений вычисленной физической величины. Результаты считают удовлетворительными, если полученные (рассчитанные) значения погрешностей не превышают значений, приведённых в описании типа.

Счетчики электрической энергии не применяются в качестве эталонов.

12 Оформление результатов поверки


12.1 Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в формуляр средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.3 При отрицательных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

12.4 Требования к оформлению протокола поверки не предъявляются.

Зам. начальника лаборатории 206.2

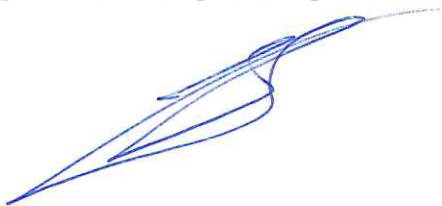A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.И. Зюзя

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Пример выбора плана контроля и количества поверяемых счётчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81

Принятые условные обозначения:

N – объем контролируемой партии (шт.);

M – отношение убытков от забракования партии к затратам на контроль одной единицы продукции. При неразрушающем контроле с последующим сплошным контролем забракованной партии $M = N$ (п. 1.3 ГОСТ 24660-81);

q_n – входной уровень дефектности в процентах;

q_o – приемочный уровень дефектности в процентах;

n – объем выборки;

c – допускаемое количество дефектных счётчиков в выборке;

E – средний относительный уровень затрат. При неразрушающем контроле $E \approx q_o$.

До принятия решения о выборочном контроле был проведен сплошной контроль 10 партий по 1080 штук счётчиков в каждой ($N = M = 1080$) на соответствие счётчиков п. 10.2, п. 10.3 и п. 10.6 настоящей методики и 5 партий по 96 штук счётчиков в каждой ($N = M = 96$) на соответствие п. 10.5 настоящей методики. Среди общего числа счётчиков, испытанных на наличие «чувствительности», отсутствие «самохода» и точность измерения параметров электрической энергии (10800 штук), дефектных по «чувствительности», «самоходу» и точности измерения параметров электрической энергии было 0 штук. Из общего количества счётчиков, испытанных на точность хода встроенных часов (480 штук) дефектных по точности хода встроенных часов было 1 штука.

Входной уровень дефектности по «чувствительности», «самоходу» и точности измерения параметров электрической энергии $q_n = 0 \times 100 / 10800 = 0$ %. Входной уровень дефектности по точности хода часов $q_n = 0,21$ %.

По таблице 9 (для $M = 1001-1600$) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7; п. 1.8), выбираем $q_o = 0.01$, $E = 0.025$ и устанавливаем план выборочного одноступенчатого контроля: $n = 28$; $c = 0$.

В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81 ведется контроль выборки случайно извлеченных 28 счётчиков из партии 1080 шт. счётчиков на соответствие п. 10.2, п. 10.3 и п. 10.6 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счётчиков по «чувствительности», «самоходу» и точности измерения параметров электрической энергии всю партию принимают, при наличии хотя бы 1 дефектного счётчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.


По таблице 3 (для $M = 64 - 100$) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7; п. 1.8), выбираем $q_o = 0.25$, $E = 0.25$ и устанавливаем план выборочного контроля: $n = 17$; $c = 0$.

В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81 ведется контроль выборки случайно извлеченных 17 счётчиков из партии 96 шт. счётчиков на соответствие п. 10.5 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счётчиков по точности хода встроенных часов всю партию принимают, при наличии хотя бы 1 дефектного счётчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Схема соединений для проверки отсутствия самохода и основной абсолютной погрешности часов

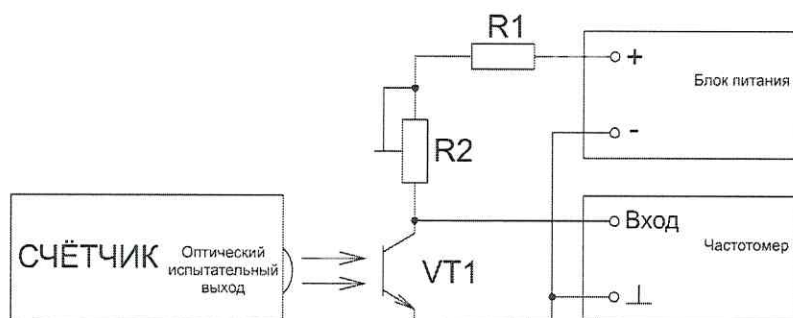

R1 - резистор С2-33Н-2-750 Ом $\pm$ 5%-А-Д-В-А ОЖО.467.173 ТУ;
R2 - резистор подстроечный Р13ТАВ103МАВ17 (10 кОм $\pm$ 20%, 1,5 Вт);
VT1 - фототранзистор BPW85 (чувствительность в диапазоне 620-980 нм).