ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы платформенные РЕУС

Назначение средства измерений

Весы платформенные РЕУС (далее — весы) предназначены для измерений массы различных грузов.

Описание средства измерений

Весы (рисунок 1) имеют модульную конструкцию и состоят из грузоприемного устройства (далее — ГПУ), включающего в себя тензорезисторные весоизмерительные датчики (далее — датчики, п. Т.2.2.1 ГОСТ OIML R 76–1—2011), и весоизмерительного прибора (далее — индикатор, п. Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76–1—2011).

ГПУ представляет собой металлическую конструкцию с платформой для принятия нагрузки опирающуюся на один или четыре датчика.

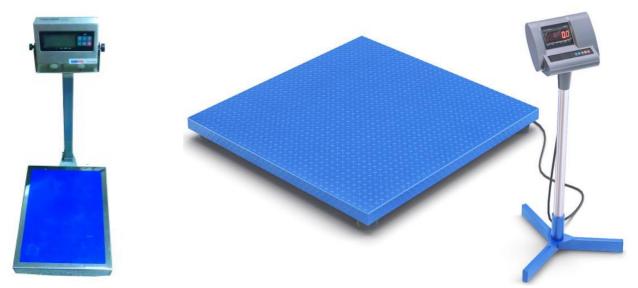


Рисунок 1 — Примеры внешнего вида весов (слева — с одним датчиком, справа — с четырьмя датчиками)

В весах используются аналоговые датчики:

- датчики весоизмерительные тензорезисторные Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, модификации H8C, HM8,HM9B (Госреестр №55371-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки «SIERRA» Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, Spoke type, модификации SH8C, SH2F (Госреестр №55917-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB, модификация SQB (Госреестр №57673-14);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные M, модификации M70K, M50 (Госреестр № 53673-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные С и Н, модификация Н2 (Госреестр № 53636-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные T, модификации T60AM2 (Госреестр № 53838-13);

– датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB, модификации NHS,GZLB (Госреестр № 57674-14).

Сигнальные кабели датчиков напрямую или через соединительную коробку подключаются к индикатору.

В весах используются индикаторы:

- приборы весоизмерительные Микросим, модификации М0601, М0601-БМ-2 (Госреестр № 55918-13);
 - индикаторы весоизмерительные СКИ-12 (Госреестр № 58661-14);
- приборы весоизмерительные XK3190-A12E, изготовитель «Shanghai Yaohua Weighing System Co.,LTD».

Общий вид индикаторов представлен на рисунке 2.







Микросим (М0601, М0601-БМ-2)

СКИ-12

XK3190-A12E

Рисунок 2 — Общий вид индикаторов

Принцип действия весов основан на преобразовании возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза деформации упругих элементов датчиков в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе, с последующим аналого-цифровым преобразованием, математической обработкой и выдачей результатов измерений массы в визуальной форме на дисплее индикатора весов и/или их передачей в виде электрического сигнала через цифровой интерфейс связи на периферийные устройства, например, принтер или персональный компьютер.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты Γ OCT OIML R 76–1—2011):


- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство индикации отклонения от нуля для приборов Микросим (4.5.5);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- устройство уравновешивания тары устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1);
- устройство выбора единиц измерений (2.1);
- процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях (5.3.1);
- режим работы в качестве многоинтервальных весов при использовании весоизмерительных приборов Микросим модификаций М0601, М0601-БМ-2; СКИ-12 (Т.3.2.6).

Обозначение класса точности, значения максимальной нагрузки Мах (Мах_і поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), минимальной нагрузки Міп, поверочного интервала e (e_і диапазонов взвешивания многоинтервальных весов), диапазон температуры, указываются на маркировочной табличке весов согласно п. 7.1.2 1 ГОСТ ОІМL R 76–1—2011.

В многоинтервальных весах (с двумя поддиапазонами взвешивания) используются датчики с относительным значением невозврата выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке Z или числом поверочных интервалов датчика n_{max} не менее отношения Max_2/e_1 весов.

Модификации весов имеют следующие обозначения вида PEУС-[1] (для однодиапазонных весов) или PEУС-[1]/[2] (для многоинтервальных весов), где [1] и [2] — обозначение максимальной нагрузки (см. таблицы 2 и 3).

Знак поверки в виде наклейки наносится на лицевую панель индикатора и/или ГПУ весов и/или свидетельство о поверке. Схемы пломбировки для защиты от несанкционированного доступа представлены на рисунке 3 (пломбировке подлежит переключатель режима настройки).

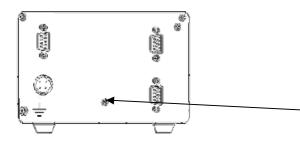

Место пломбировки разрушаемой наклейкой доступа к переключателю режима настройки на задней панели корпуса приборов Микросим

Также пломбируется корпус прибора (один из крепежных винтов задней крышки) для предотвращения доступа к внутренним частям прибора



Пломбировка свинцовой пломбой доступа к переключателю режима настройки на задней панели корпуса приборов СКИ-12



Пломбировка свинцовой пломбой корпуса КХ-3190-A12E препятствующая доступу к переключателю режима настройки на печатной плате внутри прибора

Рисунок 3 — Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно.

Доступ к параметрам настройки возможен только при нарушении пломбы и задействования переключателя режима настройки, находящегося на печатной плате прибора.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «Высокий» по Р 50.2.077—2014.

Идентификационные данные ΠO отображаются на дисплее индикатора при включении весов и приведены в таблице 1. Номер версии (идентификационный номер) ΠO должен быть не ниже указанных. X или XX — обозначение номера версии метрологически незначимой части ΠO .

Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные	Значение (для приборов)		
(признаки)			
	XK3190-A12E	Микросим (М0601,	СКИ-12
		М0601-БМ-2)	
1		2	
Идентификационное		Ed 5.XX	СКИ
наименование ПО	_	EU J.AA	CKII
Номер версии	1.06	5.XX	V-1.XX
(идентификационный номер) ПО			
Цифровой идентификатор ПО		0x3C40	_
Другие идентификационные		_	_
данные, если имеются			

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 — Метрологические и технические характеристики

The state of the s		
Наименование	Значение	
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1—2011	III (средний)	
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max (100% Max _r)	
Диапазон температуры для ГПУ, °С, при использовании датчиков:		
– H8C, HM8,HM9B	от - 30 до плюс 40	
– SH8C, SH2F	от - 30 до плюс 40	
– SQB	от - 10 до плюс 40	
– M70K	от - 30 до плюс 40	
– M50, T60AM2, H2, NHS,GZLB	от - 10 до плюс 40	
Диапазон температуры индикаторов, °С:		
– Микросим (М0601, М0601-БМ-2)	от - 35 до плюс 40	
– СКИ-12, KX3190-A12E	от 0 до плюс 40	
Параметры электропитания весов от сети переменного тока		
– напряжение, В	от 187 до 242	
– частота, Гц	50±1	
Примечание: При использовании приборов Микросим питание весов — от сети переменного		
тока через адаптер.	-	

Таблица 2 — Однодиапазонные весы

Модификация	Максимальная	Поверочный интервал e ,	Число
	нагрузка, Мах,	действительная цена	поверочных
	ΚΓ	деления (шкалы) d (e = d), кг	интервалов <i>п</i>
РЕУС-60	60	0,02	3000
РЕУС-100	100	0,05	2000
РЕУС-150	150	0,05	3000
РЕУС-300	300	0,1	3000
РЕУС-600	600	0,2	3000
РЕУС-1000	1000	0,5	2000
РЕУС-1500	1500	0,5	3000
РЕУС-2000	2000	1	2000
РЕУС-3000	3000	1	3000
РЕУС-5000	5000	2	2500
РЕУС-6000	6000	2	3000
РЕУС-10000	10000	5	2000
РЕУС-20000	20000	10	2000
РЕУС-30000	30000	10	3000

Таблица 3 — Многоинтервальные весы

тиолици 3 типогоинтервальные всем			
Модификация	Максимальная	Поверочный интервал, e_1/e_2 ,	Число
	нагрузка,	действительная цена	поверочных
	Max_1/Max_2 , кг	деления (шкалы), d_1/d_2 ,	интервалов, n_1/n_2
		$(e_{ m i}{=}d_{ m i})$, кг	
РЕУС-60/150	60/150	0,02/0,05	3000/3000
РЕУС-150/300	150/300	0,05/0,1	3000/3000
РЕУС-300/600	300/600	0,1/0,2	3000/3000
РЕУС-600/1500	600/1500	0,2/0,5	3000/3000
РЕУС-1500/3000	1500/3000	0,5/1	3000/3000
РЕУС-3000/6000	3000/6000	1/2	3000/3000
РЕУС-6000/10000	6000/10000	2/5	3000/2000
РЕУС-10000/20000	10000/20000	5/10	2000/2000
PEYC-15000/30000	15000/30000	5/10	3000/3000

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе индикатора весов, а также на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Весы — 1 шт.

Руководство по эксплуатации весов — 1 экз.

Руководство по эксплуатации индикатора — 1 экз.

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ ОІМL R 76-1—2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в п. 2. «Поверка весов» руководства по эксплуатации весов.

Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности M_1 , M_{1-2} по ГОСТ OIML R 111-1–2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Весы платформенные РЕУС. Руководство по эксплуатации. Паспорт», Раздел 4 «Работа с весами».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам платформенным PEYC

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.

ТУ 4274-008-7723749500-16 Весы платформенные РЕУС. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Весовая компания «Тензосила» (ООО «ВК «Тензосила»)

ИНН 3662212080

Адрес: 394005, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25/5.

Тел.: +7(473) 296-45-00, 296-45-01

e-mail: mail@tenzosila.ru; www.tenzosila.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46 Тел./факс: (495) 437-55-77/ 437-56-66. e-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru.

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа №30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

		С.С. Голубев
М.п.	<u> </u>	 2016 г.