

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии  
им. Д.И. Менделеева»  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ФГУП «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева»

заместитель генерального директора  
Е. П. Кривцов

А.Н. Пронин

доверенность № 54/М. п. «25» сентября 2023 г.  
от 24.12.2021


Государственная система обеспечения единства измерений

**Теческатели масс-спектрометрические гелиевые  
Т-34**

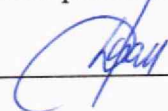
**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП 231-0120-2023**

Руководитель НИО  
государственных эталонов в области  
измерений давления

  
Р.А. Тетерук

Руководитель группы НИО  
государственных эталонов в области  
измерений давления

  
Д.М. Фомин

г. Санкт-Петербург  
2023 г.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки (далее - МП) распространяется на течеискатели масс-спектрометрические гелиевые Т-34 (далее - течеискатель) и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

1.2 В МП предусмотрена возможность проведения поверки на меньшем числе режимов измерений (в одном из режимов – «Вакуум. метод» - «Нормальный», «Вакуум. метод» - «Массивная течь»).

1.3 МП обеспечивает прослеживаемость течеискателя к Государственному первичному специальному эталону единицы давления для области абсолютных давлений в диапазоне  $1 \cdot 10^{-6}$  -  $1 \cdot 10^3$  Па (ГЭТ 49-2016) в соответствии со структурной схемой прослеживаемости, приведенной в Приложении А к настоящей МП.

1.4 Метод, обеспечивающий реализацию МП: метод прямых измерений.

## 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) МП
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Проверка программного обеспечения	да	да	9
Определение метрологических характеристик	да	да	10
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	11

2.2 Если при проведении одной из операций поверки получен отрицательный результат, проведение дальнейшей поверки прекращается, результат оформляется в соответствии с разделом 12 МП.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении операций поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды от +17 °С до +27 °С;
- относительная влажность воздуха, не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, ознакомленные с эксплуатационной документацией поверяемого течеискателя и средств измерений, применяемых в качестве эталона.

4.2 Поверка проводится квалифицированным персоналом лаборатории, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

## 5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки рекомендуются к применению средства поверки, указанные в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.2 контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	<p>Диапазон измерений температуры от плюс 17 °С до плюс 27 °С с пределами абсолютной погрешности не более <math>\pm 0,3</math> °С;</p> <p>Диапазон измерений относительной влажности воздуха в диапазон от 0 % до 80 % с пределами абсолютной погрешности не более <math>\pm 2</math> %;</p> <p>Диапазон измерений атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа с пределами абсолютной погрешности не более <math>\pm 0,25</math> кПа</p>	Термогигрометр ИВА-6 модификация ИВА-6Н-Д, рег. № 46434-11
р. 10 определение метрологических характеристик	<p>Диапазон измерений единицы потока газа в вакууме от <math>1 \cdot 10^{-12}</math> до <math>1 \cdot 10^{-1}</math> Па·м<sup>3</sup>/с</p> <p>СКО результата измерений в диапазоне от <math>1,0 \cdot 10^{-12}</math> до <math>1,0 \cdot 10^{-9}</math> Па·м<sup>3</sup>/с не более (0,1 – 0,015);</p> <p>в диапазоне от <math>1,0 \cdot 10^{-9}</math> до <math>1,0</math> Па·м<sup>3</sup>/с не более 0,015.</p>	<p>Государственный вторичный (рабочий) эталон единицы потока газа в вакууме в диапазоне от <math>1,0 \cdot 10^{-12}</math> до <math>1,0</math> Па·м<sup>3</sup>/с (ГВЭТ 49-2-2006), рег. № 2.1.ZZB.0032.2014, в соответствии с Локальной поверочной схемой для средств измерений потока газа в вакууме в диапазоне <math>10^{-13}</math> – <math>1</math> Па·м<sup>3</sup>/с (49-0032-2020), утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 06.04.2020 г.</p>
<p>Примечание – Допускается применение аналогичных средств поверки, не приведенных в перечне, с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими передачу единицы величины поверяемому средству измерений с требуемой точностью.</p>		

## 6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При поверке должны быть соблюдены требования безопасности труда, производственной санитарии и охраны окружающей среды, изложенные в эксплуатационных документах средств поверки и поверяемого средства измерений.

## **7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР**

7.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого течеискателя следующим требованиям:

- маркировка, обозначения на органах управления течеискателя должны быть четкими, читаемыми, соответствовать эксплуатационной документации на течеискатель;
- механические повреждения и дефекты (например, трещины, сколы, вмятины), влияющие на правильность функционирования и метрологические характеристики, должны отсутствовать;
- внешний вид должен соответствовать конструктивным требованиям, указанным в эксплуатационной документации на течеискатель;

7.2 Течеискатель считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

## **8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

### **8.1 Подготовка к поверке**

8.1.1 Подготовить средства поверки и поверяемый течеискатель к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

### **8.2 Контроль условий поверки**

8.2.1 При контроле условий поверки выполнить измерения климатических параметров окружающей среды с использованием средств поверки в соответствии с Таблицей 5.1.

8.2.2 Условия окружающей среды должны соответствовать п. 3.1 настоящей МП.

### **8.3 Опробование**

8.3.1 При проведении опробования выполнить проверку работоспособности течеискателя.

8.3.2 Течеискатель считают прошедшим опробование, если подтверждается правильность функционирования течеискателя (в соответствии с руководством по эксплуатации на течеискатель).

## **9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

9.1 Проверка программного обеспечения состоит из определения идентификационного наименования и номера версии программного обеспечения (далее - ПО) течеискателя.

9.2 Для получения сведений об идентификационном наименовании и номере версии ПО включить течеискатель, открыть меню «Сервис», раздел «Информация о течеискателе».

9.3 Течеискатель считают прошедшим проверку ПО, если идентификационное наименование ПО в разделе «Информация о течеискателе» соответствует указанному в описании типа, а номер версии ПО поверяемого течеискателя является не ниже номера версии, указанного в описании типа.

## **10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

10.1 Проверка диапазона измерений и определение относительной погрешности измерений потока газа в вакууме.

10.1.1 Включить течеискатель и дождаться выхода на режим. Для получения более точных результатов измерений обеспечить холостую работу откачных средств, входящих в состав течеискателя, в течение не менее 1 часа.

10.1.2 Переключить течеискатель в режим измерений «Вакуум. метод» – «Нормальный».

10.1.3 Установить на вход течеискателя меру потока из состава эталона (далее – эталонная мера) со значением потока газа в вакууме не ниже  $5 \cdot 10^{-10}$  Па·м<sup>3</sup>/с или меру потока (течь гелиевую) заказчика с действующими сведениями о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – ФИФ по ОЕИ). Допускается проводить процедуру автоматической калибровки (настройки) течеискателя с помощью меры потока, установленной в течеискатель, если она имеет

действующие сведения о результатах поверки в ФИФ по ОЕИ или сертификат калибровки (в этом случае необходимо установить на вход течеискателя заглушку и произвести автоматическую калибровку течеискателя в соответствии с руководством по эксплуатации).

10.1.4 Выполнить внешнюю (или внутреннюю) калибровку (настройку) течеискателя.

10.1.5 В соответствии с руководством по эксплуатации течеискателя (далее – РЭ) произвести напуск атмосферы на вход течеискателя.

10.1.6 Отсоединить эталонную меру потока от входа течеискателя (если проводилась внешняя калибровка (настройка) течеискателя). Установить на вход течеискателя эталонную меру потока с диапазоном воспроизведения потока от  $1 \cdot 10^{-12}$  до  $1 \cdot 10^{-9}$  Па·м<sup>3</sup>/с.

10.1.7 Провести измерения в соответствии с РЭ. Дождаться установления стабильных показаний, индицируемых на дисплее течеискателя. Зарегистрировать значение потока газа в вакууме эталонной меры, измеренное течеискателем  $Q_{изм}$ .

10.1.8 Выполнить п.10.1.5 настоящей МП.

10.1.9 Отсоединить эталонную меру потока от входа течеискателя. Установить на вход течеискателя эталонную меру потока от  $1 \cdot 10^{-9}$  до  $1 \cdot 10^{-7}$  Па·м<sup>3</sup>/с. Зарегистрировать значение потока газа в вакууме эталонной меры, измеренное течеискателем  $Q_{изм}$ .

10.1.10 Выполнить п.10.1.7 настоящей МП.

10.1.11 Выполнить п.10.1.5 настоящей МП.

10.1.12 Отсоединить эталонную меру потока от входа течеискателя. Установить на вход течеискателя эталонную меру потока от  $1 \cdot 10^{-7}$  до  $1 \cdot 10^{-1}$  Па·м<sup>3</sup>/с. Зарегистрировать значение потока газа в вакууме эталонной меры, измеренное течеискателем  $Q_{изм}$ .

10.1.13 Выполнить п.10.1.7 настоящей МП.

10.1.14 Выполнить п.10.1.5 настоящей МП.

10.1.15 Переключить течеискатель в режим измерений «Вакуум. метод» - «Массивная течь».

10.1.16 Выполнить пп.10.1.9 – 10.1.12 настоящей МП.

10.1.17 Отсоединить эталонную меру потока от входа течеискателя.

10.1.18 Провести ещё две серии измерений в соответствии с пп.10.1.2 – 10.1.16.

10.1.19 Переключить течеискатель в режим измерений «Вакуум. метод» - «Нормальный». Установить на вход течеискателя специальную заглушку. Выключить течеискатель.

## 11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Обработка результатов измерений

11.1.1 Рассчитать относительную погрешность измерений потока газа в вакууме течеискателя для каждой эталонной меры по формуле:

$$\delta = \frac{Q_{изм} - Q_{эт}}{Q_{эт}} \cdot 100 \% , \quad (1)$$

где:  $Q_{изм}$  – значение потока газа в вакууме эталонной меры, измеренное течеискателем Па·м<sup>3</sup>/с.,  
 $Q_{эт}$  – действительное значение потока газа в вакууме меры потока из состава эталона, Па·м<sup>3</sup>/с

11.1.2 Результат определения относительной погрешности измерений потока газа в вакууме считается положительными, если значение относительной погрешности измерений потока газа в вакууме для каждой эталонной меры в режимах измерений:

- «Вакуум. метод» - «Нормальный» не превышает  $\pm (0,15 + Q_{нпн}/Q_{изм}) \cdot 100 \%$ ;

- «Вакуум. метод» - «Массивная течь» не превышает  $\pm 50 \%$ .

11.2 Критерии соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.2.1 Критерием соответствия средства измерений метрологическим требованиям является соответствие требованиям разделов 7, 8, 9 и положительный результат проверки п. 11.1.3 настоящей МП. При соблюдении всех требований результат проверки считают положительным, течейскагель допускается к применению для измерений потока газа в вакууме.

## **12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ**

12.1 Результаты поверки подтверждаются сведениями о результатах поверки в ФИФ.

12.2 При положительных результатах поверки, в соответствии с заявлением владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений, оформляется свидетельство о поверке.

12.3 При отрицательных результатах поверки, в соответствии с заявлением владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений, оформляется извещение о непригодности к применению средства измерений.

12.4 Протокол поверки оформляется в соответствии с заявлением владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений.

12.5 В случае проведения поверки течейскагеля на меньшем числе режимов измерений, в ФИФ по ОЕИ заносится запись об объеме проведенной поверки.

Структурная схема прослеживаемости к ГЭТ 49-2016  
течеискателей масс – спектрометрических гелиевых Т-34

